

AGP®

Magnetic Core Drill

MD120/4



Instruction Manual

CE CB  US



Magnetic Core Drill (GB)

Safety instructions..... 2

Magnetische Kernbohrmaschine (DE)

Sicherheitshinweise 19

Carotteuse magnétique (FR)

Instructions de sécurité..... 33

Taladro de núcleo magnético (ES)

Instrucciones de seguridad..... 46

Carotatrice magnetica (IT)

Indicazioni per la sicurezza..... 59

Magnetische kernboor (NL)

Veiligheidsvoorschriften..... 72


ORIGINAL INSTRUCTIONS

**For Your Personal Safety, Read And Understand Before Using.
Save These Instructions For Future Reference.**

TECHNICAL DATA

Power Input	2000 W (220-240 V), 1700 W (110-120 V)	
Voltage	220-240 V~ 50-60 Hz, or 110-120 V~ 50-60 Hz (See Machine Nameplate)	
* Rated Load Speeds Min ⁻¹	Speed 1	35 - 120
	Speed 2	70 - 220
	Speed 3	80 - 250
	Speed 4	140 - 450
Capacity	Ø x Depth of Cut (Annular Cutters)	120 mm x 50 mm (4" x 2")
	Ø x Depth of Cut (with Quick-Release Cutter Arbor)	60 mm x 50 mm (2-3/8" x 2")
	Ø of MT3 Twist Drill	32 mm (1-1/4")
	Drill Chuck Capacity	≤ 16 mm (5/8") shank
	Ø of Taps	32 mm (1-1/4")
	Stroke with MT3 Cutting Tools	208 mm (8-3/16")
Magnetic Adhesion	32,000 N	
Overload Protection	Standard	
Net Weight	29.3 kg (64.6 lb)	

* Due to the constant speed design, the no load and the rated load speeds are roughly the same.

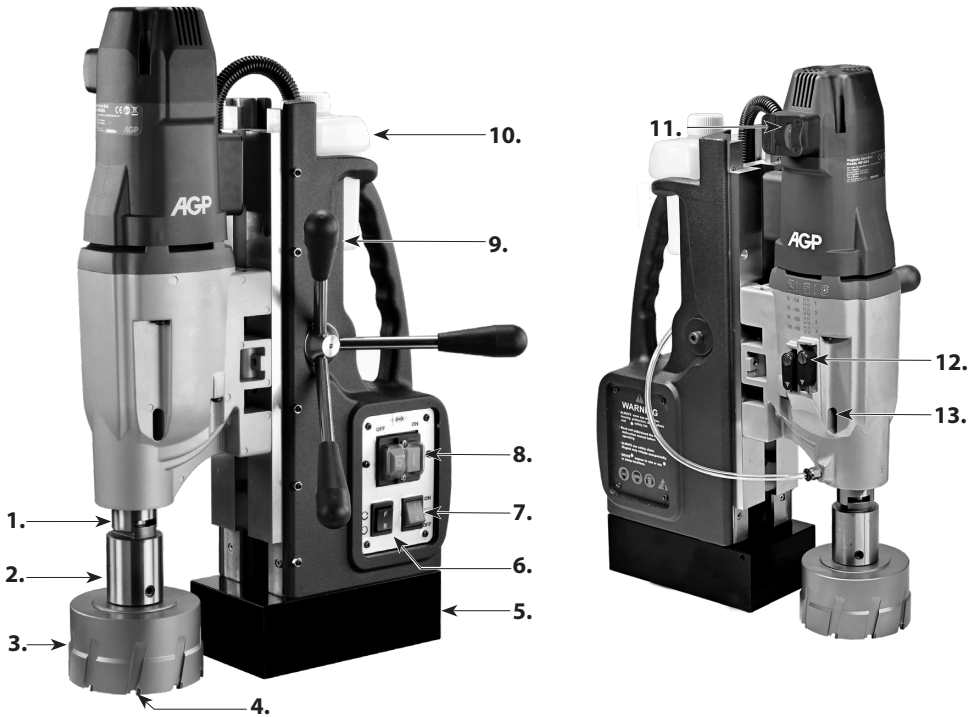

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Spindle | 8. Motor Switch |
| 2. Arbor | 9. Crank Handle |
| 3. Annular Cutter(Not Included) | 10. Coolant Tank |
| 4. Pilot Pin (Not Included) | 11. Variable Speed Wheel |
| 5. Magnet Base | 12. Gear Selectors |
| 6. Reversing Switch | 13. Ejector Port |
| 7. Magnet Switch | |

STANDARD ACCESSORIES

- * Wrench M8
- * L-Hex Key M2.5
- * L-Hex Key M5
- * Chip Guard Kit
- * Coolant Tank Kit
- * Ratchet Strap
- * Drift

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS



WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) WORK AREA SAFETY

- a. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) ELECTRICAL SAFETY

- a. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) PERSONAL SAFETY

- a. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left

attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) POWER TOOL USE AND CARE

- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

TERMINOLOGY USED IN THE MANUAL

- 1. **Warning:** This term means that there is a risk of physical harm or death to the operator or people nearby.
- 2. **Caution:** This term means that there is a risk of damage to the machine, cutting tool or other equipment.
- 3. **Note:** These terms offer useful information relating to the operation of the machine or its maintenance.

Symbols used in this manual

V.....volts

A.....amperes

Hz.....hertz


W.....watt


~.....alternating current

n_0no load speed

min^{-1}revolutions or reciprocation

per minute

warning of general danger

with electrical earth



.....read these instructions



.....always wear eye protection



.....always wear a dust mask.



.....always wear hearing protection



.....wear safety-approved hard hat



do not dispose of electric tools,
accessories and packaging together
with household waste material

DRILL SAFETY WARNINGS

- a. **The drill must be secured.** A drill that is not properly secured may move or tip over and may result in personal injury.
- b. **The workpiece must be clamped or secured to the workpiece support. Do not drill pieces that are too small to be clamped securely.** Holding the workpiece by hand during operation may result in personal injury.
- c. **Do not wear gloves.** Gloves may be entangled by the rotating parts or chips, leading to personal injury.
- d. **Keep your hands out of the drilling area while the tool is running.** Contact with rotating parts or chips may result in personal injury.
- e. **Make sure the accessory is rotating before feeding into the workpiece.** Otherwise the accessory may become jammed in the workpiece, causing unexpected movement of the workpiece and personal injury.
- f. **When the accessory is jammed, stop applying downward pressure and switch off the tool. Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of the jam.** Jamming can cause unexpected movement of the workpiece and personal injury.
- g. **Avoid generating long chips by regularly interrupting downward pressure.** Sharp metal chips may cause entanglement and personal injuries.
- h. **Never remove chips from the drilling area while the tool is running. To remove chips, move the accessory away from the workpiece, switch off the tool, and wait for the accessory to stop moving. Use tools such as a brush or hook to remove chips.** Contact with rotating parts or chips may result in personal injury.
- i. **Accessories with speed ratings must be rated at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.

MAGNETIC DRILL SPECIFIC SAFETY WARNINGS AND CAUTIONS

- a. **Always use safety Strap.** Mounting can release.
- b. **WARNING: While operating, only hold the crank handles, not any other part of the machine.**

Placing the hand on the machine may result in an electric shock in the event of a voltage leak or if the machine cuts its own power supply cable.

- c. **Always ensure that the work piece is a minimum of 12mm (7/16 in.) thick. If it is not, then use a piece of steel plate at least 12mm thick and larger than the magnet, below the work piece, to supplement the magnetic adhesion.** The magnet's adhesion depends on the thickness of the work piece.
- d. **Do not operate the machine on a workpiece while it is being welded.** This may lead to damage to the machine and/or personal injury.
- e. **Never position machine on a work piece between the electrode and the ground of any arc type welder.** The welder's current will ground through the earth wire in the machine's power supply cable, causing it damage.
- f. **Do not exceed 90 degrees from horizontal.** It is hazardous to use the drill upside-down.
- g. **Always ensure that the magnet is clean and free of rust and scale.** Metal chips and other debris will hamper magnetic adhesion.
- h. **Always use the tool alone on the receptacle.** Other units used on the same receptacle could cause uneven voltage that could lead to the magnet releasing.
- i. **Ensure that the magnet has properly adhered to the work piece before beginning drilling.** Proper magnet adhesion is essential for safe drilling.
- j. **When drilling non-ferrous (non-magnetic) work materials, only use a manufacturer-approved fixture such as a vacuum base adapter.** Use of accessories which are not manufacturer-approved could result in a hazardous situation.
- k. **Do not operate with dull or damaged cutting tools.** This may overload the motor.
- l. **Avoid operating annular cutters without cutting fluid.** Always check fluid level before operating. Annular cutters require cutting fluid for proper operation and long life.
- m. **Protect the motor. Never allow cutting fluid, water, or other contaminants to enter the motor.** This could lead to electric shock or motor damage.
- n. **When drilling stacked work materials, always stop to clear the slug after the first layer is drilled.** The loose slug will interfere with proper drilling.
- o. **CAUTION: Never attempt to use machine with incorrect current or abnormally low voltage.** Incorrect voltage could lead to motor damage.
- p. **This machine is not intended for production-line type use.**

MAGNET BASE DUTY CYCLE

Do not leave the magnet base activated continuously for more than 60 minutes. If the magnet base is overheated, allow it to cool for 30 minutes before continuing.

CAUTION: Turn the magnet base off when not in use. Leaving the magnet base on continuously will damage it.

ASSEMBLY

Coolant tank assembly required. First attach clear tube to the bottom of the coolant tank. To do this, first loosen the nut and slide nut onto the tube. Then slide tube onto the nipple. Then tighten the nut. Slide tank hanger over the screw on the upper right hand side of slide and tighten. Finally insert the other end of the tube into the quick-release connector in the gearbox. Just directly push in to install. **(To remove, first firmly**

push the red collar of the connector and pull the tube out.) Cutting coolant fluid is always required when using annular cutters. Open tank cover and fill. Check coolant fluid level often. Keep coolant tap closed when not in use.


Chip guard must be used. To attach the chip guard, use the supplied butterfly bolts to bolt to the magnet. It is not necessary to remove guard to clean chips. Simply raise guard to its upper position.

Safety Strap must be used. Loop strap around the workpiece, feed strap through the power tool's handle, and tighten strap using the ratchet mechanism.

MOUNTING ANNULAR CUTTERS

CAUTION: Never use a cutting tool that is larger than the maximum rated capacity of the machine.

1. To insert an annular cutter, first insert the pilot pin into the cutter. Then slide the cutter into the arbor, align the proper flat with the locking screw(s) and tighten securely with the supplied hex wrench.

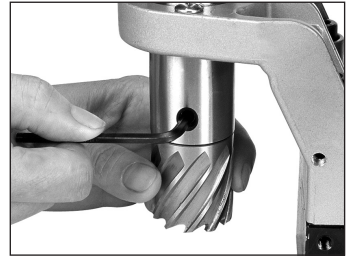

CAUTION: Ensure that the locking screw is on a flat of the cutter and not just against the rounded shank.

2. Ensure that the oil feed tap is on and coolant feeds properly by pushing the pilot pin. If it feeds too quickly or slowly, adjust the tap accordingly. Keep the tap closed when not in use.

OPERATION-GENERAL

WARNING: Always ensure that the magnet is adhered properly to the work piece before beginning drilling.

NOTE: If mounting to a curved surface beam, mount the machine parallel to the curve in the work piece.

WARNING: Avoid operating at more than 90 degrees from horizontal. When drilling at such an angle take precautions to prevent cutting coolant from entering the motor.

Paste-type coolant should be used.

1. First fit tool into arbor and line up with intended center of cut. Then switch magnet on.
2. Press green motor on button to start motor. Use the crank handle to feed to work. Always use very light pressure when beginning the cut and just as the tool is breaking through. The crank handle offers tremendous leverage; so do not use too much force. Allow the cutting tool to determine the pace. With experience, the operator will be able to determine the best pace to feed to the work. There should be some degree of audible slowing of the motor but not bogging in the cut. Correct



cutting speed with a properly sharp annular cutter will produce long unbroken chips, which produce a “bird’s” nest. shaped bundle of chips around the cut.

NOTE: Always ensure that the cutting tool is sharp. A dull cutter typically will have finer and/or choppy shavings.

WARNING: ALWAYS clear chips when there is too much build-up. Excessive chip build-up could result in a jammed cutter or other hazardous situation.

WARNING: the slug ejects at end of cut and is very hot. Always provide a method of catching the slug, where the ejected slug may cause injury to people below.

Note: Lock the slide lock on the side of the machine in the fully raised position when at rest to prevent the slide from accidentally slamming down - remember to unlock it again before commencing drilling.

CAUTION: Never attempt to cut half-circles or to stitch drill (drill overlapping holes) with a TCT cutter. This may destroy the cutter.

CAUTION: Never attempt to re enter a half-finished cut if the magnet has been turned off and the machine shifted in the interim. This may destroy the cutter.

CHANGING TOOLS & ADAPTORS WITH MT3 SHANK

To insert a tool, turn the tool until the tang lines up and firmly push into place. It is helpful to tap with a soft-faced mallet to fully engage the taper. If it is properly in position, one will not be able to pull it back apart by hand. To remove, line up the ejector slot of the arbor with the ejector port in the gear case, slide the ejector drift into the slot and tap with a hammer to eject the tool.

CAUTION: When removing, take care that the cutting tool does not crash down and get damaged or injure anyone below.



MT3 ANNULAR CUTTER ADAPTOR

This machine is equipped with a unique annular cutter adaptor system with built-in coolant directly to the gearbox. No stop bar is needed.


1. To install the annular cutter adaptor, first insert the taper end of the adaptor into the arbor of the machine as described above.
2. Attach the coolant tank to the slide and ensure that the tube is attached properly.
3. To insert an annular cutter, first insert the pilot pin. Then slide the cutter into the adaptor, align the proper flat with the locking screw(s) and tighten securely with the supplied hex wrench.
4. Ensure that the oil feed tap is on and coolant feeds properly by pushing the pilot pin. If it feeds too quickly or slowly, adjust the tap accordingly. Keep the tap closed when not in use.

OPERATION

WARNING: NEVER operate 60mm (2-3/8 in.) or larger cutters unless the plate thickness is minimum 20mm (13/16 in.) MAGNET LIFTING MAY RESULT. If the plate thickness is not enough, supplement the magnetic adhesion by adding a 10mm or thicker plate directly under the magnet's position under the work piece.

CAUTION: Machine is equipped with a reversing switch. Always ensure that direction of rotation is correct before operating. Operating in the wrong direction could result in damage to the cutter.

Select desired gear range by first popping the tab out of its detent and then sliding selectors up or down in the proper combination. Refer to the chart to achieve the correct combination for the desired speed. (It may be necessary to turn the arbor slightly in order for the gears to mesh properly). Follow the recommended speed ranges on the cutting speed chart to set the proper speed and gear range.

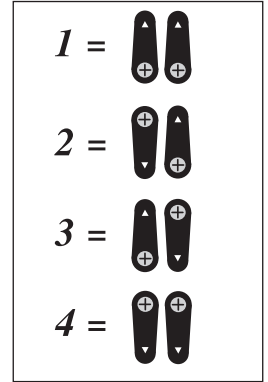

4 SPEED GEAR CHART

GEAR	MAX. SPEED min ⁻¹	MIN. SPEED min ⁻¹	CUTTERS	TAPS
1	120	35	Up to 120mm (4-3/4")	≤ 32 mm (1-1/4")
2	220	70	55mm-70mm (2-1/8 to 2-3/4 in.)	N/A
3	250	80	35~55mm (1-3/8 to 2-1/8 in.)	N/A
4	450	140	35mm or less (1-3/8 in.)	N/A

NOTE: These speeds are general recommendations only. The material should determine actual speeds and the cutting speed recommended by the cutting tool manufacturer. See the section below "RECOMMENDED SURFACE SPEEDS" and use the formula to calculate the best RPM.

NOTE: the left and right side gear selectors have a different engagement design:

For The LEFT HAND SLIDER must ALWAYS ensure that the machine is FULLY STOPPED before attempting to change gears! NEVER change the Left hand slider gears on a running machine!


For the RIGHT HAND SLIDER the gears select by engagement dogs, similar to a motorcycle transmission design. These MUST BE SELECTED BY TURNING THE ARBOR to allow the dogs to engage.

CAUTION: Ensure that that gears engage fully.

VARIABLE MOTOR SPEED

The electronic variable motor speed control allows the motor speed to be lowered for further flexibility for adjusting the cutting speed to suit the size of cutter and type of material. Simply turn the thumb wheel to raise or lower the motor speed electronically.

NOTE: whenever possible, it is always preferable to lower the speed by changing the gear rather than lowering the motor speed. A slower motor speed will have less cooling and somewhat less torque so always try to keep the motor going as fast as possible. Only lower the motor speed if you have no other option. (For example: If you need the RPM at about 100/min, it is much better to use 1st gear at full motor speed than to use 3rd gear at minimum motor speed.)

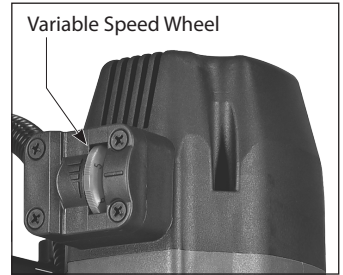

AVOID OVERHEATING THE MOTOR

When using the machine at or near maximum capacity with a slow motor speed the motor will be at maximum stress and very hot. After each cut is finished, **ALWAYS** cool the motor by running at no load at the maximum motor speed for a few minutes.

CUTTING SPEEDS

The type of material to be drilled, its hardness and thickness will all greatly affect the recommended cutting speed. See the chart below for general guidelines for cutting speeds. Use the formula to determine the recommended RPM for the diameter of annular cutter being used:

RECOMMENDED SURFACE SPEEDS

Note: work materials which have been flame cut will be heat treated in the affected area. These areas will require much slower cutting speeds.

Work Material	Surface Speed MPM (m/min)
Aluminum	60-90
Brass	40-50
Soft Cast Iron	30-50
Hard Cast Iron	15-21
Mild Steel	24-30
High Tensile Steel	6~13
Stainless Steel	3~5

RPM = 318.5 x MPM / cutter diameter (in mm)

For example: if you are drilling mild steel with a 50mm cutter, the recommended MPM would be about 30 m/min, so the ideal RPM would be: $318.5 \times 30/50 = 191/\text{min}$

But if you were drilling high tensile steel, the MPM would be about 6 m/min, so the ideal RPM would be: $318.5 \times 6/50 = 38/\text{min}$

REVERSING SWITCH

Select desired direction of rotation. This switch has 3 positions: up is forward, middle is neutral, and down is reverse rotation.

WARNING: If the motor is switched on with the direction switch in the neutral position, the machine will not turn but will be “live”, as soon as either forward or reverse is selected, the arbor will begin turning! Take due care to avoid this situation.



SAFETY CLUTCH

This tool is equipped with a safety clutch which is designed to slip when the maximum torque value is exceeded. This clutch is not a tapping clutch and bottoming taps in blind hole is to be avoided.


TWIST DRILLING

If twist drilling is desired an MT3 twist drill or an optional chuck adaptor arbor and chuck may be fitted.



CHUCK

Mount a 16 mm (5/8") chuck to the MT3 chuck adaptor.

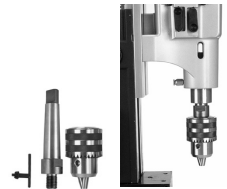

TAPPING

CAUTION: To avoid damage to the tap, always very carefully line the tap up with the hole and ensure that the size of the hole is correct for the tap to be used.

CAUTION: To avoid damage to the tap or machine, be very careful to stop the machine in time to NOT allow the tap bottom out. The motor continues to coast for a while after being shut off, so plan for this and anticipate. This machine does NOT have a tapping clutch.

CAUTION: To avoid damage to the machine, ALWAYS allow the machine to come to a full stop before reversing rotation.

1. Select the proper speed according to the chart for the size of tap used.
2. Begin with forward direction of rotation with standard right hand threads. (Opposite with left-hand threads)
3. Allow the tap to determine the feed rate. A light touch on the feed handle is all that is needed once it is started in the hole.
4. When the desired thread is tapped, hit the red motor stop switch. Allow the machine to come to a full stop. Then reverse direction and restart machine by pressing the green motor switch to remove tap. Guide the tap back out with the feed handle. Proper order of operations for normal tapping is as follows:



magnet: on. direction: forward. motor: on. motor: off. THEN: direction: reverse. motor: on. motor: off - magnet: off.

MAINTENANCE

Every 50 hours of operation blow compressed air through the motor while running at no load to clean out accumulated dust. (If operating in especially dusty conditions, perform this operation more often.)

1. Keep the machine clean and free of chips.
2. Check for loose fittings and tighten as needed.
3. Ensure that the ventilation slots are clear so that motor can be cooled normally. Blow low-pressure compressed air through the ventilation slots with the motor running to keep motor clean.

THE ARBOR SHAFT

Keep the arbor shaft free of dirt and lightly grease as needed. If the arbor support bearing is noisy, it may be dirty or have a chip lodged in it. Remove the arbor shaft to clean and re-grease the arbor support bearing.

THE GIBS (DOVETAIL SLIDES)

The gibes require adjustment if too loose. To adjust, loosen the lock nuts and adjust the adjustor screws evenly while moving the handle up and down. Adjust so that there is no free play, yet any binding anywhere in its range of travel. Then retighten the lock nuts. Periodically check, lubricate, and adjust as needed.




THE CARBON BRUSHES

The carbon brushes are a normal wearing part and must be replaced when they reach their wear limit.

Caution: Always replace the brushes as a pair.

To replace

1. Remove the 4 screws and remove the motor tail cover.
2. Using pliers rotate the brush spring out of the way and slide the old carbon brush out of the brush holder.
3. Unscrew the screw to remove the brush lead. The old carbon brush may now be lifted away.
4. Install a new brush. Installation is the reverse of removal.
5. Replace the motor tail cover.

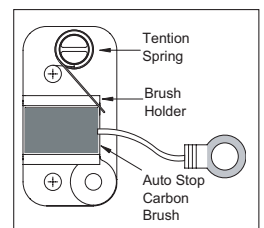

AUTO STOP CARBON BRUSH

Due to the new auto stop carbon brush if the machine comes to a stop without any reason, the brushes have to be checked. The auto feature stops the machine

before the carbon brushes are finished and protects the motor.

MAGNET TROUBLESHOOTING

Full magnet performance is absolutely essential for magnetic drill operation. If the magnet works, but does not hold well, it is likely that one of the coils has failed. If the magnet does not work at all, it is likely to be a failed rectifier. (It is highly unlikely that both magnet coils would fail at the same time)

NOTE: A faulty magnet coil can also damage the rectifier, so whenever there is a magnet problem, BOTH the magnet coils and rectifier must be checked.

WARNING: Never attempt to operate a magnetic drill with a faulty magnet!

CHECKING THE MAGNET (qualified technicians only)

If the magnet is not working well, it must be checked. Separate the wires of each individual coil and test the resistance of each coil separately. (note that 110V models are wired in parallel and 230V models are wired in series) The resistance of the coils of different sizes of magnets varies, but it should be in the region of hundreds of ohms. Most importantly, both coils must have very nearly the same resistance. If one of the coils has zero resistance, it means that it is shorted. If one of the coils has infinite resistance, it means that the circuit is broken. If either coil has a problem, the magnet must be replaced. A faulty magnet may also cause damage to the rectifier. Also check the rectifier when replacing a faulty magnet. (see below)

CHECKING THE RECTIFIER (Qualified technicians only)


The rectifier takes the AC household current and converts it to DC to power the magnet. If it fails, the magnet coils will not receive power.

Disconnect the rectifier and test the resistance of both circuits of the rectifier between the AC and the DC sides. Note that polarity matters, so you can only take a reading if test probes are oriented correctly. Each side will be the opposite of the other. Both circuits should have very nearly the same resistance reading. If one of the circuits has zero resistance, it means that it is shorted. If one of the circuits has infinite resistance, it means that the circuit is broken.

If the replacement of the power supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or their agent in order to avoid a safety hazard.


WARNING: All repairs must be entrusted to an authorized service center. Incorrectly performed repairs could lead to injury or death.

WIRING

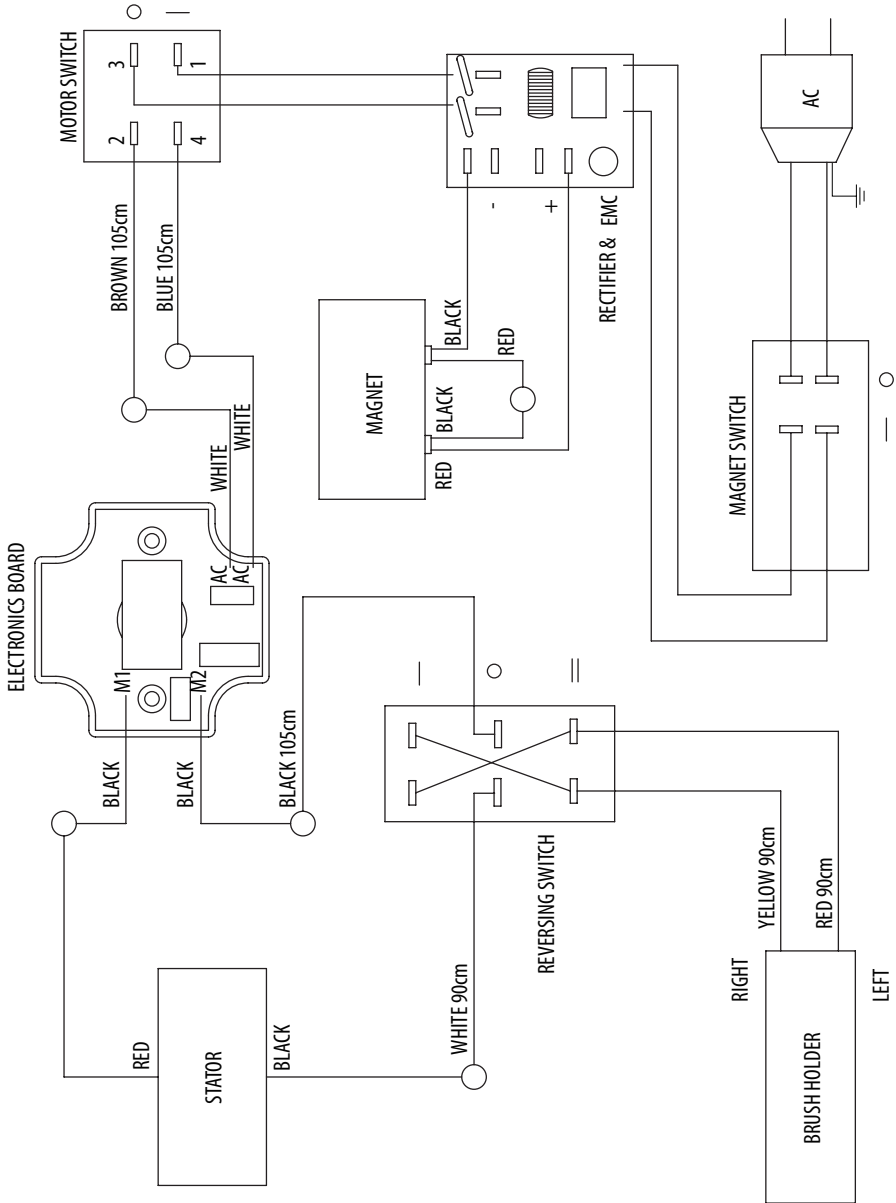

EXPLODED VIEW

NO.01~171 Version 2023.08.23 D.956

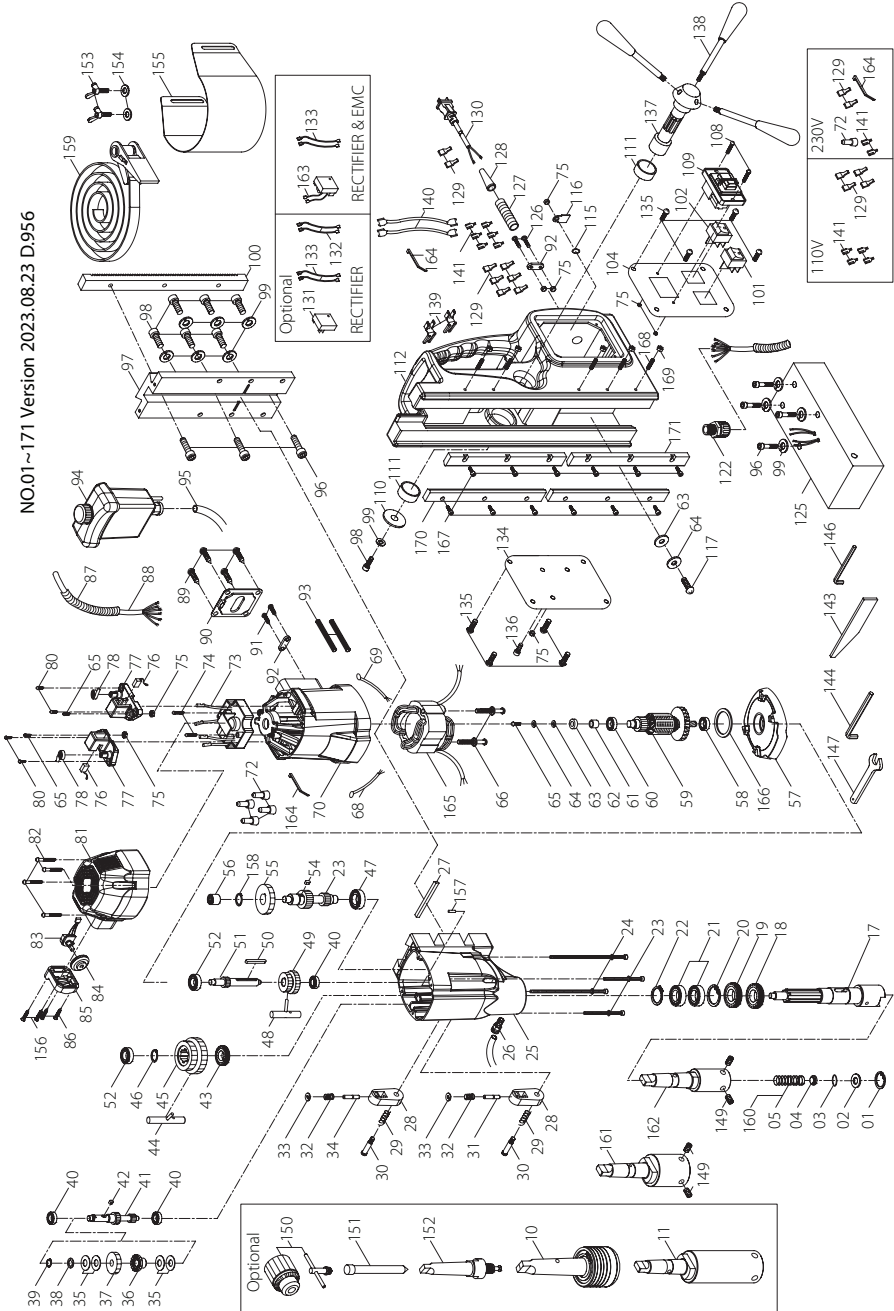

EXPLODED VIEW & PARTS LIST


NO.	Parts Name	Q'TY	NO.	Parts Name	Q'TY
1	INTERNAL CIRCLIP (R-19)	1	49	LAY GEAR (M1.25x27Tx32T)	1
2	FLAT WASHER (Ø10xØ18.5x0.8)	1	50	PARALLEL KEY (5x5x45)	1
3	O-RING (Ø12x4)	1	51	COUNTERSHAFT (M1.25x13T)	1
4	WATER SEAL (Ø12x15)	1	52	BALL BEARING (6200)	2
5	SPRING (Ø1.2xØ10xØ12.4x15Tx100L)	1	53	IDLER SHAFT (M1.75x17TxM2.0x9T)	1
10	MT3 CUTTER ARBOR-QUICK RELEASE, SINGLE PIN-12.3MM/11.7MM	1	54	PARALLEL KEY (5x5x8)	1
11	MT3 CUTTER ARBOR 31.7MM SHANK, 100MM DOC	1	55	IDLER GEAR (M1.25x43T)	1
17	SPINDLE	1	56	NEEDLE BEARING (HK 1212)	1
18	OIL SEAL (Ø40xØ58x8)	1	57	GEAR PLATE	1
19	OIL SEAL (Ø40xØ55x7)	1	58	BALL BEARING (6202)	1
20	INTERNAL CIRCLIP (R-55)	1	59	ARMATURE (110V/220V-94x54x45)	1
21	BALL BEARING (6006)	2	60	BALL BEARING (6200)	1
22	EXTERNAL CIRCLIP (S-30)	1	61	SPACER (Ø8xØ12x10.5)	1
23	PANHEAD TAPPING SCREW (M5x80)	2	62	PICKUP MAGNET (Ø8xØ15x5)	1
24	PANHEAD MACHINE SCREW (M5x150xP0.8)	2	63	RUBBER WASHER (Ø4xØ11x1)	2
25	GEAR HOUSING	1	64	FLAT WASHER (Ø4xØ10x1)	2
26	PUSH LOCK FITTING (PT1/8"xØ6)	1	65	PANHEAD MACHINE SCREW (M4x10xP0.7)	3
27	PARALLEL KEY (4x4x60)	1	66	PANHEAD TAPPING SCREW (M5x60)	2
28	SELECTOR TAB	2	68	WIRE LEAD (1015-16#26CM)	1
29	SPRING (Ø1xØ9xØ11x11Lx4T)	2	69	WIRE LEAD (1015-16#30CM)	1
30	SHOULDER SCREW	2	70	MOTOR HOUSING	1
31	DETENT PIN (Ø5x27)	1	72	CRIMP CAP CONNECTOR (C4)	5
32	SPRING (Ø0.6xØ5.3xØ6.5x17Lx5T)	2	73	ELECTRONICS UNIT (110V/220V)	1
33	E-CLIP (E-3)	2	74	PANHEAD TAPPING SCREW (M4x25)	2
34	DETENT PIN (Ø5x22.5)	1	75	HEX NUT (M4xP0.7)	8
35	DISC SPRING (Ø12.4xØ27.9x1)	4	76	CARBON BRUSH (7x17x17)	2
36	TOOTH CLUTCH	1	77	BRUSH HOLDER (7x17)	2
37	CLUTCH GEAR	1	78	BRUSH SPRING (0.4x4x3.5T)	2
38	THRUST WASHER (Ø12.1xØ18x1.6)	1	80	PANHEAD TAPPING SCREW (M4x12)	4
39	E-CLIP (E-10)	1	81	MOTOR TAIL CASTING	1
40	BALL BEARING (608)	3	82	PANHEAD TAPPING SCREW (M4x30)	4
41	INPUT SHAFT (M1.25x15Tx10T)	1	83	SPEED CONTROL (110V&220V)	1
42	PARALLEL KEY (5x5x10)	1	84	THUMB WHEEL	1
43	OIL SEAL (Ø28xØ38x7)	1	85	SPEED ADJUSTOR COVER	1
44	FIRST SELECTOR FORK (Ø12x64 / Ø4.8x30.8)	1	86	FLAT HEAD TAPPING SCREW (M4x16)	2
45	OUTPUT GEAR (M1.75x27TxM2.0x29T)	1	87	CABLE PROTECTOR (3/8"x65CM)	1
46	EXTERNAL CIRCLIP (S-25)	1	88	WIRE LEADS	1
47	BALL BEARING (6202)	1	89	FLAT HEAD TAPPING SCREW (M5x10)	4
48	SECOND SELECTOR FORK (Ø12x56 / Ø4.8x35.2)	1	90	MOTOR COVER PLATE	1

NO.	Parts Name	Q'TY	NO.	Parts Name	Q'TY
91	PANHEAD TAPPING SCREW (M4x16)	2	136	PANHEAD MACHINE SCREW (M4x25xP0.7)	1
92	CABLE CLIP	2	137	CRANK SPINDLE (Ø32)	1
93	WIRE SLEEVE (Ø4x14CM)	2	138	CRANK HANDLE	3
94	COOLANT TANK ASSEMBLY	1	139	THREE WIRE PUSH IN CONNECTOR	2
95	TUBE (Ø4xØ6x40CM)	1	140	WIRE LEAD (1015-16#9CM)	2
96	SOCKET CAP SCREW (M8x20xP1.25)	7	141	FEMALE SPADE TERMINAL	10
97	SLIDE PLATE	1	143	DRIFT	1
98	SOCKET CAP SCREW-PARTIAL THREAD (M8-1.25 x 16)	7	144	HEX KEY (M5)	1
99	SPRING WASHER (M8)	11	146	HEX KEY (M2.5)	1
100	GEAR RACK	1	147	WRENCH (M8)	1
101	REVERSING SWITCH (110V&220V)	1	149	SOCKET SET SCREW (M10x10xP1.5)	4
102	MAGNET SWITCH (110V&220V)	1	150	CHUCK (5/8")	1
104	SWITCH PANEL (130.5x90.5x1.5T)	1	151	PILOT PIN (TCTx106LxØ6.34)/(TCTx108LxØ7.98)	1
108	PANHEAD MACHINE SCREW-W/WASHER (M4x20xP0.7)	2	152	CHUCK ADAPTOR (MT3-5/8")	1
109	MOTOR SWITCH (110V/220V)	1	153	BUTTERFLY SCREW (M6x10xP1.0)	2
110	FLAT WASHER (Ø8xØ40x2.5)	1	154	FLAT WASHER (Ø6xØ13x1)	2
111	BUSHING (Ø32xØ38x12)	2	155	CHIP GUARD	1
112	STAND BODY	1	156	FLAT HEAD TAPPING SCREW (M4x20)	2
115	EXTERNAL STAR WASHER (M5)	1	157	PIVOT PIN	1
116	EARTHING MARKING	1	158	EXTERNAL CIRCLIP (S-20)	1
117	PANHEAD MACHIME SCREW (M4x16xP0.7)	1	159	SAFETY BELT (BLACK)	1
122	CABLE GLAND (3/8")	1	160	SPRING (Ø1.2xØ10xØ12.4x24Tx140L)	1
125	ELECTROMAGNET (210x116x68)	1	161	ARBOR (MT3-Ø31.7)	1
126	PANHEAD MACHINE SCREW (M4x30xP0.7)	2	162	ARBOR (MT3-Ø19)	1
127	CABLE PROTECTOR (5/16"x7CM)	1	163	RECTIFIER & EMC (110V)/(110V&220V)	1
128	CORD ARMOR	1	164	ZIP TIE (2.5x100MM)	3
129	SPADE TERMINAL BOOT	12	165	STATOR (110V/220V-94x54x45)	1
130	POWER SUPPLY CABLE	1	166	O-RING (Ø35x1.5)	1
131	RECTIFIER (110&220V)	1	167	SOCKET CAP SCREW (M4-0.7 x 12)	12
132	WIRE LEAD (1015-16#18CM)	2	168	SOCKET SET SCREW (M5-0.8 x 20)	5
133	WIRE LEAD (1015-16#18CM)	2	169	HEX NUT (M5xP0.8)	5
134	SIDE PANEL (130.5x90.5x1.5T)	1	170	DOVETAIL GIB, LEFT	2
135	PANHEAD MACHINE SCREW (M4x8xP0.7)	8	171	DOVETAIL GIB, RIGHT	2

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	2 000 W (220-240 V), 1 700 W (110-120 V)	
Spannung	220-240 V~ 50-60 Hz, oder 110-120 V~ 50-60 Hz (siehe Typenschild des Geräts)	
* Nennlastdrehzahlen Min ⁻¹	Geschwindigkeit 1	35 - 120
	Geschwindigkeit 2	70 - 220
	Geschwindigkeit 3	80 - 250
	Geschwindigkeit 4	140 - 450
Kapazität	Ø x Schnitttiefe (Ringschneider)	120 mm x 50 mm (4" x 2")
	Ø x Schnitttiefe (mit Quick-Release-Fräserdorn)	60 mm x 50 mm (2-3/8" x 2")
	Ø des MT3 Spiralbohrers	32 mm (1-1/4")
	Kapazität des Bohrfutters	≤ 16 mm (5/8")-Schaft
	Ø der Armaturen	32 mm (1-1/4")
	Hub mit MT3-Schneidwerkzeugen	208 mm (8-3/16")
Magnetische Haftung	32 000 N	
Überlastungsschutz	Standard	
Nettogewicht	29,3 kg (64,6 lb)	

* Aufgrund der Konstruktion mit konstanter Drehzahl sind die Leerlauf- und die Nennlastdrehzahl ungefähr gleich.

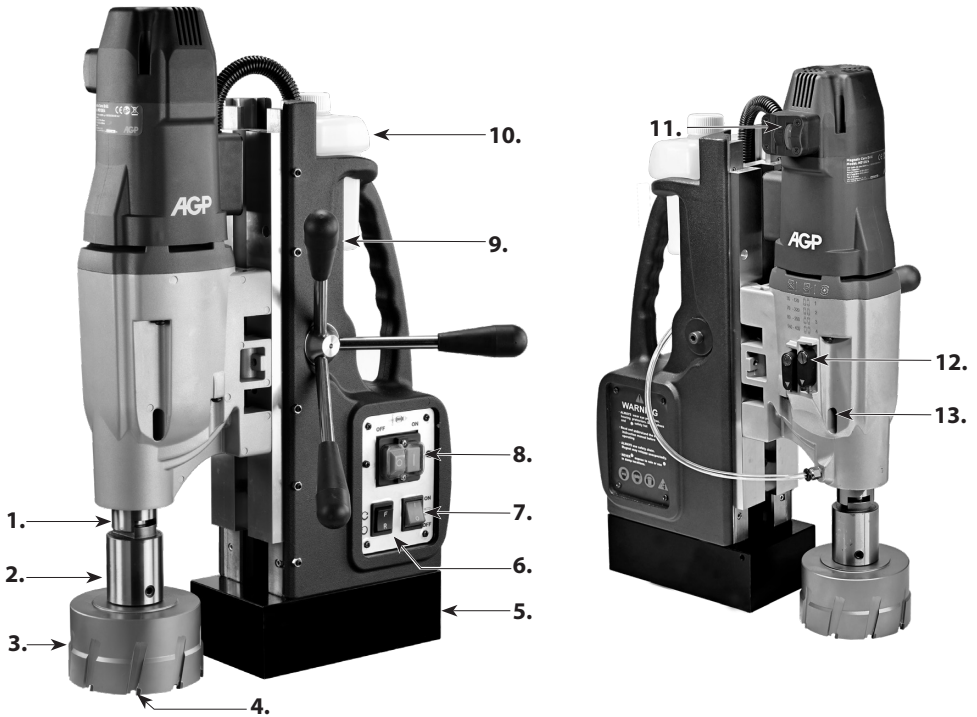

- 1. Spindel
- 2. Laube
- 3. Ringschneider (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4. Pilotstift (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5. Magnet Basis
- 6. Umkehrschalter
- 7. Magnetschalter

- 8. Motorschalter
- 9. Handkurbel
- 10. Kühlmitteltank
- 11. Rad mit variabler Geschwindigkeit
- 12. Gangwahlschalter
- 13. Ausstoßer-Anschluss

STANDARDZUBEHÖR

- * Schraubenschlüssel M8
- * L-Hex Schlüssel M2.5
- * Winkelschraubendreher M5
- * Spanschutz-Kit
- * Kühlmitteltank-Kit
- * Ratschenriemen
- * Drift

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE



WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff "Elektrowerkzeug" in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr batteriebetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.

1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- a. **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.
- b. **Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c. **Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen.** Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a. **Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b. **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c. **Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus.** Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.
- d. **Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs.** Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e. **Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel.** Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.
- f. **Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung unvermeidlich ist, verwenden Sie eine durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützte Stromversorgung.** Die Verwendung eines FI-Schutzschalters verringert das Risiko eines Stromschlags.

3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a. **Bleiben Sie wachsam, passen Sie auf, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Verwenden Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unaufmerksamkeit bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- b. **Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen Augenschutz.** Schutzausrüstung wie z. B. eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die unter geeigneten Bedingungen verwendet werden, verringern die Zahl der Personenschäden.

- c. **Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es in die Hand nehmen oder tragen.** Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter eingeschaltet ist, lädt zu Unfällen ein.
- d. **Ziehen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schlüssel ab.** Ein Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Verletzungen führen.
- e. **Greifen Sie nicht zu weit vor. Halten Sie stets einen sicheren Stand und das Gleichgewicht.** Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- f. **Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern.** Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- g. **Wenn Vorrichtungen für den Anschluss von Staubabsaug- und -sammelanlagen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden.** Die Verwendung einer Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren verringern.
- h. **Lassen Sie nicht zu, dass die durch häufigen Gebrauch von Werkzeugen gewonnene Vertrautheit dazu führt, dass Sie selbstgefällig werden und die Grundsätze der Werkzeugsicherheit ignorieren.** Eine unvorsichtige Handlung kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

4) EINSATZ UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

- a. **Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt ein. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung.** Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- b. **Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.** Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter steuern lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c. **Ziehen Sie den Stecker von der Stromquelle ab und/oder entfernen Sie den Akku, falls er abnehmbar ist, aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug lagern.** Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko einer unbeabsichtigten Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs.
- d. **Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, nicht, das Elektrowerkzeug zu bedienen.** Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeschulten Benutzern gefährlich.
- e. **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gebrochen sind und ob andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigungen vor der Verwendung reparieren.** Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- f. **Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verkleben sich seltener und sind leichter zu kontrollieren.
- g. **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehör und die Bits usw. gemäß dieser Anleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten.** Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- h. **Halten Sie Griffe und Greifflächen trocken, sauber und frei von ÖL und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

5) DIENST

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturmann warten, der nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

In dieser Betriebsanleitung verwendete Symbole

V.....Volt

A.....Ampere

Hz.....Hertz

W.....Watt

~.....Wechselstrom

nNennzahl

min⁻¹.....Umdrehungen oder
Zykluszahl pro Minute



.....Warnung vor allgemeiner Gefahr



.....mit elektrischer Erde



.....Diese Betriebsanleitung lesen



.....Stets Augenschutz tragen



.....Stets eine Atemschutzmaske tragen



..... Stets Gehörschutz tragen



..... Schutzhelm tragen



Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackung dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

DIE IM HANDBUCH VERWENDETE TERMINOLOGIE

- 1. Warnung:** Dieser Begriff bedeutet, dass die Gefahr besteht, dass der Bediener oder Personen in der Nähe körperlich verletzt oder getötet werden.
- 2. Vorsicht:** Dieser Begriff bedeutet, dass die Gefahr einer Beschädigung der Maschine, des Schneidwerkzeugs oder anderer Geräte besteht.
- 3. Hinweis:** Diese Begriffe bieten nützliche Informationen über den Betrieb oder die Wartung der Maschine.

SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR BOHRER

- a. Die Bohrmaschine muss gesichert werden.** Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Bohrer kann sich bewegen oder umkippen, was zu Verletzungen führen kann.
- b. Das Werkstück muss eingespannt oder an der Werkstückauflage befestigt werden.** Bohren Sie keine Werkstücke, die zu klein sind, um sicher eingespannt zu werden. Das Halten des Werkstücks mit der Hand während des Betriebs kann zu Verletzungen führen.
- c. Tragen Sie keine Handschuhe.** Die Handschuhe können sich in den rotierenden Teilen oder Spänen verfangen und zu Verletzungen führen.
- d. Halten Sie Ihre Hände aus dem Bohrbereich fern, während das Werkzeug läuft.** Der Kontakt mit rotierenden Teilen oder Spänen kann zu Verletzungen führen.
- e. Stellen Sie sicher, dass sich das Zubehörteil dreht, bevor Sie es in das Werkstück einführen.** Andernfalls kann sich das Zubehör im Werkstück verkeilen, was zu unerwarteten Bewegungen des Werkstücks und zu Verletzungen führen kann.
- f. Wenn das Zubehörteil klemmt, hören Sie auf, Druck nach unten auszuüben und schalten Sie das Werkzeug aus. Untersuchen Sie die Ursache der Verklemmung und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, um sie zu beseitigen.** Eine Verklemmung kann zu unerwarteten Bewegungen des

Werkstücks und zu Verletzungen führen.

- g. Vermeiden Sie die Entstehung langer Späne, indem Sie den Druck nach unten regelmäßig unterbrechen.** Scharfe Metallspäne können sich verfangen und zu Verletzungen führen.
- h. Entfernen Sie niemals Späne aus dem Bohrbereich, während das Werkzeug läuft.** Um Späne zu entfernen, entfernen Sie das Zubehör vom Werkstück, schalten Sie das Werkzeug aus und warten Sie, bis sich das Zubehör nicht mehr bewegt. Verwenden Sie zum Entfernen von Spänen Werkzeuge wie eine Bürste oder einen Haken. Der Kontakt mit rotierenden Teilen oder Spänen kann zu Verletzungen führen.
- i. Zubehörteile mit Drehzahlangaben müssen mindestens für die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl ausgelegt sein.** Zubehörteile, die schneller als ihre Nenndrehzahl laufen, können brechen und auseinanderfliegen.
- j. Verwenden Sie immer den Spanschutzsatz.**

MAGNETBOHRER-SPEZIFISCHE SICHERHEITSWARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

- a. Verwenden Sie immer eine Sicherheitsgurt.** Die Befestigung kann sich lösen.
- b. WARNUNG: Halten Sie sich während des Betriebs nur an den Kurbeln fest, nicht an anderen Teilen der Maschine.** Wenn Sie die Hand auf das Gerät legen, kann es zu einem Stromschlag kommen, wenn es zu einem Spannungsabfall kommt oder wenn das Gerät sein eigenes Stromkabel durchtrennt.
- c. Vergewissern Sie sich immer, dass das Werkstück mindestens 12 mm (7/16 Zoll) dick ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie ein Stück Stahlblech, das mindestens 12 mm dick und größer als der Magnet ist, unter dem Werkstück, um die magnetische Haftung zu verstärken.** Die Haftkraft des Magneten hängt von der Dicke des Werkstücks ab.
- d. Betreiben Sie die Maschine nicht auf einem Werkstück, während es geschweißt wird.** Dies kann zu Schäden an der Maschine und/oder zu Personenschäden führen.
- e. Positionieren Sie die Maschine niemals auf einem Werkstück zwischen der Elektrode und der Masse eines Lichtbogenschweißgeräts.** Der Strom des Schweißgeräts wird durch den Erdungsdraht im Stromversorgungskabel der Maschine geerdet und kann diese beschädigen.
- f. Überschreiten Sie nicht den Winkel von 90 Grad zur Horizontalen.** Es ist gefährlich, den Bohrer verkehrt herum zu verwenden.
- g. Achten Sie stets darauf, dass der Magnet sauber und frei von Rost und Zunder ist.** Metallspäne und andere Verunreinigungen beeinträchtigen die magnetische Haftung.
- h. Verwenden Sie das Gerät immer allein an der Steckdose.** Andere Geräte, die an derselben Steckdose verwendet werden, können ungleiche Spannungen verursachen, die dazu führen können, dass sich der Magnet löst.
- i. Vergewissern Sie sich, dass der Magnet richtig am Werkstück haftet, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.** Die korrekte Haftung des Magneten ist für sicheres Bohren unerlässlich.
- j. Verwenden Sie beim Bohren von nicht-eisenhaltigen (nicht-magnetischen) Werkstoffen nur eine vom Hersteller zugelassene Vorrichtung, wie z. B. einen Saugfußadapter.** Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist, kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- k. Arbeiten Sie nicht mit stumpfen oder beschädigten Schneidwerkzeugen.** Dadurch kann der Motor überlastet werden.
- l. Vermeiden Sie den Betrieb von Ringschneidern ohne Schneidflüssigkeit.** Prüfen Sie vor dem Betrieb immer den Flüssigkeitsstand. Ringschneider benötigen für den ordnungsgemäßen Betrieb und eine lange Lebensdauer Schneidflüssigkeit.
- m. Schützen Sie den Motor. Lassen Sie niemals Schneidflüssigkeit, Wasser oder andere Verunreinigungen in den Motor eindringen.** Dies könnte zu einem Stromschlag oder Motorschaden führen.
- n. Halten Sie beim Bohren von gestapelten Werkstoffen immer an, um das Bohrloch zu räumen, nachdem die erste Schicht gebohrt wurde.** Das lockere Geschoss behindert das richtige Bohren.

- o. ACHTUNG: Versuchen Sie niemals, das Gerät mit falscher Stromstärke oder ungewöhnlich niedriger Spannung zu betreiben.** Falsche Spannung kann zu Motorschäden führen.
- p. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in der Produktion vorgesehen.**

ARBEITSZYKLUS DER MAGNETBASIS

Lassen Sie den Magnetfuß nicht länger als 60 Minuten ununterbrochen eingeschaltet. Wenn der Magnetfuß überhitzt ist, lassen Sie ihn 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie fortfahren.

ACHTUNG: Schalten Sie den Magnetfuß aus, wenn Sie ihn nicht benutzen. Wenn Sie den Magnetfuß ständig eingeschaltet lassen, wird er beschädigt.

MONTAGE

Montage des Kühlmittelbehälters erforderlich. Befestigen Sie zunächst den durchsichtigen Schlauch an der Unterseite des Kühlmittelbehälters. Lösen Sie dazu zunächst die Mutter und schieben Sie die Mutter auf den Schlauch. Schieben Sie dann den Schlauch auf den Nippel. Ziehen Sie dann die Mutter fest. Schieben Sie die Aufhängung des Tanks über die Schraube auf der oberen rechten Seite des Schlittens und ziehen Sie sie fest. Zum Schluss das andere Ende des Schlauchs in die Schnellkupplung im Getriebe einführen. **(Zum Entfernen drücken Sie zunächst fest auf den roten Kragen des Anschlusses und ziehen den Schlauch heraus).** Bei der Verwendung von Ringschneidern ist immer Kühlflüssigkeit erforderlich. Tankdeckel öffnen und auffüllen. Prüfen Sie den Kühlflüssigkeitsstand häufig. Halten Sie den Kühlmittelhahn geschlossen, wenn er nicht benutzt wird.

Es muss ein Späneschutz verwendet werden. Verwenden Sie zur Befestigung des Späneschutzes die mitgelieferten Schmetterlingsschrauben, um den Magneten anzuschrauben.

Es ist nicht notwendig, den Schutz zu entfernen, um die Späne zu reinigen. Heben Sie den Schutz einfach in seine obere Position.

Es muss ein Sicherheitsgurt verwendet werden. Legen Sie den Gurt um das Werkstück, führen Sie den Gurt durch den Griff des Elektrowerkzeugs und ziehen Sie den Gurt mit dem Ratschenmechanismus fest.

MONTAGE VON RINGSCHNEIDERN

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals ein Schneidwerkzeug, das größer ist als die maximale Nennkapazität der Maschine.

1. Um einen Ringschneider einzusetzen, setzen Sie zunächst den Führungsstift in den Fräser ein. Schieben Sie dann den Fräser in den Dorn, richten Sie die richtige Fläche mit der/ den Sicherungsschraube(n) aus und ziehen Sie ihn mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest.



ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die Sicherungsschraube auf einer Fläche des Fräsers sitzt und nicht nur auf dem abgerundeten Schaft.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Ölzufuhrhahn aufgedreht ist und das Kühlmittel durch Drücken des Kontrollstifts richtig zugeführt wird. Wenn es zu schnell oder zu langsam fließt, stellen Sie den Hahn entsprechend ein. Halten Sie den Hahn geschlossen, wenn er nicht benutzt wird.

BETRIEB-ALLGEMEIN

WARNUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass der Magnet richtig am Werkstück haftet, bevor Sie mit dem Bohren beginnen.

HINWEIS: Bei der Montage an einem gekrümmten Oberflächenträger muss die Maschine parallel zur Krümmung des Werkstücks montiert werden.

WARNUNG: Vermeiden Sie es, in einem Winkel von mehr als 90 Grad zur Horizontalen zu arbeiten. Wenn Sie in einem solchen Winkel bohren, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass Kühlmittel in den Motor gelangt. Es sollte ein pastenförmiges Kühlmittel verwendet werden.

1. Setzen Sie das Werkzeug zunächst in den Dorn ein und richten Sie es auf die beabsichtigte Mitte des Schnitts aus. Dann den Magneten einschalten.
2. Drücken Sie die grüne Motoreinschalttaste, um den Motor zu starten. Benutzen Sie die Handkurbel, um das Werkzeug zu bewegen. Üben Sie zu Beginn des Schnitts und beim Durchbrechen des Werkzeugs immer nur sehr leichten Druck aus. Die Handkurbel bietet eine enorme Hebelwirkung; wenden Sie daher nicht zu viel Kraft an. Überlassen Sie es dem Schneidwerkzeug, das Tempo zu bestimmen. Mit etwas Erfahrung wird der Bediener in der Lage sein, die beste Vorschubgeschwindigkeit für das Werkstück zu bestimmen. Der Motor sollte bis zu einem gewissen Grad hörbar verlangsamt werden, ohne jedoch den Schnitt zu blockieren. Die richtige Schnittgeschwindigkeit mit einem richtig scharfen Ringschneider erzeugt lange, ungebrochene Späne, die ein "vogelnestartiges" Bündel von Spänen um den Schnitt herum bilden.



HINWEIS: Achten Sie immer darauf, dass das Schneidwerkzeug scharf ist. Ein stumpfer Fräser hat in der Regel feinere und/oder abgehackte Späne.

WARNUNG: Entfernen Sie **IMMER** die Späne, wenn sich zu viele Späne angesammelt haben. Ein übermäßiger Späneanfall kann zu einer Verklemmung des Messers oder anderen gefährlichen Situationen führen.

WARNUNG: Das Geschoss wird am Ende des Schnitts ausgeworfen und ist sehr heiß. Sorgen Sie immer für eine Auffangvorrichtung, damit das herausgeschleuderte Geschoss nicht zu Verletzungen von Personen unter Ihnen führen kann.

Hinweis: Verriegeln Sie die Schlittenverriegelung an der Seite der Maschine in der vollständig angehobenen Position im Ruhezustand, um ein versehentliches Herunterfallen des Schlittens zu verhindern - denken Sie daran, sie vor dem Bohren wieder zu entriegeln.

ACHTUNG: Versuchen Sie niemals, mit einem HM-Fräser Halbkreise zu schneiden oder Stichbohrungen (überlappende Bohrungen) vorzunehmen. Dies kann den Fräser zerstören.

VORSICHT: Versuchen Sie niemals, einen halbfertigen Schnitt erneut durchzuführen, wenn der Magnet ausgeschaltet und die Maschine in der Zwischenzeit verschoben wurde. Dadurch kann das Messer zerstört werden.

WECHSELWERKZEUGE & ADAPTER MIT MT3-SCHAFT

Zum Einsetzen eines Werkzeugs drehen Sie das Werkzeug, bis der Zapfen in einer Linie liegt, und drücken es fest hinein. Es ist hilfreich, mit einem weichen Hammer auf den Zapfen zu klopfen, damit er vollständig einrastet. Wenn er richtig sitzt, lässt er sich nicht mehr von Hand herausziehen. Zum Entfernen richten Sie den Auswerferschlitz des Dorns mit der Auswerferöffnung im Getriebegehäuse aus, schieben den Auswerferdorn in den Schlitz und schlagen mit einem Hammer auf das Werkzeug, um es auszuwerfen.



ACHTUNG: Achten Sie beim Herausnehmen darauf, dass das Schneidwerkzeug nicht herunterfällt und dabei beschädigt wird oder Personen darunter verletzt werden.

MT3 RINGSCHNEIDER-ADAPTER

Diese Maschine ist mit einem einzigartigen Ringschneider-Adaptersystem mit eingebautem Kühlmittel direkt am Getriebe ausgestattet. Es wird keine Anschlagleiste benötigt.


1. Um den Ringschneider-Adapter zu installieren, setzen Sie zunächst das konische Ende des Adapters in den Dorn der Maschine ein, wie oben beschrieben.
2. Bringen Sie den Kühlmittelbehälter am Schlitten an und vergewissern Sie sich, dass der Schlauch richtig befestigt ist.
3. Um einen Ringschneider einzusetzen, setzen Sie zunächst den Führungsstift ein. Schieben Sie dann den Fräser in den Adapter, richten Sie die richtige Abflachung mit der/den Sicherungsschraube(n) aus und ziehen Sie ihn mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel fest.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Ölzufuhrhahn aufgedreht ist und das Kühlmittel durch Drücken des Kontrollstifts ordnungsgemäß zugeführt wird. Wenn es zu schnell oder zu langsam fließt, stellen Sie den Hahn entsprechend ein. Halten Sie den Hahn geschlossen, wenn er nicht benutzt wird.

BETRIEB

WARNUNG: Betreiben Sie NIEMALS Schneidgeräte mit 60 mm (2-3/8 Zoll) oder mehr, wenn die Blechdicke nicht mindestens 20 mm (13/16 Zoll) beträgt, da dies zu einem Abheben des Magneten führen kann. Wenn die Blechdicke nicht ausreicht, ergänzen Sie die magnetische Haftung, indem Sie ein 10 mm dickes oder dickeres Blech direkt unter der Position des Magneten unter dem Werkstück anbringen.

VORSICHT: Die Maschine ist mit einem Umkehrschalter ausgestattet. Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb immer, dass die Drehrichtung korrekt ist. Ein Betrieb in der falschen Richtung kann zu Schäden am Schneidwerk führen.

Wählen Sie den gewünschten Gangbereich, indem Sie zuerst die Lasche aus der Arretierung ziehen und dann die Wählhebel in der richtigen Kombination nach

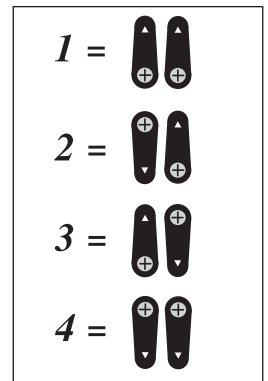

oben oder unten schieben. Schauen Sie in der Tabelle nach, um die richtige Kombination für die gewünschte Geschwindigkeit zu finden. (Es kann notwendig sein, die Drehen Sie den Dorn leicht, damit die Zahnräder richtig ineinandergreifen). Halten Sie sich an die empfohlenen Geschwindigkeitsbereiche in der Schnittgeschwindigkeitstabelle, um die richtige Geschwindigkeit und den richtigen Getriebebereich einzustellen.

4-GANG-GETRIEBETABELLE

GEAR	MAX. GESCHWINDIGKEIT min ⁻¹	MIN. DREHZAHL min ⁻¹	CUTTERS	TAPS
1	120	35	Bis zu 120 mm (4-3/4")	≤ 32 mm (1-1/4")
2	220	70	55mm-70mm (2-1/8 bis 2-3/4 Zoll)	K.A.
3	250	80	35~55mm (1-3/8 bis 2-1/8 Zoll)	K.A.
4	450	140	35mm oder weniger (1-3/8 in.)	K.A.

HINWEIS: Diese Geschwindigkeiten sind nur allgemeine Empfehlungen. Das Material sollte die tatsächlichen Geschwindigkeiten und die vom Hersteller des Schneidwerkzeugs empfohlene Schnittgeschwindigkeit bestimmen. Siehe den Abschnitt unten "EMPFOHLENE OBERFLÄCHENGESCHWINDIGKEITEN" und verwenden Sie die Formel, um die beste Drehzahl zu berechnen.

HINWEIS: Der linke und der rechte Wählhebel haben ein unterschiedliches Design: Der LINKSCHLEIFER muss IMMER sicherstellen, dass die Maschine VOLLSTÄNDIG ANGESTOPPT ist, bevor Sie versuchen, die Gänge zu wechseln! Wechseln Sie NIEMALS die Gänge des linken Schiebers bei laufender Maschine! Beim RECHTSCHIEBER werden die Gänge durch Einrastnocken ausgewählt, ähnlich wie bei einem Motorradgetriebe. Diese MÜSSEN durch Drehen der Kurbel ausgewählt werden, damit die Nocken einrasten können.

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass die Gänge vollständig einrasten.

VARIABLE MOTORDREHZAHL

Mit der elektronischen Drehzahlregelung kann die Motordrehzahl gesenkt werden, um die Schnittgeschwindigkeit flexibel an die Größe des Schneidwerkzeugs und die Art des Materials anpassen zu können. Drehen Sie einfach das Rändelrad, um die Motordrehzahl elektronisch zu erhöhen oder zu senken.

HINWEIS: Wann immer es möglich ist, ist es vorzuziehen, die Geschwindigkeit durch Wechseln des Gangs zu verringern, anstatt die Motordrehzahl zu senken. Eine langsamere Motordrehzahl hat eine geringere Kühlung und ein etwas geringeres Drehmoment zur



Folge, daher sollten Sie immer versuchen, den Motor so schnell wie möglich laufen zu lassen.

Verringern Sie die Motordrehzahl nur, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben.

(Zum Beispiel: Wenn Sie eine Drehzahl von etwa 100/min benötigen, ist es besser, den 1. Gang bei voller Motordrehzahl zu verwenden als den 3. Gang bei minimaler Motordrehzahl).

EINE ÜBERHITZUNG DES MOTORS ZU VERMEIDEN

Wenn Sie die Maschine bei oder nahe der maximalen Kapazität mit einer langsamen Motordrehzahl betreiben, wird der Motor maximal belastet und sehr heiß. Kühlen Sie den Motor nach jedem Schnitt **IMMER** ab, indem Sie ihn einige Minuten lang bei maximaler Motordrehzahl im Leerlauf laufen lassen.

SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN

Die Art des zu bohrenden Materials, seine Härte und Dicke haben großen Einfluss auf die empfohlene Schnittgeschwindigkeit. In der nachstehenden Tabelle finden Sie allgemeine Richtlinien für Schnittgeschwindigkeiten. Verwenden Sie die Formel, um die empfohlene Drehzahl für den Durchmesser des verwendeten Ringschneiders zu ermitteln:

EMPFOHLENE OBERFLÄCHENGESCHWINDIGKEITEN

Hinweis: Werkstoffe, die brenngeschnitten wurden, werden in dem betroffenen Bereich wärmebehandelt. Für diese Bereiche sind wesentlich langsamere Schnittgeschwindigkeiten erforderlich.

Arbeitsmaterial	Oberflächengeschwindigkeit MPM (m/min)
Aluminium	60-90
Messing	40-50
Weiches Gusseisen	30-50
Hartes Gusseisen	15-21
Baustahl	24-30
Hochfester Stahl	6~13
Rostfreier Stahl	3~5

RPM = $318,5 \times \text{MPM} / \text{Fräserdurchmesser (in mm)}$

Ein Beispiel: Wenn Sie mit einem 50-mm-Fräser unlegierten Stahl bohren, beträgt die empfohlene MPM etwa 30 m/min, die ideale Drehzahl wäre also: $318,5 \times 30 / 50 = 191/\text{min}$

Wenn Sie jedoch hochfesten Stahl bohren würden, läge die MPM bei etwa 6 m/min, die ideale Drehzahl wäre also: $318,5 \times 6 / 50 = 38/\text{min}$

UMKEHRSCHALTER

Wählen Sie die gewünschte Drehrichtung. Dieser Schalter hat 3 Positionen: oben ist vorwärts, Mitte ist neutral und unten ist rückwärts.

ACHTUNG: Wenn der Motor mit dem Richtungsschalter in der Neutralstellung eingeschaltet wird, dreht sich die Maschine nicht, sondern steht unter Spannung, sobald entweder der Vorwärts- oder der Rückwärtsgang gewählt wird, beginnt sich der Dorn zu drehen! Achten Sie auf um diese Situation zu vermeiden.



SICHERHEITSKUPPLUNG

Dieses Werkzeug ist mit einer Sicherheitskupplung ausgestattet, die bei Überschreiten des maximalen Drehmoments durchrutscht. Diese Kupplung ist keine Gewindeschneidkupplung und ein Durchrutschen der Gewindebohrer im Sackloch ist zu vermeiden.


TWIST DRILLING

Wenn Spiralbohren erwünscht ist, kann ein MT3-Spiralbohrer oder ein optionaler Spannzangenadapter und Futter montiert werden.



CHUCK

Montieren Sie ein 16-mm-Futter (5/8") auf den MT3-Futteradapter.

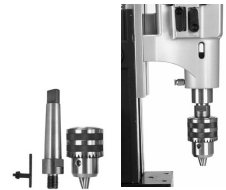

TAPPING

ACHTUNG: Um eine Beschädigung des Gewindeschneiders zu vermeiden, richten Sie den Gewindeschneider immer sehr sorgfältig auf die Bohrung aus und vergewissern Sie sich, dass die Größe der Bohrung für den zu verwendenden Gewindeschneider geeignet ist.

ACHTUNG: Um Schäden am Gewindebohrer oder an der Maschine zu vermeiden, müssen Sie die Maschine rechtzeitig anhalten, damit der Gewindebohrer NICHT durchdreht. Der Motor läuft nach dem Abschalten noch eine Weile nach, planen Sie dies also ein und stellen Sie sich darauf ein. Diese Maschine verfügt NICHT über eine Gewindebohrerkupplung.

VORSICHT: Um Schäden an der Maschine zu vermeiden, lassen Sie die Maschine IMMER zum Stillstand kommen, bevor Sie sie umdrehen.

1. Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit gemäß der Tabelle für die Größe des verwendeten Wasserhahns.
2. Beginnen Sie mit der Vorwärtsdrehrichtung bei Standard-Rechtsgewinden. (Umgekehrt mit Linksgewinde)
3. Lassen Sie den Gewindeschneider die Vorschubgeschwindigkeit bestimmen. Ein leichtes Antippen des Vorschubgriffs reicht aus, sobald er im Loch ist.



4. Wenn Sie den gewünschten Faden angezapft haben, drücken Sie den roten Motorstoppschalter. Lassen Sie die Maschine vollständig zum Stillstand kommen. Kehren Sie dann die Richtung um und starten Sie die Maschine erneut, indem Sie den grünen Motorschalter drücken, um den Gewindebohrer zu entfernen. Führen Sie den Gewindebohrer wieder heraus.
mit dem Vorschubgriff. Die richtige Reihenfolge für normales Gewindeschneiden ist wie folgt: **Magnet: ein. Richtung: vorwärts. DANN: Richtung: rückwärts. Motor: ein. Motor: aus - Magnet: aus.**

WARTUNG

Blasen Sie alle 50 Betriebsstunden Druckluft durch den Motor, während er ohne Last läuft, um den angesammelten Staub zu entfernen. (Bei Betrieb unter besonders staubigen Bedingungen ist dieser Vorgang häufiger durchzuführen).

1. Halten Sie die Maschine sauber und frei von Spänen.
2. Prüfen Sie, ob die Anschlüsse locker sind und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
3. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze frei sind, damit der Motor normal gekühlt werden kann. Blasen Sie bei laufendem Motor Niederdruck-Druckluft durch die Lüftungsschlitze, um den Motor sauber zu halten.

DIE AUFSTECKWELLE

Halten Sie die Welle frei von Schmutz und fetten Sie sie bei Bedarf leicht ein. Wenn das Aufstecklager Geräusche macht, ist es möglicherweise verschmutzt oder ein Span hat sich darin festgesetzt. Entfernen Sie die Welle, um das Stützlager zu reinigen und neu zu fetten.

DIE KEILLEISTEN (SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNGEN)

Die Keilleisten müssen eingestellt werden, wenn sie zu locker sind. Lösen Sie zum Einstellen die Kontermuttern und stellen Sie die Einstellschrauben gleichmäßig ein, während Sie den Griff auf und ab bewegen. Stellen Sie den Griff so ein, dass er kein Spiel hat, aber auch nicht klemmt, und zwar überall im Verstellbereich. Ziehen Sie dann die Kontermuttern wieder an. Überprüfen, schmieren und justieren Sie die Einstellung regelmäßig.




DIE KOHLEBÜRSTEN

Die Kohlebürsten sind ein normales Verschleißteil und müssen ersetzt werden, wenn sie ihre Verschleißgrenze erreicht haben.

Achtung! Ersetzen Sie die Bürsten immer als Paar.


Zum Auswechseln

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben und nehmen Sie die Motorhaube ab.
2. Drehen Sie mit einer Zange die Bürstenfeder aus dem Weg und schieben Sie die alte Kohlebürste aus dem Bürstenhalter.
3. Lösen Sie die Schraube, um das Bürstenkabel zu entfernen. Die alte Kohlebürste kann nun herausgehoben werden.
4. Setzen Sie eine neue Bürste ein. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
5. Bringen Sie die Heckabdeckung des Motors wieder an.

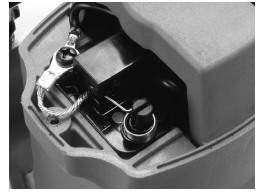

AUTO-STOPP-KOHLEBÜRSTE

Dank der neuen Auto-Stopp-Kohlebürste müssen die Bürsten überprüft werden, wenn die Maschine ohne Grund zum Stillstand kommt. Die Auto-Stopp-Funktion stoppt die Maschine, bevor die Kohlebürsten fertig sind, und schützt den Motor.

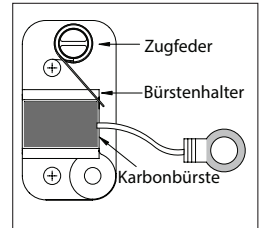

MAGNET-FEHLERSUCHE

Die volle Leistung des Magneten ist für den Betrieb einer Magnetbohrmaschine absolut notwendig. Wenn der Magnet funktioniert, aber nicht gut hält, ist wahrscheinlich eine der Spulen ausgefallen. Wenn der Magnet überhaupt nicht funktioniert, ist wahrscheinlich ein Gleichrichter defekt. (Es ist höchst unwahrscheinlich, dass beide Magnetspulen gleichzeitig ausfallen).

HINWEIS: Eine fehlerhafte Magnetspule kann auch den Gleichrichter beschädigen. Wenn also ein Magnetproblem vorliegt, müssen BEIDE Magnetspulen und der Gleichrichter überprüft werden.

WARNUNG: Versuchen Sie niemals, eine Magnetbohrmaschine mit einem defekten Magneten zu betreiben!

PRÜFUNG DES MAGNETS (nur für qualifizierte Techniker)

Wenn der Magnet nicht gut funktioniert, muss er überprüft werden. Trennen Sie die Drähte jeder einzelnen Spule und prüfen Sie den Widerstand jeder Spule separat. (Beachten Sie, dass 110-Volt-Modelle parallel und 230-Volt-Modelle in Reihe verdrahtet sind) Der Widerstand der Spulen verschiedener Magnetgrößen variiert, sollte aber im Bereich von einigen hundert Ohm liegen. Am wichtigsten ist, dass beide Spulen nahezu den gleichen Widerstand haben müssen. Wenn eine der Spulen einen Widerstand von Null hat, bedeutet dies, dass sie kurzgeschlossen ist. Wenn eine der Spulen einen unendlichen Widerstand hat, bedeutet dies, dass der Stromkreis unterbrochen ist. Wenn eine der beiden Spulen ein Problem hat, muss der Magnet ausgetauscht werden. Ein defekter Magnet kann auch zu einer Beschädigung des Gleichrichters führen. Überprüfen Sie auch den Gleichrichter, wenn Sie einen defekten Magneten austauschen. (siehe unten)

PRÜFUNG DES RECTIFIERERS (nur für qualifizierte Techniker)

Der Gleichrichter nimmt den Haushaltswechselstrom auf und wandelt ihn in Gleichstrom um, um den Magneten zu betreiben. Wenn er ausfällt, erhalten die Magnetspulen keinen Strom.

Trennen Sie den Gleichrichter ab und prüfen Sie den Widerstand der beiden Stromkreise des Gleichrichters zwischen der Wechsel- und der Gleichstromseite. Beachten Sie, dass es auf die Polarität ankommt, so dass Sie nur dann eine Messung vornehmen können, wenn die Prüfspitzen richtig ausgerichtet sind. Jede Seite wird das Gegenteil von der anderen sein. Beide Stromkreise sollten nahezu den gleichen Widerstandswert aufweisen. Wenn einer der Stromkreise einen Widerstand von Null aufweist, bedeutet dies, dass er kurzgeschlossen ist. Wenn einer der Stromkreise einen unendlichen Widerstand aufweist, bedeutet dies, dass der Stromkreis unterbrochen ist.


Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, darf dies nur vom Hersteller oder seinem Vertreter vorgenommen werden, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.

WARNUNG: Alle Reparaturen müssen von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zu Verletzungen oder zum Tod führen.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	2 000 W (220-240 V), 1 700 W (110-120 V)	
Tension	220-240 V~ 50-60 Hz, ou 110-120 V~ 50-60 Hz (voir la plaque signalétique de la machine)	
* Vitesses de charge nominale Min ⁻¹	Vitesse 1	35 - 120
	Vitesse 2	70 - 220
	Vitesse 3	80 - 250
	Vitesse 4	140 - 450
Capacité	Ø x profondeur de coupe (fraises annulaires)	120 mm x 50 mm (4" x 2")
	Ø x Profondeur de coupe (avec porte-outil à fixation rapide)	60 mm x 50 mm (2-3/8" x 2")
	Ø du foret hélicoïdal MT3	32 mm (1-1/4")
	Capacité du mandrin de perceuse	tige ≤ 16 mm (5/8")
	Ø des robinets	32 mm (1-1/4")
	Course avec les outils de coupe MT3	208 mm (8-3/16")
Adhésion magnétique	32 000 N	
Protection contre les surcharges	Standard	
Poids net	29,3 kg (64,6 lb)	

* En raison de la conception à vitesse constante, les vitesses à vide et à charge nominale sont à peu près les mêmes.

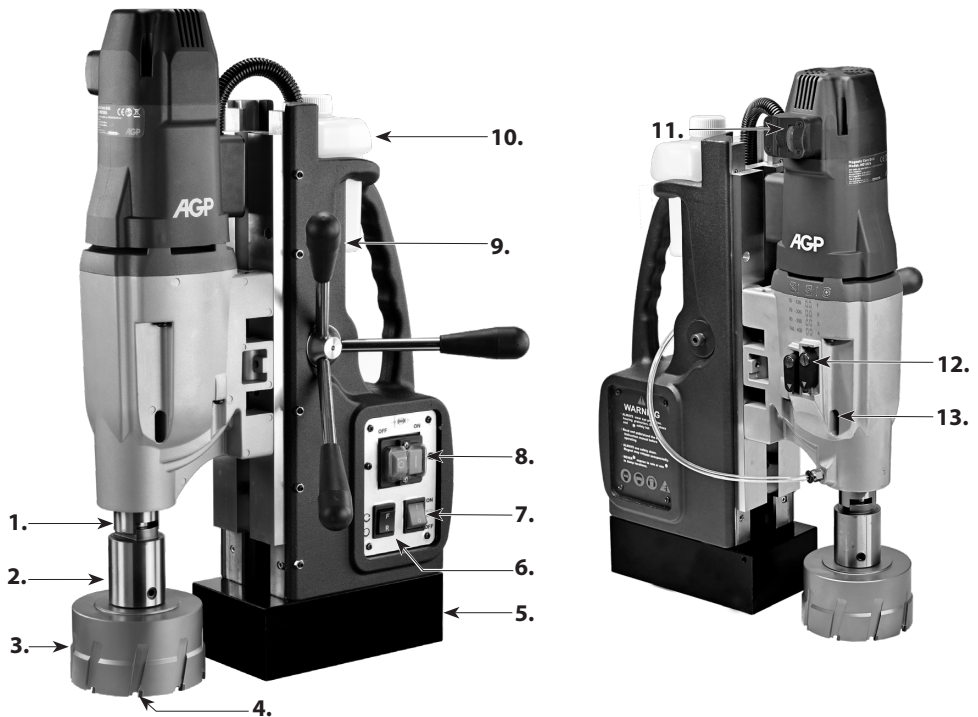

1. Broche
2. Arbor
3. Fraise annulaire (non incluse)
4. Goupille pilote (non incluse)
5. Base magnétique
6. Inverseur de marche
7. Interrupteur magnétique

8. Interrupteur du moteur
9. Manivelle
10. Réservoir de liquide de refroidissement
11. Roue à vitesse variable
12. Sélecteurs de vitesse
13. Port d'éjection

ACCESSOIRES STANDARD

- * Clé M8
- * Clé L-Hex M2.5
- * Clé L-Hex M5
- * Kit de protection des copeaux
- * Kit de réservoir de liquide de refroidissement
- * Sangle à cliquet
- * Dérive

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SÉCURITÉ DES OUTILS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements, instructions, illustrations et spécifications de sécurité fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

1) SÉCURITÉ DES LIEUX DE TRAVAIL

- a. **Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- b. **N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- c. **Ne laissez pas les enfants et les spectateurs s'approcher lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- a. **Les fiches des outils électriques doivent être adaptées à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit.** N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.
- b. **Évitez tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre ou à la masse.
- c. **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- d. **Ne pas abuser du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique.** Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e. **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- f. **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD).** L'utilisation d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

3) SÉCURITÉ PERSONNELLE

- a. **Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- b. **Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** Un équipement de protection tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou une protection auditive utilisés dans des conditions appropriées réduiront les blessures corporelles.
- c. **Évitez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant**

de brancher la source d'alimentation et/ou le bloc-piles, de prendre ou de transporter l'outil. Le fait de porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est activé invite aux accidents.

- d. Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- e. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un bon pied et un bon équilibre.** Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
- f. Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez vos cheveux et vos vêtements éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- g. Si des dispositifs sont prévus pour la connexion d'installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont connectés et utilisés correctement.** L'utilisation de l'aspiration des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.
- h. Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous permettre de devenir complaisant et d'ignorer les principes de sécurité des outils.** Un geste imprudent peut provoquer une blessure grave en une fraction de seconde.

4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

- a. Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour votre application.** Le bon outil électrique fera le travail mieux et de manière plus sûre, au rythme pour lequel il a été conçu.
- b. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter.** Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- c. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez le bloc-piles, s'il est détachable, de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.
- d. Rangez les outils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- e. Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées, qu'elles ne sont pas coincées, qu'elles ne sont pas cassées et qu'aucune autre condition ne risque d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- f. Gardez les outils de coupe affûtés et propres.** Des outils de coupe correctement entretenus et aux bords tranchants sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- g. Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- h. Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et les surfaces de préhension glissantes et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.

5) SERVICE

Faites réparer votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité de l'outil électrique.

Symboles utilisés dans ce manuel

V.....volts

A.....ampères

Hz.....hertz

W.....watts

~.....courant alternatif

nvitesse nominale

min⁻¹.....révolutions ou alternance par minute



.....avertissement de danger général



.....avec terre électrique



.....lisez ces instructions



.....portez toujours une protection oculaire



.....Toujours porter un masque anti-poussière.



.....portez toujours une protection auditive



.....portez un casque de sécurité agréé



ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et les emballages avec les déchets ménagers

TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS LE MANUEL

- 1. Avertissement :** Ce terme signifie qu'il existe un risque de dommage physique ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité.
- 2. Attention :** Ce terme signifie qu'il existe un risque d'endommager la machine, l'outil de coupe ou d'autres équipements.
- 3. Remarque :** Ces termes offrent des informations utiles relatives au fonctionnement de la machine ou à son entretien.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LES FORETS

- a. La perceuse doit être fixée.** Une perceuse qui n'est pas correctement fixée peut se déplacer ou basculer et entraîner des blessures corporelles.
- b. La pièce doit être serrée ou fixée au support de la pièce.** Ne percez pas de pièces qui sont trop petites pour être serrées solidement. Tenir la pièce à la main pendant l'opération peut entraîner des blessures.
- c. Ne pas porter de gants.** Les gants peuvent être happés par les pièces en rotation ou les copeaux, ce qui peut entraîner des blessures.
- d. Gardez vos mains hors de la zone de perçage lorsque l'outil est en marche.** Tout contact avec des pièces en rotation ou des copeaux peut entraîner des blessures corporelles.
- e. Assurez-vous que l'accessoire tourne avant de l'introduire dans la pièce à usiner.** Sinon, l'accessoire risque de se coincer dans la pièce, provoquant un mouvement inattendu de la pièce et des blessures corporelles.
- f. Lorsque l'accessoire est bloqué, cessez d'appliquer une pression vers le bas et éteignez l'outil.** Recherchez et prenez des mesures correctives pour éliminer la cause du blocage. Le blocage peut entraîner un mouvement inattendu de la pièce et des blessures corporelles.
- g. Évitez de générer des copeaux longs en interrompant régulièrement la pression vers le bas.** Les copeaux métalliques tranchants peuvent provoquer un enchevêtrement et des blessures corporelles.
- h. Ne retirez jamais les copeaux de la zone de perçage pendant que l'outil est en marche.** Pour enlever les copeaux, éloignez l'accessoire de la pièce à usiner, éteignez l'outil et attendez que l'accessoire cesse

de bouger. Utilisez des outils tels qu'une brosse ou un crochet pour enlever les copeaux. Tout contact avec des pièces en rotation ou des copeaux peut entraîner des blessures corporelles.

- i. **Les accessoires à vitesse nominale doivent être au moins égaux à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.** Les accessoires fonctionnant à une vitesse supérieure à leur vitesse nominale peuvent se briser et voler en éclats.
- j. **Utilisez toujours le kit de protection contre les copeaux.**

SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE AUX FOREUSES MAGNÉTIQUES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- a. **Utilisez toujours une Sangle de sécurité.** Le montage peut se libérer.
- b. **AVERTISSEMENT : Pendant le fonctionnement, tenez uniquement les manivelles, et aucune autre partie de la machine.** Le fait de poser la main sur la machine peut entraîner un choc électrique en cas de fuite de tension ou si la machine coupe son propre câble d'alimentation.
- c. **Veillez toujours à ce que la pièce à travailler ait une épaisseur minimale de 12 mm (7/16 in.). Si ce n'est pas le cas, utilisez un morceau de tôle d'acier d'au moins 12 mm d'épaisseur et plus grand que l'aimant, sous la pièce, pour renforcer l'adhérence magnétique.** L'adhérence de l'aimant dépend de l'épaisseur de la pièce.
- d. **N'utilisez pas la machine sur une pièce pendant qu'elle est en cours de soudage.** Cela pourrait entraîner des dommages à la machine et/ou des blessures corporelles.
- e. **Ne jamais positionner la machine sur une pièce entre l'électrode et la masse d'un soudeur à l'arc.** Le courant de la soudeuse passera par le fil de terre du câble d'alimentation de la machine et l'endommagera.
- f. **Ne pas dépasser 90 degrés par rapport à l'horizontale.** Il est dangereux d'utiliser la perceuse à l'envers.
- g. **Veillez toujours à ce que l'aimant soit propre et exempt de rouille et de tartre.** Les copeaux métalliques et autres débris nuisent à l'adhérence magnétique.
- h. **Utilisez toujours l'outil seul sur le réceptacle.** D'autres appareils utilisés sur le même réceptacle pourraient provoquer une tension inégale qui pourrait entraîner le détachement de l'aimant.
- i. **Assurez-vous que l'aimant a bien adhéré à la pièce avant de commencer à percer.** Une bonne adhésion de l'aimant est essentielle pour un perçage sûr.
- j. **Lors du perçage de matériaux non ferreux (non magnétiques), utilisez uniquement un accessoire approuvé par le fabricant, tel qu'un adaptateur de base à vide.** L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse.
- k. **Ne pas utiliser d'outils de coupe émoussés ou endommagés.** Cela pourrait surcharger le moteur.
- l. **Évitez d'utiliser les fraises annulaires sans liquide de coupe.** Vérifiez toujours le niveau de liquide avant de les utiliser. Les fraises annulaires ont besoin de liquide de coupe pour fonctionner correctement et durer longtemps.
- m. **Protégez le moteur. Ne laissez jamais de liquide de coupe, d'eau ou d'autres contaminants pénétrer dans le moteur.** Cela pourrait entraîner un choc électrique ou endommager le moteur.
- n. **Lorsque vous percez des matériaux de travail empilés, arrêtez-vous toujours pour dégager le bouchon après avoir percé la première couche.** La lopin de terre mal fixé va gêner le bon déroulement du forage.
- o. **ATTENTION : Ne jamais essayer d'utiliser la machine avec un courant incorrect ou une tension anormalement basse.** Une tension incorrecte pourrait endommager le moteur.
- p. **Cette machine n'est pas destinée à une utilisation de type chaîne de production.**

CYCLE DE FONCTIONNEMENT DE LA BASE MAGNÉTIQUE

Ne pas laisser la base magnétique activée en continu pendant plus de 60 minutes. Si la base magnétique est surchauffée, laissez-la refroidir pendant 30 minutes avant de continuer.

ATTENTION : Éteignez la base magnétique lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous laissez la base magnétique allumée en permanence, vous l'endommagerez.

ASSEMBLAGE

Le réservoir de liquide de refroidissement doit être assemblé. Fixez d'abord le tube transparent au fond du réservoir de liquide de refroidissement. Pour ce faire, desserrez d'abord l'écrou et faites glisser l'écrou sur le tube. Faites ensuite glisser le tube sur le mamelon. Serrez ensuite l'écrou. Faites glisser le support du réservoir sur la vis située en haut à droite de la glissière et serrez. Enfin, insérez l'autre extrémité du tube dans le raccord rapide de la boîte de vitesses. Il suffit de l'enfoncer directement pour l'installer (**pour le retirer, il faut d'abord pousser fermement le collier rouge du connecteur et sortir le tube**). Du liquide de refroidissement de coupe est toujours nécessaire lors de l'utilisation de coupeurs annulaires. Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez-le. Vérifiez souvent le niveau du liquide de refroidissement. Gardez le robinet du liquide de refroidissement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Un pare-copeaux doit être utilisé. Pour fixer le pare-copeaux, utilisez les boulons papillons fournis pour le fixer à l'aimant. Il s'agit de Il n'est pas nécessaire de retirer la protection pour nettoyer les copeaux. Il suffit de relever la protection dans sa position supérieure.


Une sangle de sécurité doit être utilisée. Passez la sangle autour de la pièce à travailler, faites passer la sangle par la poignée de l'outil électrique et serrez la sangle à l'aide du mécanisme à cliquet.

MONTAGE DE FRAISES ANNULAIRES

ATTENTION : N'utilisez jamais un outil de coupe dont la taille est supérieure à la capacité nominale maximale de la machine.

1. Pour insérer une fraise annulaire, insérez d'abord la goupille pilote dans la fraise. Faites ensuite glisser la fraise dans l'arbre, alignez le bon plat avec la ou les vis de blocage et serrez fermement à l'aide de la clé hexagonale fournie.

ATTENTION : Veillez à ce que la vis de verrouillage se trouve sur un méplat de l'outil de coupe et pas seulement contre la tige arrondie.

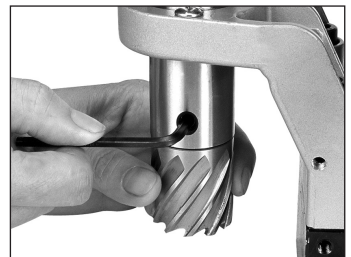

2. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en huile est ouvert et que le liquide de refroidissement s'écoule correctement en poussant la tige pilote. Si l'alimentation est trop rapide ou trop lente, réglez le robinet en conséquence. Gardez le robinet fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.

OPÉRATION-GÉNÉRALE

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que l'aimant est bien collé à la pièce avant de commencer à

percer.

REMARQUE : En cas de montage sur une poutre à surface courbe, montez la machine parallèlement à la courbe de la pièce à usiner.

AVERTISSEMENT : Évitez de travailler à plus de 90 degrés de l'horizontale. Lorsque vous percez à un tel angle, prenez des précautions pour empêcher le liquide de refroidissement de pénétrer dans le moteur. Un liquide de refroidissement de type pâteux doit être utilisé.

1. Installez d'abord l'outil dans l'arbre et alignez-le avec le centre prévu de la coupe. Ensuite, allumez l'aimant.
2. Appuyez sur le bouton vert pour démarrer le moteur. Utilisez la manivelle pour faire avancer l'outil. Utilisez toujours une très légère pression au début de la coupe et juste au moment où l'outil perce. La manivelle offre un formidable effet de levier ; n'utilisez donc pas trop de force. Laissez l'outil de coupe déterminer le rythme. Avec l'expérience, l'opérateur sera en mesure de déterminer la meilleure vitesse d'avance sur le travail. Il doit y avoir un certain degré de ralentissement audible du moteur, mais pas d'enlèvement de la coupe. Une vitesse de coupe correcte avec un outil de coupe annulaire correctement affûté produira de longs copeaux ininterrompus, qui formeront un paquet de copeaux en forme de "nid d'oiseau" autour de la coupe.



NOTE : Assurez-vous toujours que l'outil de coupe est bien aiguisé. Un outil de coupe émoussé produira généralement des copeaux plus fins et/ou hachés.

AVERTISSEMENT : Dégagez TOUJOURS les copeaux lorsqu'il y a une accumulation trop importante. Une accumulation excessive de copeaux peut entraîner un blocage du couteau ou une autre situation dangereuse.

AVERTISSEMENT : la balle est éjectée à la fin de la coupe et est très chaude. Prévoyez toujours une méthode pour attraper le projectile, où le projectile éjecté peut causer des blessures aux personnes se trouvant en dessous.

Remarque : verrouillez le verrou de la glissière sur le côté de la machine en position complètement relevée lorsqu'elle est au repos pour éviter que la glissière ne s'abaisse accidentellement - n'oubliez pas de le déverrouiller à nouveau avant de commencer à forer.

ATTENTION : N'essayez jamais de découper des demi-cercles ou de percer des trous qui se chevauchent avec une fraise TCT. Cela pourrait détruire la fraise.

ATTENTION : Ne tentez jamais de réintroduire une coupe à moitié terminée si l'aimant a été éteint et la machine déplacée entre-temps. Cela pourrait détruire le cutter.

OUTILS DE CHANGEMENT ET ADAPTATEURS AVEC TIGE MT3

Pour insérer un outil, tournez l'outil jusqu'à ce que la queue soit alignée et poussez fermement en place. Il est utile de taper avec un maillet à face douce pour engager complètement le cône. S'il est bien en place, il ne sera

pas possible de le démonter à la main. Pour retirer l'outil, alignez la fente d'éjection de l'arbre avec l'orifice d'éjection du carter d'engrenage, faites glisser l'outil d'éjection dans la fente et tapez avec un marteau pour éjecter l'outil.

ATTENTION : Lors du retrait, veillez à ce que l'outil de coupe ne s'écrase pas et ne soit pas endommagé ou ne blesse pas quelqu'un en dessous.



ADAPTATEUR POUR FRAISE ANNULAIRE MT3

Cette machine est équipée d'un système unique d'adaptateur de fraise annulaire avec arrosage intégré directement dans la boîte de vitesses. Aucune barre d'arrêt n'est nécessaire.

1. Pour installer l'adaptateur pour fraise annulaire, insérez d'abord l'extrémité conique de l'adaptateur dans l'arbre de la machine comme décrit ci-dessus.
2. Fixez le réservoir de liquide de refroidissement à la glissière et assurez-vous que le tube est correctement fixé.
3. Pour insérer une fraise annulaire, insérez d'abord la goupille pilote. Faites ensuite glisser la fraise dans l'adaptateur, alignez le bon plat avec la ou les vis de blocage et serrez fermement à l'aide de la clé hexagonale fournie.
4. Assurez-vous que le robinet d'alimentation en huile est ouvert et que le liquide de refroidissement s'écoule correctement en poussant la tige pilote. Si l'alimentation est trop rapide ou trop lente, réglez le robinet en conséquence. Gardez le robinet fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.

OPERATION

AVERTISSEMENT : N'utilisez JAMAIS de coupeurs de 60 mm (2-3/8 po) ou plus si l'épaisseur de la plaque n'est pas d'au moins 20 mm (13/16 po), ce qui pourrait entraîner un soulèvement de l'aimant. Si l'épaisseur de la plaque n'est pas suffisante, complétez l'adhérence magnétique en ajoutant une plaque de 10 mm ou plus d'épaisseur directement sous la position de l'aimant sous la pièce de travail.

ATTENTION : La machine est équipée d'un inverseur de marche. Assurez-vous toujours que le sens de rotation est correct avant de l'utiliser. Un fonctionnement dans le mauvais sens pourrait endommager le cutter.

Sélectionnez la gamme de vitesses souhaitée en faisant d'abord sortir la languette de son logement, puis en faisant glisser les sélecteurs vers le haut ou vers le bas selon la combinaison appropriée. Consultez le tableau pour obtenir la combinaison correcte pour la vitesse souhaitée. (Il peut être nécessaire de tourner légèrement l'arbre pour que les engrenages s'engrènent correctement). Suivez les plages de vitesse recommandées sur le tableau des vitesses de coupe pour régler la vitesse et la gamme d'engrenages appropriées.

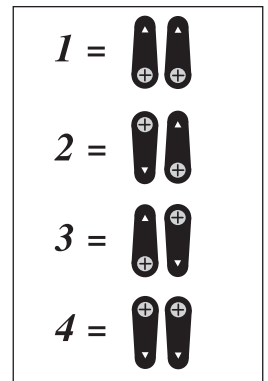


TABLEAU DES VITESSES 4 VITESSES

GEAR	MAX. VITESSE min ⁻¹	MIN. VITESSE min ⁻¹	CUTTERS	TAPS
1	120	35	Jusqu'à 120 mm (4-3/4")	≤ 32 mm (1-1/4")
2	220	70	55mm-70mm (2-1/8 à 2-3/4 in.)	N/A
3	250	80	35~55mm (1-3/8 à 2-1/8 in.)	N/A
4	450	140	35mm ou moins (1-3/8 in.)	N/A

NOTE : Ces vitesses ne sont que des recommandations générales. Le matériau doit déterminer les vitesses réelles et la vitesse de coupe recommandée par le fabricant de l'outil de coupe. Voir la section ci-dessous "VITESSE DE SURFACE RECOMMANDÉE" et utiliser la formule pour calculer la meilleure vitesse de rotation.

REMARQUE : les sélecteurs de vitesse des côtés gauche et droit ont une conception d'engagement différente :

Pour le glisseur gauche, il faut **TOUJOURS** s'assurer que la machine est complètement arrêtée avant de tenter de changer les engrenages ! Ne changez **JAMAIS** les engrenages du coulisseau gauche sur une machine en marche !

Pour le coulisseau droit, les vitesses sont sélectionnées par des chiens d'engagement, comme dans une transmission de moto. Ceux-ci **DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS EN TOURNANT LE BARREAU** pour permettre aux chiens de s'engager.


ATTENTION : Veillez à ce que les engrenages s'engagent complètement.

VITESSE VARIABLE DU MOTEUR

La commande électronique de vitesse variable du moteur permet de réduire la vitesse du moteur pour une plus grande souplesse d'ajustement de la vitesse de coupe en fonction de la taille du couteau et du type de matériau. Il suffit de tourner la molette pour augmenter ou diminuer électroniquement la vitesse du moteur.

REMARQUE : dans la mesure du possible, il est toujours préférable de réduire la vitesse en changeant de vitesse plutôt que de réduire la vitesse du moteur. Un moteur plus lent aura moins de refroidissement et un peu moins de couple, il faut donc toujours essayer de faire tourner le moteur aussi vite que possible. Ne réduisez la vitesse du moteur que si vous n'avez pas d'autre option.

(Par exemple : Si vous avez besoin d'un régime d'environ 100/min, il vaut mieux utiliser la 1ère vitesse à pleine vitesse du moteur que la 3ème vitesse à vitesse minimale du moteur).

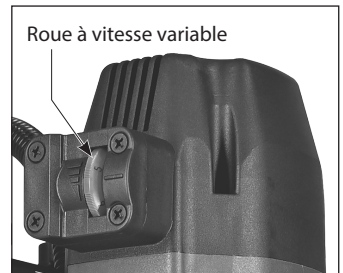

ÉVITER LA SURCHAUFFE DU MOTEUR

Lorsque vous utilisez la machine à sa capacité maximale ou presque avec une vitesse de moteur lente, le moteur est soumis à une tension maximale et est très chaud. Après chaque coupe, refroidissez TOUJOURS le moteur en le faisant tourner à vide à la vitesse maximale pendant quelques minutes.

VITESSE DE COUPE

Le type de matériau à percer, sa dureté et son épaisseur influencent considérablement la vitesse de coupe recommandée. Le tableau ci-dessous donne des indications générales sur les vitesses de coupe. Utilisez la formule pour déterminer la vitesse de rotation recommandée pour le diamètre de la fraise annulaire utilisée :

VITESSES DE SURFACE RECOMMANDÉES

Remarque : les matériaux qui ont été coupés à la flamme seront traités thermiquement dans la zone affectée. Ces zones nécessiteront des vitesses de coupe beaucoup plus lentes.

Matériel de travail	Vitesse de surface MPM (m/min)
Aluminium	60-90
Laiton	40-50
Fonte molle	30-50
Fonte dure	15-21
Acier doux	24-30
Acier à haute résistance	6~13
Acier inoxydable	3~5

RPM = $318,5 \times \text{MPM} / \text{diamètre de la fraise (en mm)}$

Par exemple : si vous percez de l'acier doux avec une fraise de 50 mm, le MPM recommandé est d'environ 30 m/min, le régime idéal est donc le suivant : $318,5 \times 30/50 = 191/\text{min}$

Mais si vous percez de l'acier à haute résistance, le MPM serait d'environ 6 m/min, donc le RPM idéal serait : $318,5 \times 6/50 = 38/\text{min}$

INTERRUPTEUR D'INVERSION

Sélectionnez le sens de rotation souhaité. Cet interrupteur a 3 positions : vers le haut pour la marche avant, au milieu pour le neutre et vers le bas pour la marche arrière.

AVERTISSEMENT : Si le moteur est mis en marche avec le commutateur de direction en position neutre, la machine ne tournera pas mais sera "sous tension", dès que la marche avant ou arrière sera sélectionnée, l'arbre commencera à tourner ! Prenez soin de pour éviter cette situation.



CLUTCH DE SÉCURITÉ

Cet outil est équipé d'un embrayage de sécurité qui est conçu pour glisser lorsque la valeur maximale du couple est dépassée. Cet embrayage n'est pas un embrayage de taraudage et il faut éviter de tarauder dans un trou borgne.


FORAGE TWIST

Si vous souhaitez effectuer un perçage hélicoïdal, vous pouvez utiliser un foret hélicoïdal MT3 ou un adaptateur de mandrin et un mandrin en option. peuvent être montés.



CHUCK

Montez un mandrin de 16 mm (5/8") sur l'adaptateur de mandrin MT3.

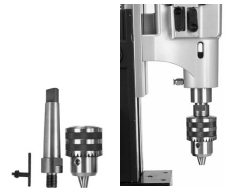

TAPPING

ATTENTION : Pour éviter d'endommager le robinet, alignez toujours très soigneusement le robinet avec le trou et assurez-vous que la taille du trou est correcte pour le robinet à utiliser.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager le robinet ou la machine, faites très attention à arrêter la machine à temps pour ne pas laisser le robinet sortir par le bas. Le moteur continue à tourner en roue libre pendant un certain temps après avoir été arrêté, il faut donc prévoir cela et anticiper. Cette machine n'est pas équipée d'un embrayage de taraudage.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager la machine, laissez TOUJOURS la machine s'arrêter complètement avant d'inverser la rotation.

1. Sélectionnez la vitesse appropriée selon le tableau correspondant à la taille du robinet utilisé.
2. Commencez par le sens de rotation avant avec les filetages standard à droite. (A l'inverse, avec un filetage à gauche).
3. Laissez le robinet déterminer la vitesse d'avance. Une légère pression sur la poignée d'alimentation suffit une fois qu'elle est engagée dans le trou.
4. Lorsque le fil souhaité est tapé, appuyez sur l'interrupteur rouge d'arrêt du moteur. Laissez la machine s'arrêter complètement. Puis inversez le sens de rotation et redémarrez la machine en appuyant sur l'interrupteur vert du moteur pour retirer le robinet. Guidez le robinet vers l'extérieur.
5. avec la poignée d'alimentation. L'ordre des opérations pour un taraudage normal est le suivant : aimant : allumé. direction : avant. moteur : allumé. moteur : éteint. **ENSUITE : sens : inverse. moteur : marche. moteur : arrêt - aimant : arrêt.**



MAINTENANCE

Toutes les 50 heures de fonctionnement, soufflez de l'air comprimé dans le moteur à vide pour éliminer la poussière accumulée. (Si vous travaillez dans des conditions particulièrement poussiéreuses, effectuez cette opération plus souvent).

1. Maintenez la machine propre et exempte de copeaux.
2. Vérifiez que les raccords ne sont pas desserrés et serrez-les si nécessaire.
3. Veillez à ce que les fentes de ventilation soient dégagées afin que le moteur puisse être refroidi normalement. Soufflez de l'air comprimé à basse pression dans les fentes d'aération lorsque le moteur est en marche afin de le garder propre.

L'ARBRE DE L'ARBRE

Veillez à ce que l'arbre du mandrin ne soit pas encrassé et graissez-le légèrement si nécessaire. Si le roulement du support de l'arbre est bruyant, il est peut-être sale ou contient un éclat. Retirez l'arbre du mandrin pour nettoyer et graisser à nouveau le roulement de support du mandrin.

LES CALES (GLISSIÈRES À QUEUE D'ARONDE)

Les cales doivent être réglées si elles sont trop lâches. Pour les régler, desserrez les contre-écrous et ajustez les vis de réglage de manière régulière tout en déplaçant la poignée de haut en bas. Réglez de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu libre, ni de blocage sur toute la plage de déplacement. Puis resserrez les contre-écrous. Vérifiez, lubrifiez et réglez périodiquement si nécessaire.



LES BALAIS DE CARBONE

Les balais de carbone sont une pièce d'usure normale et doivent être remplacés lorsqu'ils atteignent leur limite d'usure.

Attention : Remplacez toujours les brosses par paire.


Pour les remplacer

1. Déposez les 4 vis et retirez le couvercle de la queue du moteur.
2. À l'aide d'une pince, faites pivoter le ressort du balai pour l'écarter et faites glisser l'ancien balai de carbone hors du porte-balai.
3. Dévissez la vis pour retirer le fil du balai. L'ancien balai de carbone peut maintenant être enlevé.
4. Installez une nouvelle brosse. L'installation est l'inverse de la dépose.
5. Remplacez le couvercle de la queue du moteur.



ARRÊT AUTOMATIQUE BALAI DE CARBONE

Grâce au nouveau balai de carbone à arrêt automatique, si la machine s'arrête sans raison, les balais doivent être vérifiés. La fonction automatique arrête la machine avant que les balais de carbone ne soient terminés et protège le moteur.

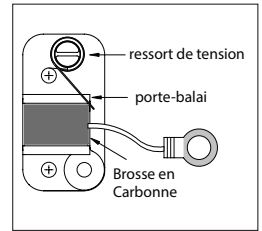

DÉPANNAGE DE L'AIMANT

La performance totale de l'aimant est absolument essentielle pour le fonctionnement des foreuses magnétiques. Si l'aimant fonctionne, mais ne tient pas bien, il est probable que l'une des bobines soit défaillante. Si l'aimant ne fonctionne pas du tout, il s'agit probablement d'un redresseur défectueux. (Il est très peu probable que les deux bobines de l'aimant tombent en panne en même temps).

REMARQUE : Une bobine magnétique défectueuse peut également endommager le redresseur, donc chaque fois qu'il y a un problème d'aimant, les DEUX bobines magnétiques et le redresseur doivent être vérifiés.

AVERTISSEMENT : N'essayez jamais d'utiliser une perceuse magnétique avec un aimant défectueux !

VÉRIFICATION DE L'AIMANT (techniciens qualifiés seulement)

Si l'aimant ne fonctionne pas bien, il faut le vérifier. Séparez les fils de chaque bobine individuelle et testez la résistance de chaque bobine séparément. (Notez que les modèles 110 V sont câblés en parallèle et les modèles 230 V en série). La résistance des bobines des aimants de différentes tailles varie, mais elle doit être de l'ordre de quelques centaines d'ohms. Plus important encore, les deux bobines doivent avoir pratiquement la même résistance. Si l'une des bobines a une résistance nulle, cela signifie qu'elle est court-circuitée. Si l'une des bobines a une résistance infinie, cela signifie que le circuit est interrompu. Si l'une des bobines présente un problème, l'aimant doit être remplacé. Un aimant défectueux peut également endommager le redresseur. Vérifiez également le redresseur lorsque vous remplacez un aimant défectueux. (voir ci-dessous)

VÉRIFICATION DU RECTIFICATEUR (uniquement pour les techniciens qualifiés)

Le redresseur prend le courant alternatif domestique et le convertit en courant continu pour alimenter l'aimant. S'il tombe en panne, les bobines de l'aimant ne seront pas alimentées.

Débranchez le redresseur et testez la résistance des deux circuits du redresseur entre le côté CA et le côté CC. Notez que la polarité est importante, vous ne pouvez donc effectuer un relevé que si les sondes de test sont orientées correctement. Chaque côté sera l'opposé de l'autre. Les deux circuits doivent présenter une résistance presque identique. Si l'un des circuits présente une résistance nulle, cela signifie qu'il est en court-circuit. Si l'un des circuits a une résistance infinie, cela signifie que le circuit est coupé.


Si le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, il doit être effectué par le fabricant ou son agent afin d'éviter tout risque de sécurité.

AVERTISSEMENT : Toutes les réparations doivent être confiées à un centre de service agréé. Des réparations effectuées de manière incorrecte peuvent entraîner des blessures ou la mort.

DATOS TÉCNICOS

Entrada de energía	2 000 W (220-240 V), 1 700 W (110-120 V)	
Tensión	220-240 V~ 50-60 Hz, o 110-120 V~ 50-60 Hz (ver placa de características de la máquina)	
* Velocidades de carga nominal Min ⁻¹	Velocidad 1	35 - 120
	Velocidad 2	70 - 220
	Velocidad 3	80 - 250
	Velocidad 4	140 - 450
Capacidad	Ø x Profundidad de corte (fresas anulares)	120 mm x 50 mm (4" x 2")
	Ø x Profundidad de corte (con mandril de corte rápido)	60 mm x 50 mm (2-3/8" x 2")
	Ø de la broca espiral MT3	32 mm (1-1/4")
	Capacidad del portabrocas	≤ 16 mm (5/8") de mango
	Ø de Grifos	32 mm (1-1/4")
	Carrera con herramientas de corte MT3	208 mm (8-3/16")
Adhesión magnética	32 000 N	
Protección contra sobrecargas	Estándar	
Peso neto	29,3 kg (64,6 lb)	

* Debido al diseño de velocidad constante, las velocidades en vacío y con carga nominal son aproximadamente las mismas.

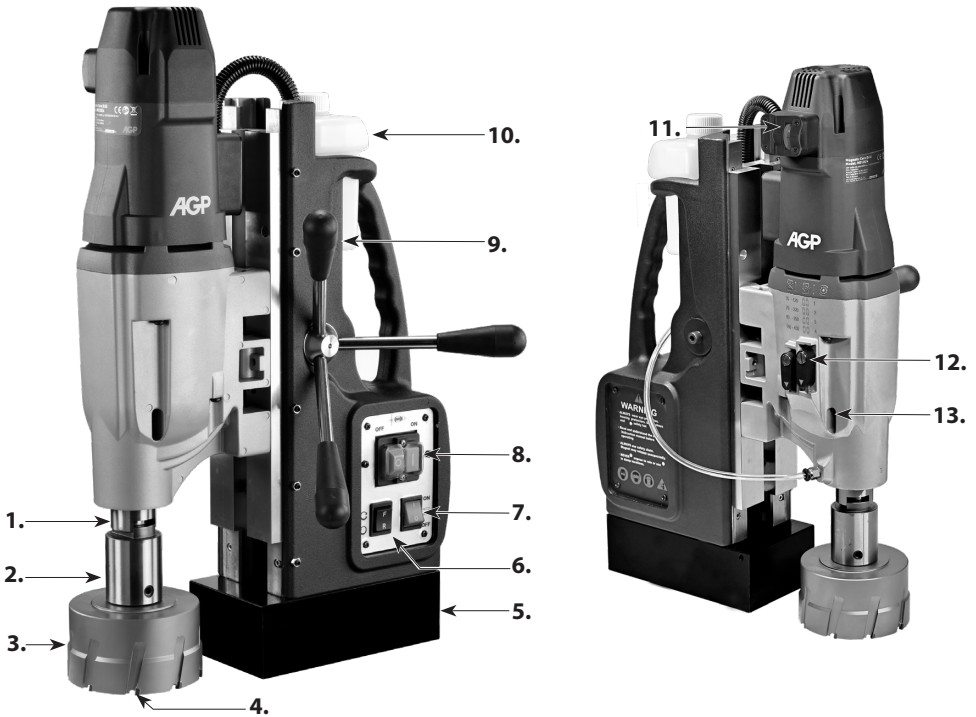

- 1. Husillo
- 2. Arbor
- 3. Cortador anular (no incluido)
- 4. Clavija piloto (no incluida)
- 5. Base magnética
- 6. Interruptor de inversión
- 7. Interruptor magnético

- 8. Interruptor del motor
- 9. Manivela
- 10. Depósito de refrigerante
- 11. Rueda de velocidad variable
- 12. Selectores de marchas
- 13. Puerto de expulsión

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- * Llave inglesa M8
- * Llave L-Hex M2.5
- * Llave L-Hex M5
- * Kit de protección contra astillas
- * Kit de depósito de refrigerante
- * Correa de trinquete
- * Drift

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las instrucciones indicadas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica con cable o con batería (inalámbrica).

1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- a. **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas desordenadas u oscuras invitan a los accidentes.
- b. **No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- c. **Mantenga alejados a los niños y a los transeúntes mientras maneja una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a. **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente.** No modifique nunca el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con toma de tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- b. **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y frigoríficos.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- c. **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d. **No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica.** Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e. **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para su uso en exteriores.** El uso de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f. **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) SEGURIDAD PERSONAL

- a. **Manténgase alerta, preste atención a lo que hace y utilice el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica.** No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras maneja herramientas eléctricas puede provocar graves lesiones personales.
- b. **Utilice el equipo de protección personal. Utilice siempre protección para los ojos.** El equipo de protección, como un La máscara antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, el casco o la protección auditiva utilizados para las condiciones adecuadas reducirán las lesiones personales.
- c. **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado**

antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación y/o a la batería, y de cogerla o transportarla. Transportar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar las herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a los accidentes.

- d. **Retire las llaves de ajuste o las llaves inglesas antes de encender la herramienta eléctrica.** Si se deja una llave inglesa o una llave fija en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, se pueden producir lesiones personales.
- e. **No se extienda en exceso. Mantenga en todo momento el equilibrio y la estabilidad.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f. **Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- g. **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que están conectados y se utilizan correctamente.** El uso de la recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- h. **No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- a. **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- b. **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga.** Toda herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c. **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar las herramientas eléctricas.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.
- d. **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la manejen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no formados.
- e. **Mantenga las herramientas eléctricas y los accesorios. Compruebe que las piezas móviles no estén desalineadas o atascadas, que no haya piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica.** Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- f. **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte correctamente mantenidas con bordes de corte afilados son menos propensas a atascarse y son más fáciles de controlar.
- g. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes a las previstas podría dar lugar a una situación de peligro.
- h. **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

5) Servicio

Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Símbolos utilizados en el manual

V.....voltios
A.....amperios
Hz.....hercios
W.....vatios
~.....Corriente alterna
n.....Velocidad nominal
min¹.....Revoluciones o
rotaciones por minuto



.....Advertencia de peligro general



.....con tierra eléctrica



..... Leer estas instrucciones



.....Usar siempre protección ocular



.....Usar siempre máscara antipolvo



.....Usar siempre protección auditiva



.....Uso de casco de seguridad homologado



No deseche las herramientas eléctricas, los accesorios ni el embalaje junto con los residuos domésticos

TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL

- 1. Advertencia:** Este término significa que existe un riesgo de daño físico o de muerte para el operador o las personas cercanas.
- 2. Precaución:** Este término significa que existe el riesgo de dañar la máquina, la herramienta de corte u otros equipos.
- 3. Nota:** Estos términos ofrecen información útil relacionada con el funcionamiento de la máquina o su mantenimiento.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA PERFORACIÓN

- a. El taladro debe estar asegurado.** Un taladro que no esté bien asegurado puede moverse o volcarse y puede provocar lesiones personales.
- b. La pieza debe estar sujeta o asegurada al soporte de la pieza.** No taladre piezas que sean demasiado pequeñas para sujetarlas con seguridad. Sujetar la pieza de trabajo con la mano durante la operación puede provocar lesiones personales.
- c. No utilice guantes.** Los guantes pueden quedar atrapados por las piezas giratorias o las virutas, lo que puede provocar lesiones personales.
- d. Mantenga las manos fuera de la zona de perforación mientras la herramienta esté en funcionamiento.** El contacto con las piezas giratorias o las virutas puede provocar lesiones personales.
- e. Asegúrese de que el accesorio está girando antes de introducirlo en la pieza de trabajo.** De lo contrario, el accesorio podría atascarse en la pieza de trabajo, provocando un movimiento inesperado de la misma y lesiones personales.
- f. Cuando el accesorio se atasque, deje de aplicar presión hacia abajo y apague la herramienta.** Investigue y tome medidas correctivas para eliminar la causa del atasco. El atasco puede causar un movimiento inesperado de la pieza de trabajo y lesiones personales.
- g. Evite la generación de virutas largas interrumpiendo regularmente la presión hacia abajo.** Las virutas metálicas afiladas pueden provocar enredos y lesiones personales.
- h. No retire nunca las virutas de la zona de perforación mientras la herramienta esté en funcionamiento. Para eliminar las virutas, aleje el accesorio de la pieza de trabajo, apague la**

herramienta y espere a que el accesorio deje de moverse. Utilice herramientas como un cepillo o un gancho para eliminar las virutas. El contacto con las piezas giratorias o las virutas puede provocar lesiones personales.

- i. **Los accesorios con índices de velocidad deben tener un valor nominal al menos igual al de la velocidad máxima marcada en la herramienta eléctrica.** Los accesorios que funcionan a una velocidad superior a la nominal pueden romperse y salir despedidos.
- j. **Utilice siempre el kit de protección contra astillas.**

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DEL TALADRO MAGNÉTICO

- a. **Utilice siempre la Correa de seguridad.** El montaje puede soltarse.
- b. **ADVERTENCIA: Durante el funcionamiento, sujete únicamente las manivelas, no cualquier otra parte de la máquina.** Colocar la mano sobre la máquina puede provocar una descarga eléctrica en caso de fuga de tensión o si la máquina corta su propio cable de alimentación.
- c. **Asegúrese siempre de que la pieza de trabajo tiene un grosor mínimo de 12 mm (7/16 pulgadas). Si no lo es, utilice un trozo de chapa de acero de un grosor mínimo de 12 mm y mayor que el imán, debajo de la pieza de trabajo, para complementar la adhesión magnética.** La adherencia del imán depende del grosor de la pieza de trabajo.
- d. **No utilice la máquina sobre una pieza de trabajo mientras se esté soldando.** Esto puede provocar daños en la máquina y/o lesiones personales.
- e. **Nunca coloque la máquina sobre una pieza de trabajo entre el electrodo y la tierra de cualquier soldadora de tipo arco.** La corriente del soldador se conectará a tierra a través del hilo de tierra del cable de alimentación de la máquina, causándole daños.
- f. **No sobrepase los 90 grados respecto a la horizontal.** Es peligroso utilizar el taladro al revés.
- g. **Asegúrese siempre de que el imán esté limpio y libre de óxido y escamas.** Las virutas de metal y otros residuos dificultan la adhesión magnética.
- h. **Utilice siempre la herramienta sola en el receptáculo.** El uso de otras unidades en el mismo receptáculo podría causar un voltaje desigual que podría provocar el desprendimiento del imán.
- i. **Asegúrese de que el imán se ha adherido correctamente a la pieza de trabajo antes de comenzar a taladrar.** La adhesión adecuada del imán es esencial para un taladrado seguro.
- j. **Al taladrar materiales de trabajo no ferrosos (no magnéticos), utilice únicamente un accesorio aprobado por el fabricante, como un adaptador de base de vacío.** El uso de accesorios que no estén aprobados por el fabricante podría dar lugar a una situación peligrosa.
- k. **No opere con herramientas de corte desafiladas o dañadas.** Esto puede sobrecargar el motor.
- l. **Evite utilizar las cortadoras anulares sin líquido de corte.** Compruebe siempre el nivel de líquido antes de operar. Los cortadores anulares requieren líquido de corte para un funcionamiento correcto y una larga vida útil.
- m. **Proteja el motor. Nunca permita que el líquido de corte, el agua u otros contaminantes entren en el motor.** Esto podría provocar una descarga eléctrica o daños en el motor.
- n. **Al taladrar materiales de trabajo apilados, deténgase siempre para despejar el desecho después de taladrar la primera capa.** La babosa suelta interferirá con la perforación adecuada.
- o. **PRECAUCIÓN: Nunca intente utilizar la máquina con una corriente incorrecta o una tensión anormalmente baja.** Una tensión incorrecta puede provocar daños en el motor.
- p. **Esta máquina no está pensada para un uso en línea de producción.**

CICLO DE TRABAJO DE LA BASE MAGNÉTICA

No deje la base magnética activada continuamente durante más de 60 minutos. Si la base magnética se sobrecalienta, deje que se enfríe durante 30 minutos antes de continuar.

PRECAUCIÓN: Apague la base magnética cuando no la utilice. Dejar la base magnética encendida continuamente la dañará.

MONTAJE

Se requiere el montaje del tanque de refrigerante. En primer lugar, fije el tubo transparente a la parte inferior del depósito de refrigerante. Para ello, primero afloje la tuerca y deslice la tuerca en el tubo. A continuación, deslice el tubo en la boquilla. A continuación, apriete la tuerca. Deslice el colgador del depósito sobre el tornillo de la parte superior derecha del deslizador y apriételo. Por último, inserte el otro extremo del tubo en el conector de cierre rápido de la caja de cambios. Sólo tiene que empujar directamente para instalarlo. **(Para quitarlo, primero empuje firmemente el cuello rojo del conector y tire del tubo hacia fuera).** El líquido refrigerante de corte es siempre necesario cuando se utilizan cortadores anulares. Abra la tapa del depósito y llénelo. Compruebe a menudo el nivel del líquido refrigerante. Mantenga el grifo de refrigerante cerrado cuando no lo utilice.


Se debe utilizar un protector de virutas. Para fijar el protector de virutas, utilice los tornillos de mariposa suministrados para atornillar al imán. Se no es necesario quitar el protector para limpiar las virutas. Basta con elevar el protector a su posición superior.

Debe utilizarse la correa de seguridad. Enrolle la correa alrededor de la pieza de trabajo, pase la correa por el mango de la herramienta eléctrica y apriete la correa con el mecanismo de trinquete.

MONTAJE DE CORTADORES ANULARES

PRECAUCIÓN: Nunca utilice una herramienta de corte que sea mayor que la capacidad nominal máxima de la máquina.

1. Para insertar un cortador anular, primero inserte el pasador piloto en el cortador. A continuación, deslice la fresa en el eje, alinee el plano adecuado con el/los tornillo(s) de bloqueo y apriete firmemente con la llave hexagonal suministrada.

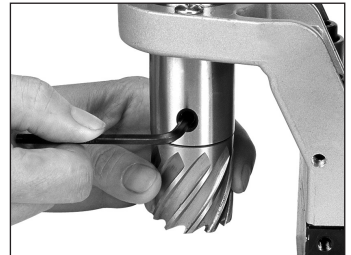

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el tornillo de bloqueo está en una parte plana de la fresa y no sólo contra el mango redondeado.

2. Compruebe que el grifo de alimentación de aceite está abierto y que el refrigerante se alimenta correctamente empujando el pasador piloto. Si la alimentación es demasiado rápida o lenta, ajuste el grifo en consecuencia. Mantenga el grifo cerrado cuando no lo utilice.

OPERACIÓN-GENERAL

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que el imán está bien adherido a la pieza de trabajo antes de empezar a taladrar.

NOTA: Si se monta en una viga de superficie curva, monte la máquina en paralelo a la curva de la pieza.

ADVERTENCIA: Evite operar a más de 90 grados de la horizontal. Al taladrar en ese ángulo, tome precauciones para evitar que el refrigerante de corte entre en el motor. Se debe utilizar refrigerante tipo pasta.

1. Primero, coloque la herramienta en el eje y alinéela con el centro de corte deseado. A continuación, encienda el imán.
2. Pulse el botón verde de encendido del motor para ponerlo en marcha. Utilice la manivela para alimentar el trabajo. Ejercer siempre una presión muy ligera al comenzar el corte y justo cuando la herramienta se abre paso. La manivela ofrece un gran efecto de palanca; por lo tanto, no utilice demasiada fuerza. Deje que la herramienta de corte determine el ritmo. Con la experiencia, el operario será capaz de determinar el mejor ritmo para alimentar el trabajo. Debe haber cierto grado de ralentización audible del motor, pero sin que el corte se atasque. La velocidad de corte correcta con un cortador anular bien afilado producirá virutas largas e ininterrumpidas, que producen un haz de virutas en forma de "nido de pájaro" alrededor del corte.



NOTA: Asegúrese siempre de que la herramienta de corte esté afilada. Un cortador sin filo normalmente tendrá virutas más finas y/o picadas.

ADVERTENCIA: Limpie SIEMPRE las virutas cuando haya demasiada acumulación. Una acumulación excesiva de virutas podría provocar un atasco de la cuchilla u otra situación peligrosa.

ADVERTENCIA: el proyectil sale despedido al final del corte y está muy caliente. Prevea siempre un método para atrapar el proyectil, ya que el proyectil expulsado puede causar lesiones a las personas que se encuentran debajo.

Nota: Bloquee el bloqueo del carro en el lateral de la máquina en la posición totalmente elevada cuando esté en reposo para evitar que el carro se baje accidentalmente - recuerde desbloquearlo de nuevo antes de comenzar a taladrar.

PRECAUCIÓN: Nunca intente cortar medios círculos o hacer agujeros superpuestos con una fresa de metal duro. Esto puede destruir el cortador.

PRECAUCIÓN: Nunca intente volver a introducir un corte a medio terminar si el imán ha sido apagado y la máquina desplazada en el interin. Esto puede destruir la cortadora.

HERRAMIENTAS DE CAMBIO Y ADAPTADORES CON MANGO MT3

Para insertar una herramienta, gire la herramienta hasta que la espiga se alinee y empuje firmemente en su lugar. Resulta útil golpear con un mazo de cara suave para encajar completamente la espiga. Si está bien colocado, no se podrá separar con la mano. Para desmontarlo, alinee la ranura de expulsión del árbol con el puerto de expulsión de la caja de engranajes, deslice el vástago de expulsión en la ranura y golpee con un martillo para expulsar la herramienta.

PRECAUCIÓN: Al retirar la herramienta de corte, tenga cuidado de que no se caiga y se dañe o hiera a alguien que esté debajo.



ADAPTADOR DE CORTADOR ANULAR MT3

Esta máquina está equipada con un sistema único de adaptador de corte anular con refrigerante incorporado directamente a la caja de cambios. No se necesita una barra de parada.

1. Para instalar el adaptador de fresa anular, inserte primero el extremo cónico del adaptador en el eje de la máquina como se ha descrito anteriormente.
2. Coloque el depósito de refrigerante en la corredera y asegúrese de que el tubo está bien sujeto.
3. Para insertar un cortador anular, primero inserte el pasador piloto. A continuación, deslice el cortador en el adaptador, alinee la parte plana adecuada con el/los tornillo(s) de bloqueo y apriete firmemente con la llave hexagonal suministrada.
4. Compruebe que el grifo de alimentación de aceite está abierto y que el refrigerante se alimenta correctamente empujando el pasador piloto. Si la alimentación es demasiado rápida o lenta, ajuste el grifo en consecuencia. Mantenga el grifo cerrado cuando no lo utilice.

OPERACIÓN

ADVERTENCIA: NUNCA opere cortadoras de 60mm (2-3/8 in.) o más grandes a menos que el espesor de la placa sea mínimo de 20mm (13/16 in.) PUEDE RESULTAR UN LEVANTAMIENTO DEL IMÁN. Si el grosor de la placa no es suficiente, complemente la adherencia magnética añadiendo una placa de 10mm o más de grosor directamente bajo la posición del imán debajo de la pieza de trabajo.

PRECAUCIÓN: La máquina está equipada con un interruptor de inversión. Asegúrese siempre de que el sentido de giro es el correcto antes de operar. Operar en la dirección incorrecta podría resultar en daños a la cortadora.

Seleccione la gama de marchas deseada sacando primero la lengüeta de su enclavamiento y luego deslizando los selectores hacia arriba o hacia abajo en la combinación adecuada. Consulte la tabla para conseguir la combinación correcta para la velocidad deseada. (Puede ser necesario gire ligeramente el eje para que los engranajes engranen correctamente). Siga los rangos de velocidad recomendados en la tabla de velocidades de corte para ajustar la velocidad y el rango de engranajes adecuados.

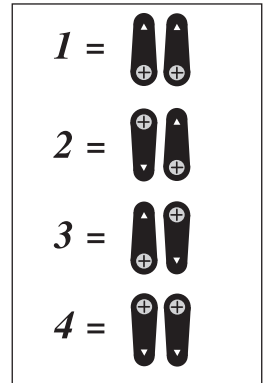


TABLA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES

GEAR	MAX. VELOCIDAD min ⁻¹	MIN. VELOCIDAD min ⁻¹	CUTTERS	TAPS
1	120	35	Hasta 120 mm (4-3/4")	≤ 32 mm (1-1/4")
2	220	70	55mm-70mm (2-1/8 a 2-3/4 pulgadas)	N/A
3	250	80	35~55mm (1-3/8 a 2-1/8 pulgadas)	N/A
4	450	140	35mm o menos (1-3/8 pulg.)	N/A

NOTA: Estas velocidades son sólo recomendaciones generales. El material debe determinar las velocidades reales y la velocidad de corte recomendada por el fabricante de la herramienta de corte. Consulte la sección "VELOCIDADES RECOMENDADAS PARA LA SUPERFICIE" y utilice la fórmula para calcular las mejores RPM.

NOTA: los selectores de marchas del lado izquierdo y derecho tienen un diseño de enganche diferente: Para El deslizador izquierdo debe asegurarse SIEMPRE de que la máquina está TOTALMENTE PARADA antes de intentar cambiar los engranajes. NUNCA cambie los engranajes del deslizador izquierdo en una máquina en funcionamiento.

Para el DESLIZADOR DERECHO las marchas se seleccionan por medio de los dientes de enganche, de forma similar al diseño de la transmisión de una motocicleta. Éstos DEBEN SER SELECCIONADOS GIRANDO EL BRAZO para permitir que los perros se enganchen.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los engranajes encajen completamente.

VELOCIDAD VARIABLE DEL MOTOR

El control electrónico de la velocidad del motor variable permite reducir la velocidad del motor para una mayor flexibilidad en el ajuste de la velocidad de corte según el tamaño de la cuchilla y el tipo de material. Basta con girar la rueda selectora para subir o bajar la velocidad del motor electrónicamente.

NOTA: siempre que sea posible, es preferible reducir la velocidad cambiando la marcha en lugar de reducir la velocidad del motor. Una velocidad más lenta del motor tendrá menos refrigeración y algo menos de par, por lo que siempre hay que intentar que el motor vaya lo más rápido posible.

Sólo baja la velocidad del motor si no tienes otra opción.

(Por ejemplo: Si necesitas las RPM a unos 100/min, es mucho mejor utilizar la 1ª marcha a la máxima velocidad del motor que utilizar la 3ª marcha a la mínima velocidad del motor).



EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR

Cuando se utiliza la máquina a la máxima capacidad o cerca de ella con una velocidad de motor lenta, el motor estará sometido a la máxima tensión y muy caliente. Después de terminar cada corte, enfríe SIEMPRE el motor funcionando sin carga a la máxima velocidad del motor durante unos minutos.

VELOCIDADES DE CORTE

El tipo de material que se va a taladrar, su dureza y su grosor afectarán en gran medida a la velocidad de corte recomendada. Consulte la tabla siguiente para conocer las directrices generales de las velocidades de corte. Utilice la fórmula para determinar las RPM recomendadas para el diámetro del cortador anular que se está utilizando:

VELOCIDADES SUPERFICIALES RECOMENDADAS

Nota: los materiales de trabajo que han sido cortados con llama recibirán un tratamiento térmico en la zona afectada. Estas áreas requerirán velocidades de corte mucho más lentas.

Material de trabajo	Velocidad de la superficie MPM (m/min)
Aluminio	60-90
Latón	40-50
Hierro fundido blando	30-50
Hierro fundido duro	15-21
Acero dulce	24-30
Acero de alta resistencia	6~13
Acero inoxidable	3~5

RPM = $318,5 \times \text{MPM} / \text{diámetro de la cuchilla (en mm)}$

Por ejemplo: si está perforando acero dulce con una fresa de 50 mm, el MPM recomendado sería de unos 30 m/min, por lo que las RPM ideales serían: $318,5 \times 30/50 = 191/\text{min}$

Pero si estuvieras taladrando acero de alta resistencia, el MPM sería de unos 6 m/min, por lo que las RPM ideales serían $318,5 \times 6/50 = 38/\text{min}$

INTERRUPTOR DE INVERSIÓN

Seleccione el sentido de giro deseado. Este interruptor tiene 3 posiciones: arriba es hacia adelante, el medio es neutral y abajo es la rotación inversa.

ADVERTENCIA: Si el motor se enciende con el interruptor de dirección en posición neutra, la máquina no girará sino que estará "viva", en cuanto se seleccione el avance o el retroceso, el árbol comenzará a girar. Tenga en cuenta cuidado para evitar esta situación.



EMBRAGUE DE SEGURIDAD

Esta herramienta está equipada con un embrague de seguridad que está diseñado para deslizarse cuando se supera el valor de par máximo. Este embrague no es un embrague de roscado y debe evitarse que se produzcan golpes de fondo en agujeros ciegos.


TALADRO DE TORSIÓN

Si se desea un taladro helicoidal, puede instalarse una broca helicoidal MT3 o un mandril adaptador de portabrocas opcional y portabrocas pueden ser instalados.



CHUCK

Montar un plato de 16 mm (5/8") en el adaptador de plato MT3.

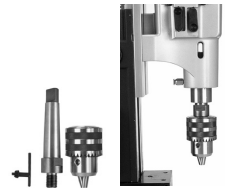

TAPPING

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el grifo, alinee siempre con mucho cuidado el grifo con el orificio y asegúrese de que el tamaño del orificio es el correcto para el grifo que se va a utilizar.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el grifo o en la máquina, tenga mucho cuidado de parar la máquina a tiempo para NO permitir que el grifo toque fondo. El motor sigue girando durante un tiempo después de ser apagado, así que prevea esto y anticipéese. Esta máquina NO tiene un embrague de roscado.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la máquina, permita SIEMPRE que la máquina se detenga por completo antes de invertir la rotación.

1. Seleccione la velocidad adecuada según la tabla para el tamaño del grifo utilizado.
2. Comenzar con el sentido de giro hacia adelante con roscas estándar a la derecha. (Al revés con roscas a la izquierda)
3. Deje que el grifo determine la velocidad de avance. Un ligero toque en la palanca de alimentación es todo lo que se necesita una vez que se inicia en el agujero.
4. Cuando el hilo deseado esté golpeado, pulse el interruptor rojo de parada del motor. Deje que la máquina se detenga por completo. A continuación, invierta la dirección y vuelva a poner en marcha la máquina pulsando el interruptor verde del motor para retirar el grifo. Vuelva a sacar el grifo con la manivela de avance. El orden correcto de las operaciones para el roscado normal es el siguiente: imán: encendido. dirección: adelante. motor: encendido. motor: apagado. **ENTONCES: dirección: marcha atrás. motor: encendido. motor: apagado - imán: apagado.**



MANTENIMIENTO

Cada 50 horas de funcionamiento, sople aire comprimido a través del motor mientras funciona en vacío para limpiar el polvo acumulado. (Si se opera en condiciones especialmente polvorientas, realice esta operación con mayor frecuencia).

1. Mantenga la máquina limpia y sin astillas.
2. Compruebe si hay accesorios sueltos y apriételos si es necesario.
3. Asegúrese de que las ranuras de ventilación están despejadas para que el motor pueda refrigerarse normalmente. Sople aire comprimido a baja presión a través de las ranuras de ventilación con el motor en marcha para mantenerlo limpio.

EL EJE DEL CENADOR

Mantenga el eje del cenador libre de suciedad y engrase ligeramente cuando sea necesario. Si el cojinete de apoyo del árbol hace ruido, puede estar sucio o tener una viruta alojada en él. Retire el eje del árbol para limpiar y volver a engrasar el cojinete de apoyo del árbol.

LAS CUÑAS (GUÍAS DE COLA DE MILANO)

Las cuñas deben ajustarse si están demasiado flojas. Para ajustarlas, afloje las tuercas de seguridad y ajuste los tornillos de ajuste uniformemente mientras mueve la manivela hacia arriba y hacia abajo. Ajústelo de manera que no haya juego libre, pero sí atascamiento en cualquier parte de su recorrido. A continuación, vuelva a apretar las tuercas de seguridad. Compruebe, lubrique y ajuste periódicamente según sea necesario.



LAS ESCOBILLAS DE CARBÓN

Las escobillas de carbón son una pieza de desgaste normal y deben ser sustituidas cuando alcanzan su límite de desgaste.

Precaución: Sustituya siempre las escobillas como un par.


Para sustituirlas

1. Quite los 4 tornillos y retire la tapa de la cola del motor.
2. Con unos alicates, gire el muelle de la escobilla para sacarlo del portaescobillas.
3. Desenrosque el tornillo para retirar el cable de la escobilla. La escobilla de carbón vieja se puede retirar ahora.
4. Instale una nueva escobilla. La instalación es la inversa a la extracción.
5. Vuelva a colocar la tapa de la cola del motor.



ESCOBILLA DE CARBÓN DE PARADA AUTOMÁTICA

Gracias a la nueva parada automática de las escobillas de carbón, si la máquina se detiene sin motivo, hay que revisar las escobillas. La función automática detiene la máquina antes de que se acaben las escobillas de carbón y protege el motor.

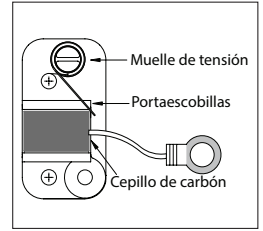

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS IMANES

El pleno rendimiento del imán es absolutamente esencial para el funcionamiento del taladro magnético. Si el imán funciona, pero no se sostiene bien, es probable que una de las bobinas haya fallado. Si el imán no funciona en absoluto, es probable que haya fallado un rectificador. (Es muy poco probable que las dos bobinas del imán fallen al mismo tiempo)

NOTA: Una bobina magnética defectuosa también puede dañar el rectificador, por lo que siempre que haya un problema con el imán, deben revisarse AMBAS bobinas magnéticas y el rectificador.

ADVERTENCIA: ¡No intente nunca utilizar un taladro magnético con un imán defectuoso!

COMPROBACIÓN DEL IMÁN (sólo para técnicos cualificados)

Si el imán no funciona bien, hay que comprobarlo. Separe los cables de cada bobina individual y compruebe la resistencia de cada bobina por separado. (tenga en cuenta que los modelos de 110 V están cableados en paralelo y los de 230 V en serie) La resistencia de las bobinas de los diferentes tamaños de imanes varía, pero debe estar en torno a los cientos de ohmios. Lo más importante es que ambas bobinas deben tener casi la misma resistencia. Si una de las bobinas tiene resistencia cero, significa que está en cortocircuito. Si una de las bobinas tiene una resistencia infinita, significa que el circuito está roto. Si cualquiera de las bobinas tiene un problema, el imán debe ser reemplazado. Un imán defectuoso también puede causar daños en el rectificador. Compruebe también el rectificador cuando sustituya un imán defectuoso. (ver más abajo)

COMPROBACIÓN DEL RECTIFICADOR (sólo para técnicos cualificados)

El rectificador toma la corriente doméstica de CA y la convierte en CC para alimentar el imán. Si falla, las bobinas del imán no recibirán energía. Desconecte el rectificador y compruebe la resistencia de ambos circuitos del rectificador entre el lado de CA y el de CC. Tenga en cuenta que la polaridad es importante, por lo que sólo puede tomar una lectura si las sondas de prueba están orientadas correctamente. Cada lado será el opuesto del otro. Ambos circuitos deben tener casi la misma lectura de resistencia. Si uno de los circuitos tiene una resistencia cero, significa que está en cortocircuito. Si uno de los circuitos tiene una resistencia infinita, significa que el circuito está roto.


Si es necesario sustituir el cable de alimentación, debe hacerlo el fabricante o su agente para evitar un riesgo de seguridad.

ADVERTENCIA: Todas las reparaciones deben confiarse a un centro de servicio autorizado. Las reparaciones realizadas de forma incorrecta podrían provocar lesiones o la muerte.

DATI TECNICI

Ingresso di alimentazione	2 000 W (220-240 V), 1 700 W (110-120 V)	
Tensione	220-240 V~ 50-60 Hz, o 110-120 V~ 50-60 Hz (vedere la targhetta della macchina)	
* Velocità di carico nominale Min ⁻¹	Velocità 1	35 - 120
	Velocità 2	70 - 220
	Velocità 3	80 - 250
	Velocità 4	140 - 450
Capacità	Ø x profondità di taglio (fresе anulari)	120 mm x 50 mm (4" x 2")
	Ø x Profondità di taglio (con attacco rapido della fresa)	60 mm x 50 mm (2-3/8" x 2")
	Ø della punta elicoidale MT3	32 mm (1-1/4")
	Capacità del mandrino del trapano	≤ 16 mm (5/8") di gambo
	Ø dei rubinetti	32 mm (1-1/4")
	Corса con utensili da taglio MT3	208 mm (8-3/16")
Adesione magnetica	32 000 N	
Protezione da sovraccarico	Standard	
Peso netto	29,3 kg (64,6 lb)	

* Grazie alla struttura a velocità costante, le velocità a vuoto e a carico nominale sono all'incirca le stesse.

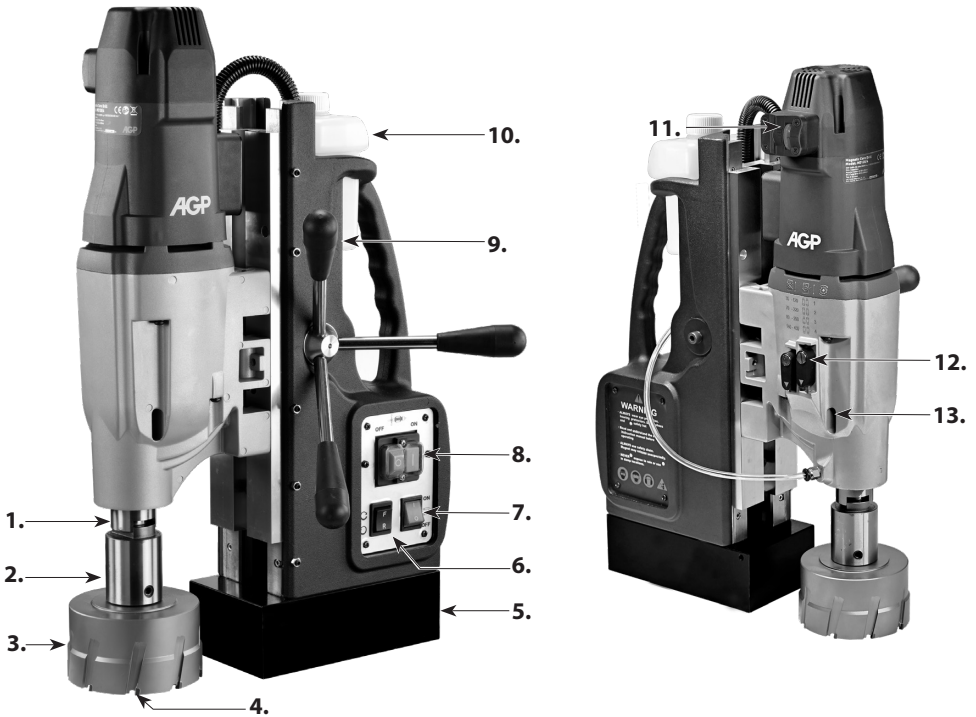

- 1. Mandrino
- 2. Arbor
- 3. Fresa anulare (non inclusa)
- 4. Perno pilota (non incluso)
- 5. Base a magnete
- 6. Interruttore di inversione
- 7. Interruttore a magnete

- 8. Interruttore motore
- 9. Manovella
- 10. Serbatoio del refrigerante
- 11. Ruota a velocità variabile
- 12. Selettori di marcia
- 13. Porta di espulsione

ACCESSORI STANDARD

- * Chiave M8
- * Chiave L-Hex M2.5
- * Chiave a L M5
- * Kit protezione trucioli
- * Kit serbatoio refrigerante
- * Cinghia a cricchetto
- * Deriva

AVVERTENZE GENERALI SULLA SICUREZZA DEGLI UTENSILI ELETTRICI



AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo utensile elettrico. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce al tuo utensile elettrico a rete (con cavo) o a batteria (senza cavo).

1) SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- a. **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.
- b. **Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possono infiammare la polvere o i fumi.
- c. **Tenere lontani i bambini e gli astanti mentre si utilizza un utensile elettrico.** Le distrazioni possono farle perdere il controllo.

2) SICUREZZA ELETTRICA

- a. **Le spine degli utensili elettrici devono corrispondere alla presa. Non modificare mai la spina in alcun modo.** Non usare spine adattatrici con utensili elettrici con messa a terra. Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- b. **Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra, come tubi, radiatori, cucine e frigoriferi.** C'è un rischio maggiore di scossa elettrica se il tuo corpo è collegato a terra o a terra.
- c. **Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni di umidità.** L'acqua che entra in un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- d. **Non abusare del cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico.** Tenere il cavo lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- e. **Quando si utilizza un utensile elettrico all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso all'aperto.** L'uso di una prolunga adatta all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- f. **Se è inevitabile far funzionare un utensile elettrico in un luogo umido, utilizzare un'alimentazione protetta da un dispositivo di corrente residua (RCD).** L'uso di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

3) SICUREZZA PERSONALE

- a. **Stai attento, guarda cosa stai facendo e usa il buon senso quando usi un utensile elettrico.** Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.
- b. **Usare i dispositivi di protezione personale. Indossare sempre una protezione per gli occhi.** Dispositivi di protezione come La maschera antipolvere, le scarpe di sicurezza antiscivolo, l'elmetto o la protezione dell'udito usati per le condizioni appropriate ridurranno le lesioni personali.
- c. **Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegare la fonte di alimentazione e/o la batteria, prendere o trasportare l'utensile.** Trasportare gli utensili elettrici con il dito sull'interruttore o dare energia agli utensili elettrici che hanno l'interruttore acceso invita agli incidenti.
- d. **Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave prima di accendere l'utensile elettrico.** Una chiave o una chiave lasciata attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni

personali.

- e. **Non sporgersi troppo. Mantenere sempre l'appoggio e l'equilibrio corretti.** Questo permette di controllare meglio l'elettrotensile in situazioni impreviste.
- f. **Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti larghi o gioielli.** Tenere i capelli e i vestiti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- g. **Se vengono forniti dispositivi per il collegamento di impianti di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e usati correttamente.** L'uso della raccolta della polvere può ridurre i pericoli legati alla polvere.
- h. **Non lasciate che la familiarità acquisita dall'uso frequente degli utensili vi permetta di diventare compiacenti e di ignorare i principi di sicurezza degli utensili.** Un'azione incauta può causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

4) USO E CURA DEGLI UTENSILI ELETTRICI

- a. **Non forzare l'elettrotensile. Usate l'elettrotensile corretto per la vostra applicazione.**
L'elettrotensile corretto farà il lavoro meglio e più sicuro al ritmo per cui è stato progettato.
- b. **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non lo accende e lo spegne.** Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- c. **Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione e/o rimuovere la batteria, se staccabile, dall'elettrotensile prima di effettuare regolazioni, cambiare accessori o riporre l'elettrotensile.**
Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio di avviare accidentalmente l'utensile elettrico.
- d. **Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o con queste istruzioni di utilizzare l'utensile elettrico.** Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani di utenti non addestrati.
- e. **Eeguire la manutenzione degli utensili elettrici e degli accessori. Controllate il disallineamento o l'impuntamento delle parti mobili, la rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento dell'elettrotensile. Se danneggiato, faccia riparare l'utensile elettrico prima dell'uso.** Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli utensili elettrici.
- f. **Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.** Gli utensili da taglio mantenuti correttamente con bordi di taglio affilati hanno meno probabilità di legarsi e sono più facili da controllare.
- g. **Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori, le punte ecc. in conformità alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire.** L'uso dell'elettrotensile per operazioni diverse da quelle previste può provocare una situazione pericolosa.
- h. **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.**
Impugnature e superfici di presa scivolose non permettono di maneggiare e controllare l'attrezzo in modo sicuro in situazioni impreviste.

5) Servizio

Fate riparare il vostro elettrotensile da una persona qualificata usando solo parti di ricambio identiche. Questo assicurerà che la sicurezza dell'elettrotensile sia mantenuta.

Simboli utilizzati nel manuale

V.....volt

A.....ampere

Hz.....hertz

W.....watt

~.....corrente alternata

nvelocità nominale

min⁻¹.....giri od oscillazioni al minuto



.....avvertenza di pericolo generico



.....con messa a terra elettrica



.....leggere queste istruzioni



.....indossare sempre protezioni per gli occhi



.....indossare sempre una maschera antipolvere.



.....indossare sempre protezioni per l'udito



.....indossare un elmetto omologato



non smaltire gli utensili elettrici, gli accessori e gli
imballaggi insieme ai rifiuti domestici

TERMINOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

- 1. Attenzione:** Questo termine significa che c'è un rischio di danno fisico o di morte per l'operatore o per le persone vicine.
- 2. Attenzione:** Questo termine significa che c'è un rischio di danni alla macchina, all'utensile da taglio o ad altre attrezzature.
- 3. Nota:** Questi termini offrono informazioni utili relative al funzionamento della macchina o alla sua manutenzione.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA DEL TRAPANO

- a. Il trapano deve essere fissato.** Un trapano che non è fissato correttamente può muoversi o ribaltarsi e può provocare lesioni personali.
- b. Il pezzo deve essere bloccato o assicurato al supporto del pezzo. Non forare pezzi troppo piccoli per essere bloccati in modo sicuro.** Tenere il pezzo a mano durante il funzionamento può provocare lesioni personali.
- c. Non indossare guanti.** I guanti possono rimanere impigliati nelle parti rotanti o nei trucioli, causando lesioni personali.
- d. Tenere le mani fuori dall'area di perforazione mentre l'utensile è in funzione.** Il contatto con parti rotanti o trucioli può provocare lesioni personali.
- e. Assicurarsi che l'accessorio stia ruotando prima di inserirlo nel pezzo da lavorare.** In caso contrario, l'accessorio potrebbe bloccarsi nel pezzo, causando un movimento imprevisto del pezzo e lesioni personali.
- f. Quando l'accessorio è inceppato, smettere di applicare la pressione verso il basso e spegnere l'utensile. Indagare e intraprendere azioni correttive per eliminare la causa dell'inceppamento.** L'inceppamento può causare un movimento imprevisto del pezzo da lavorare e lesioni personali.
- g. Evitare di generare trucioli lunghi interrompendo regolarmente la pressione verso il basso.** I trucioli metallici affilati possono causare impigliamenti e lesioni personali.
- h. Non rimuovere mai i trucioli dalla zona di foratura mentre l'utensile è in funzione. Per rimuovere i trucioli, allontanare l'accessorio dal pezzo da lavorare, spegnere l'utensile e aspettare che**

l'accessorio smetta di muoversi. Utilizzare strumenti come una spazzola o un gancio per rimuovere i trucioli. Il contatto con parti rotanti o trucioli può provocare lesioni personali.

- i. **Gli accessori che hanno una velocità nominale devono essere valutati almeno uguale alla velocità massima segnata sull'utensile elettrico.** Gli accessori che girano più velocemente della loro velocità nominale possono rompersi e volare via.
- j. **Usare sempre il kit di protezione dai trucioli.**

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IL TRAPANO MAGNETICO

- a. **Utilizzare sempre la Cinturino di sicurezza.** Il montaggio può rilasciare.
- b. **ATTENZIONE: Durante il funzionamento, tenere solo le maniglie della manovella, non qualsiasi altra parte della macchina.** Mettere la mano sulla macchina può provocare una scossa elettrica nel caso di una perdita di tensione o se la macchina taglia il proprio cavo di alimentazione.
- c. **Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare abbia uno spessore minimo di 12mm (7/16 in.). Se non lo è, utilizzare un pezzo di lamiera d'acciaio di almeno 12 mm di spessore e più grande del magnete, sotto il pezzo da lavorare, per completare l'adesione magnetica.** L'adesione del magnete dipende dallo spessore del pezzo da lavorare.
- d. **Non azionare la macchina su un pezzo mentre si sta saldando.** Questo può portare a danni alla macchina e/o a lesioni personali.
- e. **Non posizionare mai la macchina su un pezzo tra l'elettrodo e la terra di una saldatrice ad arco.** La corrente della saldatrice si metterà a terra attraverso il filo di terra nel cavo di alimentazione della macchina, causando danni.
- f. **Non superare i 90 gradi dall'orizzontale.** È pericoloso usare il trapano capovolto.
- g. **Assicurarsi sempre che il magnete sia pulito e privo di ruggine e incrostazioni.** Scaglie di metallo e altri detriti ostacolano l'adesione magnetica.
- h. **Usare sempre l'utensile da solo sulla presa.** Altre unità usate sulla stessa presa potrebbero causare una tensione non uniforme che potrebbe portare al rilascio del magnete.
- i. **Assicurarsi che il magnete abbia aderito correttamente al pezzo da lavorare prima di iniziare la foratura.** La corretta adesione del magnete è essenziale per una foratura sicura.
- j. **Quando si forano materiali non ferrosi (non magnetici), usare solo un accessorio approvato dal produttore, come un adattatore per la base a vuoto.** L'uso di accessori che non sono approvati dal produttore potrebbe provocare una situazione pericolosa.
- k. **Non operare con utensili da taglio opachi o danneggiati.** Questo potrebbe sovraccaricare il motore.
- l. **Evitare di far funzionare le frese anulari senza fluido di taglio.** Controllare sempre il livello del fluido prima di operare. Le frese anulari richiedono un fluido di taglio per un corretto funzionamento e una lunga durata.
- m. **Proteggere il motore. Non permettere mai che fluido da taglio, acqua o altri contaminanti entrino nel motore.** Questo potrebbe portare a scosse elettriche o danni al motore.
- n. **Quando si forano materiali da lavoro impilati, fermarsi sempre per liberare la lumaca dopo aver forato il primo strato.** Il proiettile allentato interferirà con la corretta perforazione.
- o. **ATTENZIONE: Non tentare mai di usare la macchina con una corrente sbagliata o con una tensione anormalmente bassa.** Una tensione errata potrebbe portare a danni al motore.
- p. **Questa macchina non è destinata all'uso in linea di produzione.**

CICLO DI LAVORO DELLA BASE DEL MAGNETE

Non lasciare la base magnetica attivata continuamente per più di 60 minuti. Se la base magnetica è surriscaldata, lasciarla raffreddare per 30 minuti prima di continuare.

ATTENZIONE: Spegnerla base magnetica quando non viene utilizzata. Lasciare la base magnetica continuamente accesa la danneggerà.

MONTAGGIO

È necessario il montaggio del serbatoio del refrigerante. Per prima cosa fissate il tubo trasparente al fondo del serbatoio del refrigerante. Per fare questo, prima allentare il dado e far scorrere il dado sul tubo. Poi far scorrere il tubo sul nipplo. Quindi serrare il dado. Far scorrere il gancio del serbatoio sulla vite in alto a destra della slitta e stringere. Infine inserire l'altra estremità del tubo nel connettore a sgancio rapido nel cambio. Basta spingere direttamente per installarlo (**per rimuoverlo, spingere prima saldamente il collare rosso del connettore ed estrarre il tubo**). Il liquido refrigerante da taglio è sempre necessario quando si usano frese anulari. Aprire il coperchio del serbatoio e riempire. Controllare spesso il livello del liquido di raffreddamento. Tenere chiuso il rubinetto del refrigerante quando non si usa.


È necessario utilizzare una protezione per i trucioli. Per fissare la protezione del chip, usa i bulloni a farfalla forniti per imbullonare il magnete. Esso non è necessario rimuovere la protezione per pulire i trucioli. Basta sollevare la protezione nella sua posizione superiore.

Deve essere usata la cinghia di sicurezza. Avvolgere la cinghia intorno al pezzo da lavorare, far passare la cinghia attraverso l'impugnatura dell'elettro utensile e stringere la cinghia usando il meccanismo a cricchetto.

MONTAGGIO DI FRESE ANULARI

ATTENZIONE: Non utilizzare mai un utensile da taglio di dimensioni superiori alla capacità nominale massima della macchina.

1. Per inserire una fresa anulare, inserire prima il perno pilota nella fresa. Quindi far scorrere la fresa nel perno, allineare il piatto corretto con le viti di bloccaggio e serrare saldamente con la chiave esagonale in dotazione.

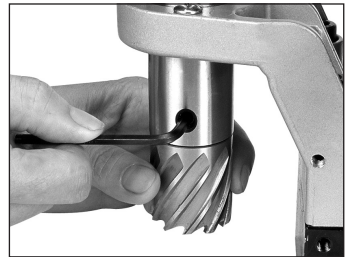

ATTENZIONE: Assicurarsi che la vite di bloccaggio si trovi su un piano della fresa e non solo contro il gambo arrotondato.

2. Assicurarsi che il rubinetto di alimentazione dell'olio sia aperto e che il refrigerante si alimenti correttamente spingendo lo spillo pilota. Se l'alimentazione è troppo rapida o lenta, regolare il rubinetto di conseguenza. Tenere il rubinetto chiuso quando non viene utilizzato.

OPERAZIONE-GENERALE

AVVERTENZA: prima di iniziare la foratura, accertarsi sempre che il magnete sia ben aderente al pezzo da lavorare.

NOTA: se il montaggio avviene su una superficie curva, montare la macchina parallelamente alla curva del pezzo.

AVVERTENZA: Evitare di operare a più di 90 gradi dall'orizzontale. Quando si esegue la foratura con tale angolazione, prendere le dovute precauzioni per evitare che il refrigerante da taglio penetri nel motore.

Si consiglia di utilizzare un refrigerante in pasta.

1. Per prima cosa inserire l'utensile nel perno e allinearlo con il centro di taglio previsto. Quindi accendere il magnete.
2. Premere il pulsante verde di accensione del motore per avviarlo. Utilizzare la manovella per alimentare il lavoro. Usare sempre una pressione molto leggera all'inizio del taglio e appena l'utensile si sfonda. La manovella offre un'enorme leva, quindi non usare troppa forza. Lasciare che sia l'utensile da taglio a determinare il ritmo. Con l'esperienza, l'operatore sarà in grado di determinare il ritmo migliore da imprimere al lavoro. Il rallentamento del motore deve essere percepibile, ma senza che il taglio si blocchi. La corretta velocità di taglio con una fresa anulare correttamente affilata produrrà trucioli lunghi e ininterrotti, che producono un fascio di trucioli a forma di "nido d'uccello" intorno al taglio.



NOTA: Assicurarsi sempre che l'utensile da taglio sia affilato. Una fresa opaca presenta tipicamente trucioli più fini e/o frammentati.

AVVERTENZA: Eliminare SEMPRE i trucioli in caso di accumulo eccessivo. Un accumulo eccessivo di trucioli potrebbe causare l'inceppamento della fresa o altre situazioni pericolose.

AVVERTENZA: il proiettile viene espulso alla fine del taglio ed è molto caldo. Prevedere sempre un metodo per catturare il proiettile, in quanto il proiettile espulso potrebbe causare lesioni alle persone sottostanti.

Nota: bloccare il blocco della slitta sul lato della macchina in posizione completamente sollevata quando è a riposo per evitare che la slitta si abbassi accidentalmente; ricordarsi di sbloccarlo nuovamente prima di iniziare la foratura.


ATTENZIONE: non tentare mai di tagliare semicerchi o di eseguire una foratura a punto (fori sovrapposti) con una fresa TCT. Ciò potrebbe distruggere la fresa.

ATTENZIONE: Non tentare mai di reinserire un taglio incompleto se nel frattempo il magnete è stato spento e la macchina spostata. Ciò potrebbe distruggere la taglierina.

UTENSILI DI CAMBIO E ADATTATORI CON ATTACCO MT3

Per inserire un utensile, ruotarlo finché il codolo non si allinea e spingerlo con decisione in posizione. È utile picchiettare con un mazzuolo morbido per inserire completamente il cono. Se la posizione è corretta, non sarà possibile estrarre l'utensile a mano. Per rimuoverlo, allineare la fessura di espulsione del perno con la porta di espulsione nella scatola del cambio, far scorrere la deriva di espulsione nella fessura e battere con un martello per espellere l'utensile.

ATTENZIONE: durante la rimozione, fare attenzione che l'utensile da taglio non cada e non si danneggi o ferisca qualcuno al di sotto.

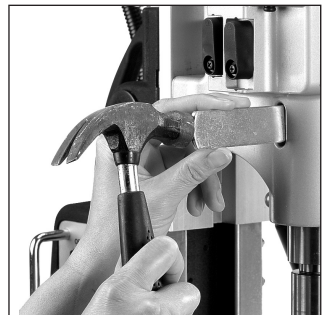

ADATTATORE PER FRESA ANULARE MT3

Questa macchina è dotata di un esclusivo sistema di adattamento della fresa anulare con refrigerante incorporato direttamente nella scatola degli ingranaggi. Non è necessaria alcuna barra di arresto.

1. Per installare l'adattatore della fresa anulare, inserire prima l'estremità conica dell'adattatore nell'albero della macchina come descritto sopra.
2. Collegare il serbatoio del refrigerante alla slitta e assicurarsi che il tubo sia fissato correttamente.
3. Per inserire una fresa anulare, inserire prima il perno pilota. Quindi far scorrere la fresa nell'adattatore, allineare il piatto corretto con le viti di bloccaggio e serrare saldamente con la chiave esagonale in dotazione.
4. Assicurarsi che il rubinetto di alimentazione dell'olio sia aperto e che il refrigerante si alimenti correttamente spingendo lo spillo pilota. Se l'alimentazione è troppo rapida o lenta, regolare il rubinetto di conseguenza. Tenere il rubinetto chiuso quando non viene utilizzato.

FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA: non utilizzare MAI frese da 60 mm (2-3/8") o più grandi se la piastra non ha uno spessore minimo di 20 mm (13/16"). Se lo spessore della piastra non è sufficiente, integrare l'adesione magnetica aggiungendo una piastra di 10 mm o più spessa direttamente sotto la posizione del magnete sotto il pezzo da lavorare.

ATTENZIONE: La macchina è dotata di un interruttore di inversione. Assicurarsi sempre che il senso di rotazione sia corretto prima di operare. Se si opera nel senso sbagliato si rischia di danneggiare la fresa.

Selezionare la gamma di marce desiderata facendo prima uscire la linguetta dal suo fermo e poi facendo scorrere i selettori verso l'alto o verso il basso nella combinazione corretta. Fare riferimento alla tabella per ottenere la combinazione corretta per la velocità desiderata. (Potrebbe essere necessario ruotare leggermente l'alberino per consentire agli ingranaggi di ingranare correttamente). Seguire le gamme di velocità consigliate sulla tabella delle velocità di taglio per impostare la velocità e la gamma di ingranaggi corretti.

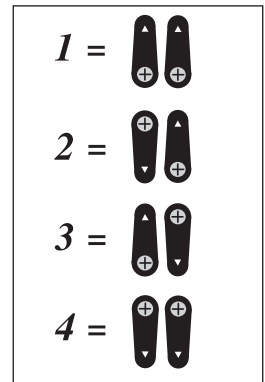


TABELLA DELLE MARCE A 4 VELOCITÀ

GEAR	MAX. VELOCITÀ min ⁻¹	MIN. VELOCITÀ min ⁻¹	TAGLIATORI	TAPS
1	120	35	Fino a 120 mm (4-3/4")	≤ 32 mm (1-1/4")
2	220	70	55mm-70mm (da 2-1/8 a 2-3/4 di pollice)	N/D
3	250	80	35~55mm (da 1-3/8 a 2-1/8 di pollice)	N/D
4	450	140	35mm o meno (1-3/8 in.)	N/D

NOTA: Queste velocità sono solo raccomandazioni generali. Il materiale deve determinare le velocità effettive e la velocità di taglio raccomandata dal produttore dell'utensile da taglio. Vedere la sezione sottostante "VELOCITÀ DI SUPERFICIE CONSIGLIATA" e utilizzare la formula per calcolare il numero di

giri migliore.

NOTA: i selettori delle marce di destra e di sinistra hanno un diverso design di innesto:

Per il cursore sinistro, assicurarsi SEMPRE che la macchina sia COMPLETAMENTE FERMA prima di tentare di cambiare gli ingranaggi! Non cambiare MAI gli ingranaggi del cursore sinistro su una macchina in funzione!

Per lo SLIDER DESTRO le marce si selezionano grazie ai cani di innesto, simili a quelli di una trasmissione motociclistica. Queste devono essere selezionate ruotando l'asta per consentire l'innesto dei cani.

ATTENZIONE: Assicurarsi che gli ingranaggi si innestino completamente.

VELOCITÀ VARIABILE DEL MOTORE

Il controllo elettronico della velocità variabile del motore consente di abbassare la velocità del motore per una maggiore flessibilità nella regolazione della velocità di taglio in base alle dimensioni della fresa e al tipo di materiale. È sufficiente ruotare la rotella per aumentare o diminuire elettronicamente la velocità del motore.

NOTA: quando è possibile, è sempre preferibile ridurre la velocità cambiando la marcia piuttosto che ridurre la velocità del motore. Una velocità inferiore del motore comporta un minore raffreddamento e una coppia leggermente inferiore, quindi si cerca sempre di far girare il motore alla massima velocità possibile. Riducete la velocità del motore solo se non avete altra scelta. (Ad esempio: Se si ha bisogno di un numero di giri al minuto di circa 100, è molto meglio usare la 1ª marcia alla massima velocità del motore che usare la 3ª marcia alla minima velocità del motore).



EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE

Quando si utilizza la macchina alla massima capacità o quasi, con una velocità del motore bassa, il motore sarà sottoposto a uno sforzo massimo e molto caldo. Al termine di ogni taglio, raffreddare SEMPRE il motore facendolo funzionare a vuoto alla massima velocità per alcuni minuti.

VELOCITÀ DI TAGLIO

Il tipo di materiale da forare, la sua durezza e il suo spessore influiscono notevolmente sulla velocità di taglio consigliata. Per le linee guida generali sulle velocità di taglio, consultare la tabella sottostante. Utilizzare la formula per determinare il numero di giri consigliato per il diametro della fresa anulare utilizzata:

VELOCITÀ DI SUPERFICIE CONSIGLIATA

Nota: i materiali che sono stati tagliati alla fiamma saranno trattati termicamente nell'area interessata. Queste aree richiedono velocità di taglio molto più basse.

Materiale di lavoro	Velocità di superficie MPM (m/min)
Alluminio	60-90
Ottone	40-50
Ghisa morbida	30-50
Ghisa dura	15-21
Acciaio dolce	24-30
Acciaio ad alta resistenza	6~13
Acciaio inox	3~5

RPM = $318,5 \times \text{MPM} / \text{diametro della fresa (in mm)}$

Ad esempio: se si sta forando acciaio dolce con una fresa da 50 mm, l'MPM consigliato è di circa 30 m/min, quindi il numero di giri ideale sarebbe: $318,5 \times 30/50 = 191/\text{min}$

Tuttavia, se si sta forando acciaio ad alta resistenza, l'MPM sarebbe di circa 6 m/min, quindi il numero di giri ideale sarebbe: $318,5 \times 6/50 = 38/\text{min}$

INTERRUTTORE DI INVERSIONE

Selezionare il senso di rotazione desiderato. Questo interruttore ha 3 posizioni: in alto la rotazione in avanti, al centro la rotazione neutra e in basso la rotazione inversa.

AVVERTENZA: se il motore viene acceso con l'interruttore di direzione in posizione neutra, la macchina non gira ma è "sotto tensione"; non appena si seleziona l'avanzamento o la retromarcia, il perno inizia a girare! Fare attenzione per evitare questa situazione.



FRIZIONE DI SICUREZZA

Questo utensile è dotato di una frizione di sicurezza che è progettata per slittare quando viene superato il valore di coppia massima. Questa frizione non è una frizione di maschiatura e si deve evitare di dare fondo ai maschi nel foro cieco.


FORATURA A SPIRALE

Se si desidera una foratura elicoidale, è possibile montare una fresa elicoidale MT3 o un adattatore opzionale per mandrino e mandrino possono essere montati.



CHUCK

Montare un mandrino da 16 mm (5/8") sull'adattatore del mandrino MT3.

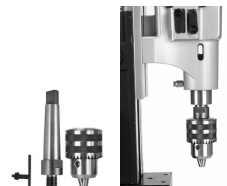

TAPPATURA

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il rubinetto, allineare sempre con molta attenzione il rubinetto al foro e assicurarsi che la dimensione del foro sia corretta per il rubinetto da utilizzare.

ATTENZIONE: per evitare danni al rubinetto o alla macchina, fare molta attenzione ad arrestare la macchina in tempo per evitare che il rubinetto vada a fondo. Il motore continua a girare per un po' di tempo dopo lo spegnimento, quindi è bene prevederlo e anticiparlo. Questa macchina **NON** dispone di una frizione di maschiatura.

ATTENZIONE: Per evitare danni alla macchina, lasciare **SEMPRE** che la macchina si arresti completamente prima di invertire la rotazione.

1. Selezionare la velocità corretta in base alla tabella relativa alla dimensione del rubinetto utilizzato.
2. Iniziare con il senso di rotazione in avanti con filettature standard destrorse. (In senso opposto con filettature sinistre)
3. Lasciare che sia il rubinetto a determinare la velocità di avanzamento. È sufficiente un leggero tocco sulla maniglia di avanzamento una volta avviato nel foro.
4. Quando si tocca il filo desiderato, premere l'interruttore rosso di arresto del motore. Lasciare che la macchina si arresti completamente. Quindi invertire la direzione e riavviare la macchina premendo l'interruttore verde del motore per rimuovere il rubinetto. Far uscire di nuovo il rubinetto con la maniglia di avanzamento. L'ordine corretto delle operazioni per una normale maschiatura è il seguente: magnete: acceso. direzione: avanti. motore: acceso. motore: spento. **ALLORA: direzione: indietro. motore: acceso. motore: spento - magnete: spento.**



MANUTENZIONE

Ogni 50 ore di funzionamento, soffiare aria compressa attraverso il motore a vuoto per eliminare la polvere accumulata. (Se si opera in condizioni particolarmente polverose, eseguire questa operazione più spesso).


1. Mantenere la macchina pulita e priva di schegge.
2. Controllare che non vi siano raccordi allentati e serrare se necessario.
3. Assicurarsi che le fessure di ventilazione siano libere per consentire il normale raffreddamento del motore. Soffiare aria compressa a bassa pressione attraverso le fessure di ventilazione con il motore in funzione per mantenere il motore pulito.

L'ALBERO CARDANICO

Mantenere l'albero dell'alberino privo di sporcizia e ingrassarlo leggermente se necessario. Se il cuscinetto di supporto dell'alberino è rumoroso, potrebbe essere sporco o avere un truciolo incastrato. Rimuovere l'albero di trasmissione per pulire e ingrassare nuovamente il cuscinetto di supporto dell'albero.

LE GUIDE (A CODA DI RONDINE)

Se troppo allentate, le gibes devono essere regolate. Per la regolazione, allentare i dadi di bloccaggio e regolare le viti di regolazione in modo uniforme muovendo l'impugnatura verso l'alto e verso il basso. Regolare in modo che non vi sia gioco e che non vi sia alcun vincolo in qualsiasi punto della corsa. Quindi serrare nuovamente i dadi di bloccaggio. Controllare, lubrificare e regolare periodicamente, se necessario.

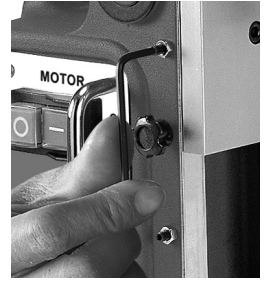


LE SPAZZOLE DI CARBONE

Le spazzole di carbone sono un normale componente soggetto a usura e devono essere sostituite quando raggiungono il loro limite di usura.

Attenzione: Sostituire sempre le spazzole in coppia.


Per la sostituzione

1. Rimuovere le 4 viti e togliere il coperchio posteriore del motore.
2. Con le pinze, ruotare la molla della spazzola e far scorrere la vecchia spazzola di carbone dal supporto della spazzola.
3. Svitare la vite per rimuovere il cavo della spazzola. A questo punto è possibile rimuovere la vecchia spazzola di carbone.
4. Installare una nuova spazzola. L'installazione avviene al contrario della rimozione.
5. Riposizionare il coperchio posteriore del motore.

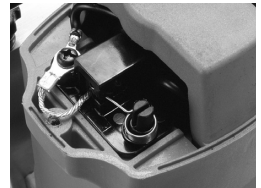

SPAZZOLA AL CARBONIO AD ARRESTO AUTOMATICO

Grazie alla nuova spazzola di carbone ad arresto automatico, se la macchina si arresta senza alcun motivo, è necessario controllare le spazzole. La funzione automatica arresta la macchina prima che le spazzole di carbone siano finite e protegge il motore.

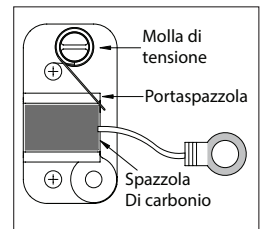

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DEL MAGNETE

Le prestazioni del magnete sono assolutamente essenziali per il funzionamento della trivella magnetica. Se il magnete funziona, ma non tiene bene, è probabile che una delle bobine sia guasta. Se il magnete non funziona affatto, è probabile che si tratti di un raddrizzatore guasto. (È altamente improbabile che entrambe le bobine del magnete si guastino contemporaneamente).

NOTA: Una bobina del magnete difettosa può danneggiare anche il raddrizzatore, quindi ogni volta che si verifica un problema con il magnete è necessario controllare entrambe le bobine del magnete e il raddrizzatore.

AVVERTENZA: non tentare mai di utilizzare un trapano magnetico con un magnete difettoso!

CONTROLLO DEL MAGNETE (solo per tecnici qualificati)

Se il magnete non funziona bene, è necessario controllarlo. Separare i fili di ogni singola bobina e testare la resistenza di ciascuna bobina separatamente. (Si noti che i modelli a 110V sono cablati in parallelo e quelli a 230V sono cablati in serie) La resistenza delle bobine dei magneti di diverse dimensioni varia, ma dovrebbe essere nell'ordine delle centinaia di ohm. Soprattutto, entrambe le bobine devono avere quasi la stessa resistenza. Se una delle due bobine ha una resistenza pari a zero, significa che è in cortocircuito. Se una delle due bobine ha una resistenza infinita, significa che il circuito è interrotto. Se una delle due bobine presenta un problema, il magnete deve essere sostituito. Un magnete difettoso può anche danneggiare il raddrizzatore. Controllare anche il raddrizzatore quando si sostituisce un magnete difettoso. (vedi sotto)

CONTROLLO DEL RETTIFICATORE (solo per tecnici qualificati)

Il raddrizzatore prende la corrente domestica alternata e la converte in corrente continua per alimentare il magnete. Se si guasta, le bobine del magnete non ricevono energia. Scollegare il raddrizzatore e testare la resistenza di entrambi i circuiti del raddrizzatore tra il lato CA e quello CC. Si noti che la polarità è importante, quindi è possibile effettuare una lettura solo se le sonde sono orientate correttamente. Ogni lato sarà l'opposto dell'altro. Entrambi i circuiti dovrebbero avere una lettura della resistenza pressoché identica. Se uno dei due circuiti presenta una resistenza pari a zero, significa che è in cortocircuito. Se uno dei due circuiti presenta una resistenza infinita, significa che il circuito è interrotto.


Se si rende necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, questa deve essere effettuata dal produttore o dal suo agente, per evitare rischi per la sicurezza.

AVVERTENZA: Tutte le riparazioni devono essere affidate a un centro di assistenza autorizzato. Le riparazioni eseguite in modo errato possono provocare lesioni o morte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen	2 000 W (220-240 V), 1 700 W (110-120 V)	
Spanning	220-240 V~ 50-60 Hz, of 110-120 V~ 50-60 Hz (zie het machine-typeplaatje)	
* Nominale belastingsnelheden Min ⁻¹	Snelheid 1	35 - 120
	Snelheid 2	70 - 220
	Snelheid 3	80 - 250
	Snelheid 4	140 - 450
Capaciteit	Ø x snijdiepte (ringvormige frezen)	120 mm x 50 mm (4" x 2")
	Ø x zaagdiepte (met snelspanbeitelhouder)	60 mm x 50 mm (2-3/8" x 2")
	Ø van MT3 Twist Boor	32 mm (1-1/4")
	Boorhouder capaciteit	≤ 16 mm (5/8") schacht
	Ø van Kranen	32 mm (1-1/4")
	Slag met MT3 snijgereedschap	208 mm (8-3/16")
Magnetische kleeftkracht	32 000 N	
Overbelastingsbeveiliging	Standaard	
Netto Gewicht	29,3 kg (64,6 lb)	

* Door het ontwerp met constante snelheid zijn de onbelaste en de nominale belastingsnelheden ongeveer gelijk.

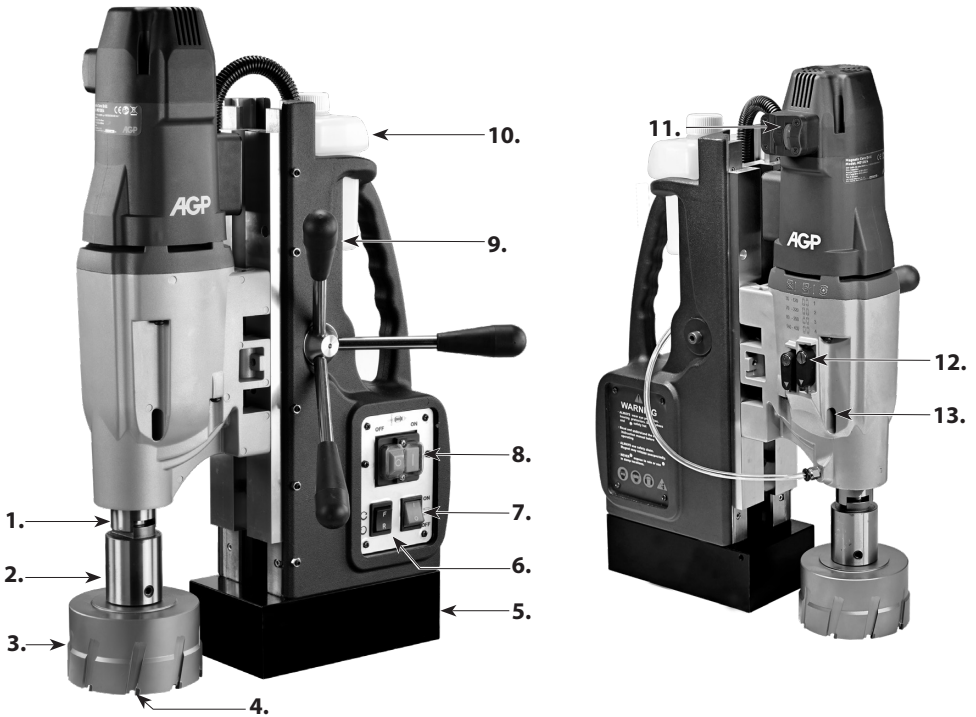

- 1. Spindel
- 2. Arbor
- 3. Ringvormige snijder (niet inbegrepen)
- 4. Pilot Pen (niet inbegrepen)
- 5. Magneetvoet
- 6. Omkeer schakelaar
- 7. Magneetschakelaar

- 8. Motorschakelaar
- 9. Krukhendel
- 10. Koelvloeistof tank
- 11. Wiel met variabele snelheid
- 12. Versnellingskeuzes
- 13. Uitwerppoort

STANDAARD TOEBEHOREN

- * Moersleutel M8
- * L-Hex Sleutel M2.5
- * L-Hex sleutel M5
- * Chip Guard Kit
- * Kit koelvloeistofreservoir
- * Ratelriem
- * Drift

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP



WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrische apparaat zijn geleverd. Het niet opvolgen van alle hieronder genoemde instructies kan resulteren in elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch apparaat" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch apparaat dat op netstroom werkt (met snoer) of op een accu (zonder snoer).

1) VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK

- a. **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Onoverzichtelijke of donkere zones nodigen uit tot ongelukken.
- b. **Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- c. **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een elektrisch apparaat bedient.** Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- a. **De stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenstemmen met die van het stopcontact. Wijzig de stekker op geen enkele manier.** Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Niet-aangepaste stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
- b. **Vermijd lichamelijk contact met geaarde of geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.
- c. **Stel elektrische apparaten niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van elektrische schokken toe.
- d. **Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische apparaat te dragen, eraan te trekken of het los te koppelen.** Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
- e. **Wanneer u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische schokken.
- f. **Als het gebruik van een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een voeding met aardlekschakelaar (RCD).** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- a. **Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u een elektrisch apparaat bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- b. **Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Draag altijd oogbescherming.** Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, niet-slippende veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of

gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen het aantal persoonlijke verwondingen verminderen.

- c. **Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron en/of accu, oppakt of draagt.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder spanning zetten van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongevallen.
- d. **Verwijder een stelsleutel of sleutel voordat u het elektrische apparaat aanzet.** Als een sleutel of sleutel aan een draaiend deel van het elektrische apparaat blijft hangen, kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- e. **Strek u niet te ver uit. Sta altijd stevig op uw benen en houd uw evenwicht.** Dit maakt een betere beheersing van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties mogelijk.
- f. **Kleed u goed. Draag geen losse kleding of juwelen. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen.** Loszittende kleding, juwelen of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.
- g. **Als er voorzieningen zijn om stof af te zuigen en op te vangen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.
- h. **Laat u niet verleiden tot zelfgenoegzaamheid en veronachtzaming van de veiligheidsprincipes, omdat u vertrouwd bent geraakt met het gereedschap dat u zo vaak gebruikt.** Een onvoorzichtige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

- a. **Forceer het elektrische apparaat niet. Gebruik het juiste elektrische apparaat voor uw toepassing.** Het juiste elektrische apparaat zal de klus beter en veiliger klaren met de snelheid waarvoor het ontworpen is.
- b. **Gebruik het elektrische apparaat niet als het niet met de schakelaar aan en uit kan worden gezet.** Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c. **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, indien deze afneembaar is, uit het elektrische apparaat voordat u aanpassingen verricht, accessoires verwisselt of het elektrische apparaat opbergt.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische apparaat per ongeluk wordt gestart.
- d. **Berg ongebruikte elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat het elektrische apparaat wordt bediend door personen die niet bekend zijn met het elektrische apparaat of met deze instructies.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
- e. **Onderhoud elektrisch gereedschap en toebehoren. Controleer op onjuiste uitlijning of vastlopen van bewegende delen, op breuk van onderdelen en op andere omstandigheden die de werking van het elektrische apparaat kunnen beïnvloeden.** Indien beschadigd, laat het elektrische apparaat dan repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische apparaten.
- f. **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijkanten zullen minder snel vastlopen en zijn gemakkelijker te controleren.
- g. **Gebruik het motorapparaat, de accessoires en de gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze handleiding, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Gebruik van het motorapparaat voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- h. **Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handvatten en

grijpvlakken maken het niet mogelijk het gereedschap veilig te hanteren en te controleren in onverwachte situaties.

5) DIENST

Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit waarborgt dat de veiligheid van het elektrische apparaat gehandhaafd blijft.

Symbolen gebruikt in deze handleiding

Vvolt

Aampère

HZhertz

Wwatt

~wijselspanning

N₀onbelast toerental

min⁻¹ omwentelingen per minute



.....waarschuwing voor gevaar



..... met elektrische aarde



.....Lees deze handleiding



.....Draag altijd oogbescherming



.....Draag altijd stofmasker



.....Draag altijd oorbescherming



.....Draag veiligheidshelm



Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt. Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

IN DE HANDLEIDING GEBRUIKTE TERMINOLOGIE

- 1. Waarschuwing:** Deze term betekent dat er gevaar bestaat voor lichamelijk letsel of de dood voor de bediener of mensen in de buurt.
- 2. Voorzichtig:** Deze term betekent dat er gevaar bestaat voor beschadiging van de machine, het snijgereedschap of andere apparatuur.
- 3. Opmerking:** Deze termen bieden nuttige informatie met betrekking tot de werking van de machine of het onderhoud ervan.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BOREN

- a. De boormachine moet worden vastgezet.** Een boor die niet goed is vastgezet, kan verschuiven of omvallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- b. Het werkstuk moet worden vastgeklemd of vastgezet op de werkstuksteun. Boor geen stukken die te klein zijn om goed vastgeklemd te worden.** Het met de hand vasthouden van het werkstuk tijdens de bewerking kan leiden tot persoonlijk letsel.
- c. Draag geen handschoenen.** Handschoenen kunnen verstrikt raken in de draaiende delen of spaanders, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.

- d. **Houd uw handen uit het boorgebied wanneer het gereedschap in werking is.** Contact met draaiende delen of spanen kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- e. **Zorg ervoor dat het accessoire draait voordat het in het werkstuk wordt gevoerd.** Anders kan het accessoire in het werkstuk vastlopen, wat kan leiden tot onverwachte beweging van het werkstuk en persoonlijk letsel.
- f. **Wanneer het accessoire is vastgelopen, stopt u met het uitoefenen van neerwaartse druk en schakelt u het gereedschap uit.** Onderzoek de oorzaak van het vastlopen en neem corrigerende maatregelen om deze op te heffen. Vastlopen kan leiden tot onverwachte beweging van het werkstuk en persoonlijk letsel.
- g. **Voorkom het ontstaan van lange spanen door de neerwaartse druk regelmatig te onderbreken.** Scherpe metaalspanen kunnen verstrikt raken en persoonlijk letsel veroorzaken.
- h. **Verwijder nooit spanen uit het boorgebied terwijl het gereedschap in werking is. Om spanen te verwijderen, beweegt u het accessoire weg van het werkstuk, schakelt u het gereedschap uit en wacht u tot het accessoire niet meer beweegt. Gebruik gereedschap zoals een borstel of een haak om spanen te verwijderen.** Contact met draaiende onderdelen of spanen kan leiden tot persoonlijk letsel.
- i. **Accessoires met toerentallen moeten een nominaal toerental hebben dat ten minste gelijk is aan het maximale toerental dat op het elektrische gereedschap is aangegeven.** Accessoires die sneller draaien dan hun nominale snelheid kunnen breken en uit elkaar vliegen.
- j. **Gebruik altijd de spaanbeschermingskit.**

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR MAGNEETBOREN

- a. **Gebruik altijd een Veiligheidsriem.** Bevestiging kan loslaten.
- b. **WAARSCHUWING: Houd tijdens het gebruik alleen de zwengel vast en niet enig ander deel van de machine.** Als de hand op het apparaat wordt gelegd, kan dit leiden tot een elektrische schok in geval van een spanningslek of als het apparaat zijn eigen stroomkabel doorsnijdt.
- c. **Zorg er altijd voor dat het werkstuk minimaal 12 mm (7/16 in.) dik is. Is dit niet het geval, gebruik dan een stuk staalplaat van minstens 12 mm dik en groter dan de magneet, onder het werkstuk, om de magnetische hechting aan te vullen.** De hechting van de magneet is afhankelijk van de dikte van het werkstuk.
- d. **Bedien de machine niet op een werkstuk terwijl dit wordt gelast.** Dit kan leiden tot schade aan de machine en/of persoonlijk letsel.
- e. **Plaats de machine nooit op een werkstuk tussen de elektrode en de aarde van een booglasapparaat.** De stroom van het lasapparaat zal door de aarddraad in de stroomtoevoerkabel van de machine lopen en deze beschadigen.
- f. **Niet meer dan 90 graden ten opzichte van horizontaal.** Het is gevaarlijk om de boormachine ondersteboven te gebruiken.
- g. **Zorg er altijd voor dat de magneet schoon is en vrij van roest en aanslag.** Metaalspanen en ander vuil zullen de magnetische hechting belemmeren.
- h. **Gebruik het apparaat altijd alleen op de contactdoos.** Andere apparaten die op hetzelfde stopcontact worden gebruikt, kunnen ongelijke spanning veroorzaken, waardoor de magneet kan loslaten.
- i. **Zorg ervoor dat de magneet zich goed aan het werkstuk heeft gehecht voordat u begint met boren.** Een goede magneethechting is essentieel voor veilig boren.
- j. **Gebruik bij het boren van non-ferro (niet-magnetische) werkmaterialen alleen een door de fabrikant goedgekeurd hulpstuk, zoals een vacuüm basisadapter.** Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- k. **Niet gebruiken met bot of beschadigd snijgereedschap.** Dit kan de motor overbelasten.

- l. Vermijd het gebruik van ringsnijders zonder snijvloeistof. Controleer altijd het vloeistofpeil voor u de machine bedient.** Ringfreesen hebben snijvloeistof nodig voor een goede werking en een lange levensduur.
- m. Bescherm de motor. Laat nooit snijvloeistof, water of andere verontreinigingen in de motor terechtkomen.** Dit kan leiden tot elektrische schokken of schade aan de motor.
- n. Bij het boren van gestapeld werk materiaal moet u altijd stoppen om de slak op te ruimen nadat de eerste laag is geboord.** De losse slak zal het boren bemoeilijken.
- o. LET OP: Gebruik de machine nooit met een verkeerde stroomsterkte of een abnormaal lage spanning.** Een verkeerde spanning kan leiden tot motorschade.
- p. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik in een productielijn.**

MAGNET BASE DUTY CYCLE

Laat de magneetbasis niet langer dan 60 minuten continu ingeschakeld. Als de magneetvoet oververhit is, laat hem dan 30 minuten afkoelen voordat u verdergaat.

WAARSCHUWING: Schakel de magneetvoet uit als u hem niet gebruikt. Als u de magneetvoet continu aan laat, zal deze beschadigd raken.

ASSEMBLAGE

De koelvloeistoftank moet worden gemonteerd. Bevestig eerst de doorzichtige buis aan de onderkant van de koelvloeistoftank. Draai hiertoe eerst de moer los en schuif de moer op de buis. Schuif vervolgens de slang op de nippel. Draai vervolgens de moer vast. Schuif de tankhaak over de schroef rechtsboven op de schuif en zet hem vast. Steek tenslotte het andere uiteinde van de buis in de snelkoppeling in de versnellingsbak. Gewoon direct indrukken om te installeren. **(Om te verwijderen, eerst de rode kraag van de connector stevig indrukken en de buis eruit trekken).** Bij gebruik van ringfreesen is altijd koelvloeistof nodig. Open het deksel van de tank en vul hem. Controleer regelmatig het peil van de koelvloeistof. Houd de koelvloeistofkraan gesloten wanneer deze niet wordt gebruikt.


Er moet een spaanplaat worden gebruikt. Om de spaanbeschermer te bevestigen, gebruikt u de bijgeleverde vleugelbouten om aan de magneet te bouten. Het is het niet nodig de beschermer te verwijderen om de spanen schoon te maken. Zet de beschermer gewoon in zijn bovenste stand.

De veiligheidsriem moet worden gebruikt. Lus de band om het werkstuk, voer de band door het handvat van het elektrische gereedschap en trek de band aan met het ratelmechanisme.

MONTAGE RINGVORMIGE FREZEN

LET OP: Gebruik nooit een snijgereedschap dat groter is dan de maximale nominale capaciteit van de machine.

1. Om een ringvormige frees te plaatsen, steekt u eerst de geleidepen in de frees. Daarna schuift u de frees in de houder, lijnt u het juiste vlak uit met de borgschroef(ven) en draait u hem stevig vast met de bijgeleverde zeskantsleutel.

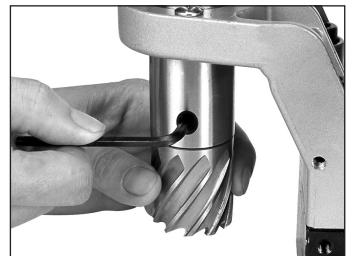

LET OP: Zorg ervoor dat de borgschroef op een vlak van de frees zit en niet alleen tegen de afgeronde schacht.

2. Controleer of de olietoevoer kraan open staat en de koelvloeistof goed wordt toegevoerd door op de geleidepen te drukken. Als de toevoer te snel of te langzaam gaat, moet de kraan worden bijgesteld. Houd het kraantje gesloten wanneer het niet in gebruik is.

OPERATIE-ALGEMEEN

WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat de magneet goed op het werkstuk is bevestigd voordat u begint met boren.

OPMERKING: Bij montage op een balk met gebogen oppervlak moet de machine parallel aan de kromming in het werkstuk worden gemonteerd.

WAARSCHUWING: Vermijd werken onder een hoek van meer dan 90 graden ten opzichte van horizontaal. Wanneer onder een dergelijke hoek wordt geboord, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat koelvloeistof in de motor terechtkomt. Gebruik koelvloeistof van het pastatype.

1. Plaats eerst het gereedschap in de houder en lijn het uit met het midden van de snede. Zet dan de magneet aan.
2. Druk op de groene motor aan knop om de motor te starten. Gebruik de slinger om naar het werk te voeren. Gebruik altijd zeer lichte druk bij het begin van de snede en net op het moment dat het gereedschap doorbreekt. De zwengel biedt een enorme hefboomwerking; gebruik dus niet te veel kracht. Laat het snijgereedschap het tempo bepalen. Met ervaring zal de bediener in staat zijn om het beste tempo te bepalen om het werk te voeren. Er moet een zekere mate van hoorbare vertraging van de motor zijn, maar de snede mag niet vastlopen. De juiste snijsnelheid met een goed scherpe ringvormige frees zal lange ononderbroken spanen opleveren, die een "vogelnest" vormige bundel spanen rond de snede produceren.



OPMERKING: Zorg er altijd voor dat het snijgereedschap scherp is. Een botte frees heeft meestal fijnere en/of hakkerige snippers.

WAARSCHUWING: Ruim ALTIJD de spanen op als er te veel spanen zijn opgestapeld. Een te grote spaanafzetting kan leiden tot een vastgelopen frees of een andere gevaarlijke situatie.

WAARSCHUWING: de kogel wordt aan het einde van de snede uitgeworpen en is zeer heet. Zorg altijd voor een manier om de slak op te vangen, waar de uitgeworpen slak verwondingen kan veroorzaken aan personen onder u.

Opmerking: Vergrendel de sledevergrendeling aan de zijkant van de machine in de volledig geheven stand wanneer de machine in rust is, om te voorkomen dat de slede per ongeluk omlaag klappt - vergeet niet de sledevergrendeling weer te ontgrendelen voordat u begint met boren.

LET OP: Probeer nooit halve cirkels te snijden of te stikken (overlappende gaten boren) met een TCT frees. Dit kan de frees vernielen.

LET OP: Probeer nooit een half afgewerkte snede opnieuw in te voeren als de magneet is uitgeschakeld en de machine in de tussentijd is verplaatst. Dit kan de snijplotter vernielen.

WISSELWERKTUIGEN & ADAPTERS MET MT3 SCHACHT

Om een gereedschap in te brengen, draait u het gereedschap tot de inkeping op één lijn ligt en duwt u het stevig op zijn plaats. Het is nuttig om met een zachte hamer te tikken om de conus volledig vast te zetten. Als het goed op zijn plaats zit, zal men het niet met de hand uit elkaar kunnen trekken. Om te verwijderen, lijnt u de uitwerpgleuf van de houder uit met de uitwerppoort in de tandwielkast, schuift u de uitwerper in de gleuf en tikt u met een hamer om het gereedschap uit te werpen.

LET OP: Let er bij het verwijderen op dat het snijgereedschap niet naar beneden valt en beschadigd raakt of iemand verwondt die zich eronder bevindt.



MT3 RINGVORMIGE FREES ADAPTER

Deze machine is uitgerust met een uniek ringvormig freesadaptorsysteem met ingebouwde koelvloeistof rechtstreeks naar de tandwielkast. Er is geen aanslagbalk nodig.


1. Om de ringvormige freesadapter te installeren, steekt u eerst het conische uiteinde van de adapter in de as van de machine, zoals hierboven beschreven.
2. Bevestig het koelvloeistofreservoir aan de slede en zorg ervoor dat de buis goed is bevestigd.
3. Om een ringvormige frees te plaatsen, plaatst u eerst de geleidepen. Daarna schuift u de frees in de adapter, lijnt u het juiste vlak uit met de borgschroef(ven) en draait u hem stevig vast met de bijgeleverde zeskantsleutel.
4. Controleer of de olietoevoer kraan open staat en de koelvloeistof goed wordt toegevoerd door op de geleidepen te drukken. Als de toevoer te snel of te langzaam gaat, moet de kraan worden bijgesteld. Houd het kraantje gesloten wanneer het niet in gebruik is.

OPERATIE

WAARSCHUWING: Gebruik NOOIT een frees van 60mm (2-3/8 in.) of groter tenzij de plaatdikte minimaal 20mm (13/16 in.) is MAGNET LIFTING KAN HET gevolg zijn. Indien de plaatdikte niet voldoende is, vul dan de magnetische hechting aan door een plaat van 10mm of dikker direct onder de positie van de magneet onder het werkstuk te plaatsen.

LET OP: De machine is uitgerust met een omkeerschakelaar. Controleer altijd of de draairichting correct is voordat u de machine bedient. Bediening in de verkeerde richting kan leiden tot beschadiging van de snijplotter.

Selecteer de gewenste versnelling door eerst het lipje uit de vergrendeling te halen en vervolgens de selectieschakelaars in de juiste combinatie omhoog of omlaag te schuiven. Raadpleeg de tabel om de juiste combinatie voor de gewenste snelheid te verkrijgen. (Het kan nodig zijn om Draai de as iets om de tandwielen goed in elkaar te laten grijpen). Volg de aanbevolen snelheidsbereiken op de snijsnelheidstabel om de juiste snelheid en overbrengingsbereik in te stellen.

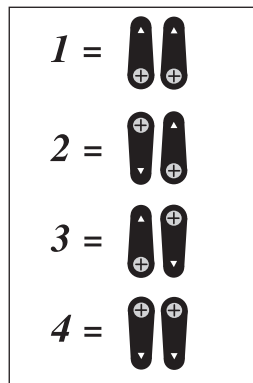

4 VERSNELLINGEN TABEL

GEAR	MAX. SNELHEID min ⁻¹	MIN. SNELHEID min ⁻¹	CUTTERS	TAPS
1	120	35	Tot 120mm (4-3/4")	≤ 32 mm (1-1/4")
2	220	70	55mm-70mm (2-1/8 tot 2-3/4 in.)	N/A
3	250	80	35~55mm (1-3/8 tot 2-1/8 in.)	N/A
4	450	140	35mm of minder(1-3/8 in.)	N/A

OPMERKING: Deze snelheden zijn slechts algemene aanbevelingen. Het materiaal moet de werkelijke snelheden en de door de fabrikant van het snijgereedschap aanbevolen snijsnelheid bepalen. Zie de sectie hieronder "AANBEVOLEN Zaagsnelheden" en gebruik de formule om het beste toerental te berekenen.

OPMERKING: de linker en rechter versnellingskeuzeschakelaars hebben een verschillend ontwerp: Voor de LINKER HAND SCHIJVER moet men ALTIJD zorgen dat de machine VOLLEDIG STOPPEN is voordat men probeert de versnellingen te verwisselen! Verander NOOIT de tandwielen van de Linker Schuif op een draaiende machine!

Bij de RECHTER SCHUIFSTANDER worden de versnellingen geselecteerd door middel van schakelhonden, vergelijkbaar met het ontwerp van een motorfiets transmissie. Deze MOETEN WORDEN GESELECTEERD DOOR AAN DE ARBOR te draaien zodat de honden kunnen aangrijpen.

LET OP: Zorg ervoor dat de versnellingen volledig vastklikken.

VARIABLE MOTORSNELHEID

Met de elektronische variabele motortoerentalregeling kan het motortoerental worden verlaagd voor nog meer flexibiliteit bij het aanpassen van de snijsnelheid aan de grootte van de snijder en het soort materiaal. Draai gewoon aan het duimwiel om de motorsnelheid elektronisch te verhogen of te verlagen.



OPMERKING: waar mogelijk verdient het altijd de voorkeur de snelheid te verlagen door de versnelling te veranderen in plaats van de motorsnelheid te verlagen. Een langzamer motortoerental heeft minder koeling en iets minder koppel, dus probeer de motor altijd zo snel mogelijk te laten draaien.

Verlaag de motorsnelheid alleen als het niet anders kan.

(Bijvoorbeeld: Als u het toerental op ongeveer 100/min wilt hebben, is het veel beter de 1e versnelling te gebruiken bij volle motorsnelheid dan de 3e versnelling bij minimale motorsnelheid).

VOORKOM OVERVERHITTING VAN DE MOTOR

Bij gebruik van de machine op of nabij de maximale capaciteit met een lage motorsnelheid zal de motor maximaal belast worden en zeer heet worden. Na elke snede moet u de motor **ALTIJD** afkoelen door hem enkele minuten onbelast te laten draaien met de maximale motorsnelheid.

SNIJDEN

Het soort materiaal dat geboord moet worden, de hardheid en dikte ervan zijn van grote invloed op de aanbevolen snijsnelheid. Zie de onderstaande tabel voor algemene richtlijnen voor snijsnelheden. Gebruik de formule om het aanbevolen toerental te bepalen voor de diameter van de ringfrees die wordt gebruikt:

AANBEVOLEN OPPERVLAKTESNELHEDEN

Opmerking: materialen die met de vlam zijn gesneden, ondergaan een warmtebehandeling in het getroffen gebied. Deze gebieden vereisen veel lagere snijsnelheden.

Werkmateriaal	Oppervlaktesnelheid MPM (m/min)
Aluminium	60-90
Messing	40-50
Zacht gietijzer	30-50
Hard gietijzer	15-21
Mild staal	24-30
Hoog treksterkte staal	6~13
Roestvrij staal	3~5

RPM = $318,5 \times \text{MPM} / \text{freesdiameter (in mm)}$

Bijvoorbeeld: als u zacht staal boort met een 50 mm frees, is de aanbevolen MPM ongeveer 30 m/min, dus het ideale toerental zou zijn: $318,5 \times 30/50 = 191/\text{min}$

Maar als je staal met hoge treksterkte zou boren, zou de MPM ongeveer 6 m/min zijn, dus het ideale toerental zou zijn: $318,5 \times 6/50 = 38/\text{min}$

OMKEERSCHAKELAAR

Selecteer de gewenste draairichting. Deze schakelaar heeft 3 standen: omhoog is voorwaarts, midden is neutraal, en omlaag is achterwaartse draairichting.

WAARSCHUWING: Als de motor wordt aangezet met de richtingschakelaar in de neutrale stand, zal de machine niet draaien maar "onder spanning" staan, zodra ofwel vooruit of achteruit wordt geselecteerd, zal de as beginnen te draaien! Neem in acht zorg om deze situatie te voorkomen.



VEILIGHEIDSKOPPELING

Dit gereedschap is voorzien van een veiligheidskoppeling die in werking treedt wanneer het maximumkoppel wordt overschreden. Deze koppeling is geen tapkoppeling en het tappen in een blind gat moet worden vermeden.


TWEELING BOREN

Indien draaiboren gewenst zijn, kan een MT3-draaiboor of een optionele klauwplaatadapterhouder en boorhouder worden gemonteerd.



CHUCK

Monteer een 16 mm (5/8") klauwplaat op de MT3 klauwplaatadapter.

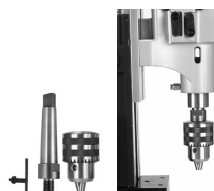

TAPPEN

LET OP: Om beschadiging van de kraan te voorkomen, moet de kraan altijd zeer zorgvuldig op het gat worden uitgelijnd en moet worden gecontroleerd of de maat van het gat juist is voor de te gebruiken kraan.

LET OP: Om schade aan de kraan of de machine te voorkomen, moet u heel voorzichtig zijn en de machine op tijd stoppen, zodat de kraan NIET naar beneden kan zakken. De motor draait nog een tijdje door nadat hij is afgezet, dus plan hierop en anticipeer. Deze machine heeft GEEN tapkoppeling.

LET OP: Om schade aan de machine te voorkomen, moet u de machine ALTIJD volledig tot stilstand laten komen voordat u de draairichting omkeert.

1. Kies de juiste snelheid volgens de tabel voor de maat van de gebruikte kraan.
2. Begin met voorwaartse draairichting met standaard rechtse schroefdraad. (Tegenovergestelde met linkse schroefdraad)
3. Laat de kraan de voedingsnelheid bepalen. Een lichte aanraking van de aanvoergreep is alles wat nodig

is zodra hij in het gat is gestart.

4. Wanneer de gewenste draad is afgetapt, drukt u op de rode motorstopschakelaar. Laat de machine volledig tot stilstand komen. Draai vervolgens de draairichting om en start de machine opnieuw door op de groene motorschakelaar te drukken om de tap te verwijderen. Leid de tap weer naar buiten met de aanvoerhendel. De juiste volgorde van handelingen voor normaal tappen is als volgt: magneet: aan. richting: vooruit. motor: aan. **motor: uit.**
DAN: richting: achteruit. motor: aan. motor: uit - magneet: uit.



ONDERHOUD

Blaas om de 50 bedrijfsuren perslucht door de motor terwijl deze onbelast draait om het opgehoopte stof te verwijderen. (Voer deze handeling vaker uit als u onder bijzonder stoffige omstandigheden werkt).

1. Houd de machine schoon en vrij van spaanders.
2. Controleer op losse fittingen en zet ze zo nodig vast.
3. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven vrij zijn, zodat de motor normaal kan worden gekoeld. Blaas perslucht onder lage druk door de ventilatiesleuven terwijl de motor draait om de motor schoon te houden.

DE AS VAN HET GEREEDSCHAP

Houd de as van de aandrijfas vrij van vuil en smeer hem indien nodig licht in. Als het lager van de assteun lawaai maakt, kan het vuil zijn of er kan een spaan in vastzitten. Verwijder de as van de aandrijfas om het lager schoon te maken en opnieuw te smeren.

DE GIBS (ZWALUWSTAART GELEIDERS)

Als de gibes te los zitten, moeten ze worden bijgesteld. Om ze af te stellen, draait u de borgmoeren los en stelt u de stelschroeven gelijkmatig in terwijl u de handgreep op en neer beweegt. Stel zo af dat er geen speling is, maar wel ergens in het bereik van de beweging. Draai vervolgens de borgmoeren weer vast. Periodiek controleren, smeren en indien nodig bijstellen.



DE KOOLBORSTELS

De koolborstels zijn een normaal slijtageonderdeel en moeten worden vervangen wanneer zij hun slijtagegrens bereiken.

Let op: Vervang de borstels altijd als een paar.


Om te vervangen

1. Verwijder de 4 schroeven en verwijder de motorkap.
2. Draai met een tang de borstelveer uit de weg en schuif de oude koolborstel uit de borstelhouder.
3. Draai de schroef los om de borstellood te verwijderen. De oude koolborstel kan nu worden opgetild.
4. Installeer een nieuwe borstel. De montage is het omgekeerde van de demontage.
5. Plaats de motorkap terug.



AUTO STOP KOOLBORSTEL

Dankzij de nieuwe auto-stop koolborstel moeten de koolborstels gecontroleerd worden als de machine zonder enige reden tot stilstand komt. De automatische functie stopt de machine voordat de koolborstels klaar zijn en beschermt de motor.

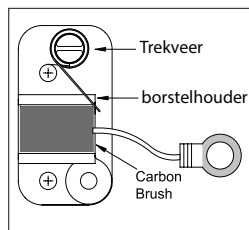

MAGNEET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Een goede werking van de magneet is absoluut noodzakelijk voor de werking van de magneetboormachine. Als de magneet werkt, maar niet goed houdt, is het waarschijnlijk dat een van de spoelen heeft gefaald. Als de magneet helemaal niet werkt, is het waarschijnlijk een mislukte gelijkrichter. (Het is hoogst onwaarschijnlijk dat beide magneetspoelen tegelijkertijd zouden ontbreken)

OPMERKING: Een defecte magneetspoel kan ook de gelijkrichter beschadigen, dus wanneer er een magneetprobleem is, moeten ALLEEN de magneetspoelen en de gelijkrichter worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING: Probeer nooit een magneetboormachine te bedienen met een defecte magneet!

CONTROLE VAN DE MAGNET (alleen gekwalificeerde technici)

Als de magneet niet goed werkt, moet hij worden gecontroleerd. Scheid de draden van elke afzonderlijke spoel en test de weerstand van elke spoel afzonderlijk. (Merk op dat 110V modellen parallel worden bedraad en 230V modellen in serie) De weerstand van de spoelen van verschillende maten magneten varieert, maar moet in de buurt van de honderden ohms liggen. Het belangrijkste is dat beide spoelen nagenoeg dezelfde weerstand hebben. Als een van de spoelen nul weerstand heeft, betekent dit dat hij kortgesloten is. Als een van de spoelen een oneindige weerstand heeft, betekent dit dat het circuit is verbroken. Als een van beide spoelen een probleem heeft, moet de magneet worden vervangen. Een defecte magneet kan ook schade aan de gelijkrichter veroorzaken. Controleer ook de gelijkrichter wanneer u een defecte magneet vervangt. (zie hieronder)

CONTROLE VAN HET RECTIFIER (Alleen gekwalificeerde technici)

De gelijkrichter zet de huishoudstroom om in gelijkstroom om de magneet van stroom te voorzien. Als de gelijkrichter uitvalt, krijgen de magneetspoelen geen stroom.

Koppel de gelijkrichter los en test de weerstand van beide circuits van de gelijkrichter tussen de wisselstroom- en de gelijkstroomzijde. Merk op dat de polariteit van belang is, dus u kunt alleen een meting verrichten als de testsondes juist georiënteerd zijn. Elke zijde zal het tegenovergestelde zijn van de andere. Beide circuits moeten nagenoeg dezelfde weerstandswaarde hebben. Als één van de circuits nul weerstand heeft, betekent dit dat er kortsluiting is. Als een van de circuits een oneindige weerstand heeft, betekent dit dat het circuit is verbroken.

Indien het netsnoer moet worden vervangen, dient dit door de fabrikant of diens gemachtigde te worden gedaan om veiligheidsrisico's te voorkomen.

WAARSCHUWING: Alle reparaties moeten worden toevertrouwd aan een erkend servicecentrum. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot letsel of de dood.

